



38DL PLUS

Ультразвуковой толщиномер

Руководство по эксплуатации

DMTA-10004-01RU — Версия А
Ноябрь 2014

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию по безопасному и эффективному использованию прибора Olympus. Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите данное руководство и используйте прибор только в соответствии с инструкциями.

Храните руководство по эксплуатации в безопасном и доступном месте.

Olympus Scientific Solutions Americas, 48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, USA

© 2014 Olympus. Все права защищены. Ни одна часть данного документа не может быть воспроизведена, переведена или распространена без получения предварительного письменного разрешения Olympus.

Первое издание на английском языке:
38DL PLUS Ultrasonic Thickness Gage: User's Manual
(DMTA-10004-01EN – Revision B, May 2011)
© 2010, 2011 by Olympus.

При написании и переводе данного документа особое внимание было уделено обеспечению точности содержащейся в нем информации и соответствию этой информации версии изделия, изготовленного до даты, указанной на титульном листе. Однако, если впоследствии в прибор были внесены модификации, в данном руководстве они не отражены.

Информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного уведомления.

Номер изделия: DMTA-10004-01RU
Версия А
Ноябрь 2014

Отпечатано в Канаде

Названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний.

Содержание

Список сокращений	xi
Маркировка	1
Важная информация. Ознакомьтесь перед использованием	
оборудования.	5
Назначение	5
Руководство по эксплуатации	5
Ремонт и модификации	6
Знаки безопасности	6
Сигнальные слова безопасности	7
Сигнальные слова-примечания	8
Предупреждения	8
Директива WEEE	10
Директива RoHS (Китай)	10
Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС).	10
Информация о гарантии	11
Техническая поддержка	12
1. Описание прибора	13
1.1 Описание изделия	13
1.2 Защита от воздействия окружающей среды	16
1.3 Компоненты приборной части	17
1.4 Разъемы	18
1.5 Функции клавиатуры	20
2. Питание 38DL PLUS	27
2.1 Индикатор питания	27
2.2 Источник питания переменного тока	28

2.3	Использование питания от батареи	29
2.3.1	Время работы от батареи	30
2.3.2	Зарядка батареи	30
2.3.3	Замена батареи	32
3.	Программные элементы пользовательского интерфейса	35
3.1	Экран измерений	35
3.2	Меню и подменю	38
3.3	Экраны параметров	39
3.4	Выбор режима редактирования текста	40
3.4.1	Редактирование текстового параметра с помощью виртуальной клавиатуры	41
3.4.2	Редактирование текстового параметра традиционным способом ..	42
4.	Начальные установки	45
4.1	Настройка языка пользовательского интерфейса и другие системные опции	45
4.2	Выбор единиц измерения	46
4.3	Настройка часов	47
4.4	Изменение настроек экрана	47
4.4.1	Цветовая схема	49
4.4.2	Яркость экрана	50
4.4.3	Детектирование сигнала А-скан	50
4.4.4	Отображение А-скан	52
4.5	Диапазон отображения А-скана	53
4.5.1	Выбор значения диапазона	53
4.5.2	Настройка значения задержки	54
4.5.3	Функция масштабирования	54
4.6	Настройка частоты обновления показаний	57
4.7	Настройка разрешения толщины	58
5.	Основы эксплуатации	59
5.1	Настройка преобразователя	59
5.2	Калибровка	62
5.2.1	Калибровка прибора	63
5.2.2	Тестовые образцы	66
5.2.3	Компенсация нуля преобразователя	66
5.2.4	Скорость звука в материале и калибровка нуля	67
5.2.5	Ввод известной скорости звука в материале	68
5.2.6	Блокировка настроек	69
5.2.7	Факторы, влияющие на точность и производительность	69

5.3	Измерение толщины	72
5.4	Сохранение данных	73
5.5	Измерения с помощью преобразователей THRU-COAT, D7906 и D7908 ..	75
5.5.1	Активация функции THRU-COAT	75
5.5.2	Калибровка THRU-COAT	76
5.6	Режимы обнаружения эхо-сигналов с использованием раздельно-совмещенных преобразователей	77
5.6.1	Настройка игнорирования в ручном режиме эхо-эхо	81
5.6.2	Выбор раздельно-совмещенного преобразователя в режиме эхо-эхо	82
5.6.3	Индикаторы регистратора данных в режиме эхо-эхо	84
5.7	Использование VGA-выхода	84
6.	Использование ЭМА-преобразователей	87
6.1	Подключение преобразователя E110-SB EMAT	88
6.2	Калибровка с ЭМА-преобразователем E110-SB	89
7.	Программные опции	91
7.1	Активация программной опции	92
7.2	Опция Высокое разрешение	93
7.3	Опция Оксидный слой	94
7.3.1	Слой оксида/накипи на внутренней поверхности бойлерных труб ..	95
7.3.2	Настройка для измерения толщины оксидного слоя/накипи	95
7.3.3	Калибровка для измерения оксидного слоя	97
7.3.4	Измерение толщины стенок бойлерных труб и внутреннего оксидного слоя	98
7.4	Программная опция Мульти-измерение	100
7.4.1	Текущее измерение	101
7.4.2	Мульти-измерения в Нормальном режиме	102
7.4.3	Мульти-измерения в режиме Мягкий контакт	105
7.4.4	Мульти-измерения в режиме % от общей толщины	106
7.5	Опция кодированного В-скана	107
7.6	Опция повышенного проникновения	113
8.	Использование специальных функций	115
8.1	Активация и настройка дифференциального режима	115
8.2	Минимальный, Максимальный и Мин/Макс режимы толщины	118
8.3	Предупреждение ошибочных показаний Мин/Макс	119
8.4	Использование сигнализации	120
8.5	Блокировка прибора	126
8.6	Фиксация А-скана	128

9. Конфигурация прибора	131
9.1 Конфигурация параметров измерения	131
9.2 Конфигурация системных параметров	134
9.3 Настройка передачи данных	136
 10. Использование дополнительных функций	 141
10.1 Настройка усиления при использовании раздельно-совмещенных преобразователей и ЭМА-преобразователей E110.	141
10.2 Настройка расширенного игнорирования с использованием раздельно-совмещенных преобразователей	143
10.3 В-Скан	145
10.3.1 Использование В-скана	151
10.3.2 Использование режима сигнализации В-скана	152
10.3.3 Сохранение В-сканов, А-сканов или значений толщины	152
10.4 Сетка БД	154
10.4.1 Активация и настройка сетки БД	155
10.4.2 Изменение выделенной ячейки в сетке БД	158
10.4.3 Сохранение показаний толщины в сетке БД	160
10.4.4 Просмотр вставленной или добавленной ячейки в сетке БД	160
10.5 Конфигурация измерения СРД/МИН	161
10.6 Выполнение измерений СРД/МИН	162
10.7 Использование температурной компенсации	164
 11. Использование регистратора данных	 167
11.1 Регистратор данных	167
11.2 Создание файла данных	171
11.2.1 Типы файлов данных	172
11.2.1.1 Инкрементный тип файла	173
11.2.1.2 Последовательный тип файла	175
11.2.1.3 Последовательный файл с пользовательской точкой	176
11.2.1.4 Двумерная сетка	178
11.2.1.5 Двумерная сетка с пользовательскими точками	182
11.2.1.6 Трехмерная сетка	184
11.2.1.7 Бойлер	186
11.2.1.8 Трехмерная пользовательская сетка	188
11.2.2 Режимы данных файла	190
11.3 Выполнение файловых операций	191
11.3.1 Открытие файла	192
11.3.2 Копирование файла	193
11.3.3 Редактирование файла	194
11.3.4 Удаление файла или его содержимого	196

11.3.5	Удаление диапазона идентификаторов	198
11.3.6	Удаление всех файлов данных	198
11.4	Примечания	200
11.4.1	Создание и редактирование примечаний	200
11.4.2	Примечания для отдельного ИД или диапазона ИД	201
11.4.3	Удаление примечания из файла	203
11.4.4	Копирование таблицы примечаний	203
11.5	Настройка защиты от перезаписи ИД	205
11.6	Экран просмотра ИД	205
11.6.1	Просмотр сохраненных данных и изменение активного ИД	207
11.6.2	Редактирование ИД	207
11.6.3	Удаление данных в активном файле	209
11.7	Использование перьевого сканера штрих-кода (опция) для ввода номера ИД	210
11.8	Создание отчетов	211

12. Настройки для раздельно-совмещенных преобразователей 219

12.1	Стандартный преобразователь D79X и другие раздельно-совмещенные преобразователи	220
12.2	Создание настройки для нестандартных раздельно-совмещенных преобразователей	220
12.3	Вызов сохраненных настроек для раздельно-совмещенного преобразователя	223
12.4	V-путь	224
12.4.1	Активация функции V-пути	225
12.4.2	Построение кривой коррекции V-пути для нестандартного раздельно-совмещенного преобразователя	225

13. Пользовательские настройки для одноэлементных преобразователей 231

13.1	Создание пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя	232
13.2	Быстрая настройка А-скана для одноэлементных преобразователей	235
13.3	Режимы детектирования	236
13.4	Первый пик	238
13.5	Мощность генератора	239
13.6	Кривая TDG	240
13.6.1	Максимальное усиление	241
13.6.2	Начальное усиление	242
13.6.3	Кривая TDG	242

13.7	Игнорирование зондирующего импульса	243
13.8	Окно Эха	245
13.8.1	Детектирование эхо-сигнала 1 и эхо-сигнала 2	246
13.8.2	Игнорирование интерфейсного сигнала	248
13.8.3	Режим 3 Игнорирование эхо-сигнала	250
13.9	Сохранение параметров настройки	251
13.10	Быстрый вызов пользовательской настройки для одноэлементных преобразователей	253
14.	Средства коммуникации и передача данных	255
14.1	Интерфейсная программа GageView	256
14.2	Настройка коммуникации USB	256
14.3	Настройка коммуникации RS-232	257
14.4	Обмен данными с удаленным устройством	260
14.4.1	Передача целых файлов (RS-232)	261
14.4.2	Передача диапазона ID файла (RS-232)	262
14.4.3	Передача текущих данных (RS-232)	263
14.4.4	Экспорт файла на съемную карту памяти	264
14.4.5	Импортирование файлов отчета со съемной карты памяти	265
14.4.6	Получение файлов с компьютера	267
14.5	Экранные снимки 38DL PLUS	268
14.5.1	Отправка снимка экрана в GageView	268
14.5.2	Отправка экранного снимка на съемную карту памяти microSD ..	270
14.6	Формат вывода данных на последовательный порт RS-232	271
14.7	Сброс параметров коммуникации	273
15.	38DL PLUS: Технический уход и устранение неисправностей	275
15.1	Регулярный технический уход	275
15.2	Чистка прибора	276
15.3	Уход за преобразователями	276
15.4	Сброс параметров прибора	277
15.5	Аппаратное диагностирование	279
15.6	Регистрация ошибок ПО	282
15.7	Просмотр состояния прибора	283
15.8	Объяснения сообщений об ошибке	284
15.9	Проблемы с зарядом батареи и их решение	284
15.10	Решение проблем измерения	285
	Приложение А: Технические характеристики	287

Приложение В: Скорость звука	295
Приложение С:	
Комплекующие и заменяемые детали	297
Список изображений	301
Список таблиц	307
Алфавитный указатель	309

Список сокращений

2-D	двумерный	MULTI	мульти-измерение
3-D	трехмерный	NiMH	никель-металлгидридный
AC	переменный ток	PDF	формат переносимого докумен- та
AEtoE	автоматический режим эхо-эхо	PVC	поливинилхлорид
AGC	автоматический контроль уси- ления	RoHS	правила ограничения содержа- ния вредных веществ
ASCII	Американский стандартный код для информационного об- мена	SE	одноэлементный
CSV	переменные, разделяемые запя- той	SP	специальный
DC	постоянный ток	STD	стандартный
EFUP	период экологически безопас- ного использования изделия	SWC	контактная жидкость SWC
EIP	электронные информацион- ные продукты	TDG	изменяющееся во времени уси- ление
EMC	электромагнитная совмести- мость	TFT	тонкопленочный транзистор (жидкокристаллический ди- сплей)
ESS	electronic stress screening	TOF	время пролета
FCC	federal communications commission (USA)	USB	универсальная последователь- ная шина
FCC	Федеральная Комиссия США по связи	VAC	Вольт переменного тока
FRP	армированный стекловолокном пластик	WEEE	Директива об утилизации элек- трического и электронного обо- рудования
GRN	зеленый	YEL	желтый
HDPE	полиэтилен высокой плотности	Art.	артикул
HI	высокий	БД	база данных
HR	высокое разрешение	Гб	гигабайт
ID	идентификация	ДИАГН	диагностика
LDPE	полиэтилен низкой плотности	ДИФФ	дифференциальный
Li-ion	литий-ионный	ЗИ	зондирующий импульс
LOS	потеря сигнала	МАКС	максимум
MEtoE	ручной режим эхо-эхо	МИН	минимум
MPI	Министерство промышленно- сти и информационных техно- логий (Китай)	ММ	мульти-измерение
MIL	военного образца	ОСН	основание
MTI	измеренный временной интер- вал	ПО	программное обеспечение
		РАСШИР.	расширенный
		СЕК	секунды
		ЧЗИ	частота повторения импульсов
		ЭМАП	электромагнитный акустиче- ский преобразователь

Маркировка

Наклейки и символы безопасности расположены на приборе в местах, указанных на Рис. i-1 на стр. 1 и на Рис. i-2 на стр. 2. Если часть или вся маркировка отсутствует или неразборчива, обратитесь в региональное представительство компании Olympus.



ОПАСНО

Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним проводникам разъемов T/R 1 и T/R 2. На внутреннем контакте может присутствовать напряжение до 200 В. Предупреждающий символ расположен между обозначениями разъемов приема-передачи (T/R), как показано на Рис. i-1 на стр. 1.

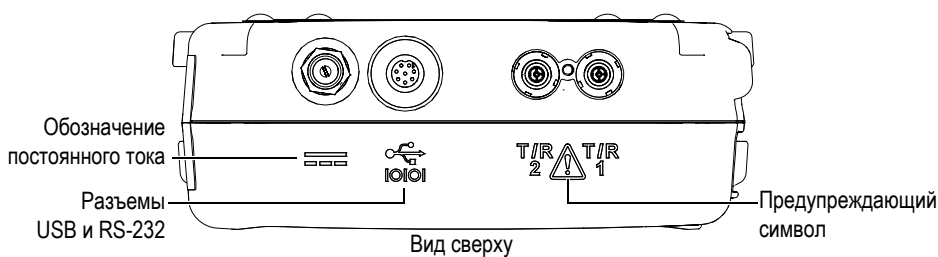


Рис. i-1 Предупреждающий символ между T/R разъемами

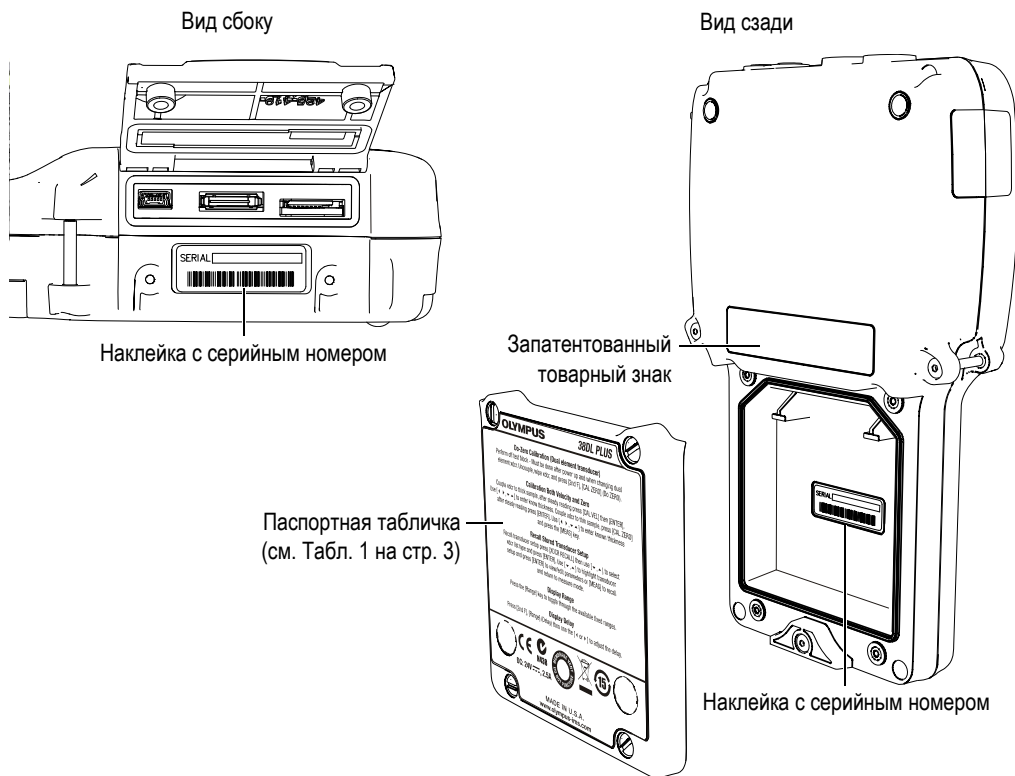


Рис. i-2 Маркировка прибора

Табл. 1 Содержание наклеек

Наклейка с серийным номером	Где yy: последние две цифры года выпуска nnnnn: неповторяющийся нигде пятизначный номер, представляющий собой каждую следующую единицу выпущенного изделия mm: месяц выпуска
Паспортная табличка	

Табл. 1 Содержание наклеек (продолжение)

Символ	Описание
	Маркировка CE – извещение о соответствии данного изделия всем директивам Европейского Сообщества.
	Маркировка «галочка» указывает на соответствие изделия действующему стандарту и позволяет определить производителя оборудования, поставщика и агента, ответственного за соответствие и размещение изделия на рынке Австралии.
	Данный символ обозначает местонахождение вентиляционного отверстия с мембраной.
	Символ WEEE указывает на недопустимость утилизации оборудования в качестве несортированных бытовых отходов и на необходимость его отдельной обработки.
	Маркировка China RoHS указывает на период экологически безопасного использования изделия (EFUP). Период EFUP определяется количеством лет, на протяжении которых гарантируется отсутствие утечки или химического разложения подконтрольных веществ. Период EFUP для прибора 38DL PLUS составляет 15 лет. Примечание: Указанный период экологически безопасного использования (EFUP) не следует рассматривать как период гарантированной функциональности и работоспособности изделия.
	Обозначение постоянного тока

Важная информация. Ознакомьтесь перед использованием оборудования.

Назначение

Прибор 38DL PLUS предназначен для измерения толщины промышленных и коммерческих материалов.



ОПАСНО

Используйте толщиномер 38DL PLUS строго по назначению.

Руководство по эксплуатации

Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию по безопасному и эффективному использованию прибора Olympus. Перед эксплуатацией прибора внимательно изучите данное руководство и используйте прибор только в соответствии с инструкциями. Храните руководство по эксплуатации в безопасном и доступном месте.

Прочая документация по 38DL PLUS:

Ультразвуковой толщиномер 38DL PLUS — Руководство по началу работы
(Арт.: DMTA-10010-01RU [U8778363])

Краткая брошюра, содержащая основные инструкции по началу работы с толщиномером 38DL PLUS.

Ультразвуковой толщиномер 38DL PLUS — Краткое руководство по эксплуатации
(Арт.: DMTA-10009-01RU [U8778355])

Печатный документ с подробным описанием устройства прибора, основных настроек и принципа работы 38DL PLUS.

GageView Interface Program — User's Manual (Арт.: 910-259-EN [U8778347])

38DL PLUS также работает с интерфейсной программой GageView. Данный документ содержит подробную информацию о программе GageView.

Руководство в формате PDF находится на компакт-диске GageView и в виде интерактивной справки в GageView.

Ремонт и модификации

38DL PLUS не содержит обслуживаемых пользователем компонентов, за исключением батареи.



ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и/или повреждения оборудования не пытайтесь разбирать, модифицировать или самостоятельно ремонтировать прибор.

Знаки безопасности

Следующие знаки безопасности могут фигурировать на приборе и в руководстве по эксплуатации:



Общий предупреждающий знак:

Этот знак предупреждает пользователя о возможной опасности. Все сообщения о безопасности, следующие за этим знаком, должны быть приняты к сведению во избежание возможных травм.



Знак предупреждения о высоком напряжении:

Этот знак предупреждает пользователя о потенциальной опасности поражения током высокого напряжения (свыше 1 000 Вольт). Все сообщения о безопасности, следующие за этим знаком, должны быть приняты к сведению во избежание возможных травм.

Сигнальные слова безопасности

Следующие символы техники безопасности могут фигурировать в сопровождающей прибор документации:



ОПАСНО

Сигнальное слово ОПАСНО указывает на неминуемо опасную ситуацию. Оно привлекает внимание к процедуре или операции, которая при некорректной реализации или несоблюдении техники безопасности может стать причиной смерти или серьезных травм. Для продолжения работы вы должны полностью понять смысл и выполнить условия, указанные ниже сигнального слова ОПАСНО.



ОСТОРОЖНО

Предупреждающее слово ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию. Оно привлекает внимание к процедуре или операции, которая при некорректной реализации или несоблюдении техники безопасности может стать причиной смерти или серьезных травм. Для продолжения работы вы должны полностью понять смысл и выполнить условия, указанные ниже сигнального слова ОСТОРОЖНО.



ВНИМАНИЕ

Предупреждающее слово ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию. Оно привлекает внимание к процедуре или операции, которая при некорректной реализации или несоблюдении техники безопасности может стать причиной получения травм легкой или умеренной степени тяжести,

повреждения оборудования, разрушения части или всего прибора, а также потери данных. Для продолжения работы вы должны полностью понять смысл и выполнить условия, указанные ниже сигнального слова ВНИМАНИЕ.

Сигнальные слова-примечания

Следующие символы техники безопасности могут фигурировать в сопровождающей прибор документации:



ВАЖНО

Сигнальное слово ВАЖНО привлекает внимание к важной информации или данным, необходимым для реализации задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сигнальное слово ПРИМЕЧАНИЕ привлекает внимание к процедуре или операции, требующей особого внимания. Примечание также содержит общую полезную, но не обязательную для исполнения информацию.

СОВЕТ

Сигнальное слово СОВЕТ привлекает внимание к примечаниям, призванным помочь в выполнении описанных в инструкции процедур, а также содержащим полезную информацию по эффективному использованию возможностей прибора.

Предупреждения



Общие предупреждения

- Перед включением прибора внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.
- Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, предусматривающем возможность его использования в дальнейшем.
- Следуйте процедурам установки и эксплуатации.

- Предупреждающие символы на приборе и в руководстве пользователя обязательны для исполнения.
- При нецелевом использовании оборудования возможно ухудшение защиты оборудования.
- Запрещается устанавливать запасные части или вносить несанкционированные изменения в конструкцию прибора.
- Сервисные инструкции (при их наличии) предназначены для обслуживающего персонала, прошедшего специальную подготовку. Во избежание риска поражения электрическим током к обслуживанию прибора допускаются только специалисты соответствующей квалификации. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов относительно данного оборудования обратитесь в компанию Olympus или к уполномоченному представителю Olympus.

**ОСТОРОЖНО**

- При использовании зарядного устройства/адаптера 38DL PLUS следует подключить контакт защитного заземления зарядного устройства/адаптера к защитному проводнику (сетевого) шнура питания. Вилку сетевого питания следует вставлять только в розетку с контактом заземления. Во избежание снижения уровня защиты не используйте удлинитель (шнур электропитания) без защитного провода (заземления.)
- При подозрении на повреждение защитного заземления следует отключить прибор и обеспечить его защиту от случайного включения.
- Источник питания прибора должен соответствовать типу, указанному на паспортной табличке.

Директива WEEE



В соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ЕС об Утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE), данный символ указывает на недопустимость утилизации оборудования в качестве несортированных бытовых отходов и на необходимость его отдельной обработки. Для получения информации о системе возврата и утилизации оборудования в вашей стране обратитесь в региональное представительство компании Olympus.

Директива RoHS (Китай)

Термин China RoHS используется в промышленности для обозначения закона, принятого Министерством промышленности и информатизации Китайской Народной Республики для контроля загрязнения окружающей среды, исходящего от электронной продукции.



Маркировка China RoHS указывает на период экологически безопасного использования изделия (EFUP). Период EFUP определяется количеством лет, на протяжении которых гарантируется отсутствие утечки или химического разложения подконтрольных веществ. Период EFUP для прибора 38DL PLUS составляет 15 лет.

Примечание: Указанный период экологически безопасного использования (EFUP) не следует рассматривать как период гарантированной функциональности и работоспособности изделия.

Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС).

Данное оборудование генерирует и использует радиочастотное излучение, поэтому в случае несоблюдения инструкций при установке и эксплуатации оно может вызывать недопустимые помехи радиосвязи. Прибор 38DL PLUS протестирован и соответствует ограничениям для промышленного оборудования в соответствии с требованиями директивы ЭМС.

Соответствие нормам FCC (США)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case you will be required to correct the interference at your own expense.

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим нормам, установленным для цифровых устройств класса А, согласно Части 15 Правил FCC. Эти ограничения направлены на обеспечение защиты от вредного воздействия при эксплуатации оборудования в учреждениях и на производстве. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, в случае его установки и эксплуатации вразрез с инструкцией, может стать источником недопустимых помех в радиосвязи. Использование данного оборудования в жилых районах может вызвать вредные помехи. В таком случае пользователь должен будет устранить помехи за собственный счет.

Соответствие стандартам ICES-003 (Канада)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Данный цифровой прибор класса А соответствует стандартам Министерства промышленности Канады ICES-003.

Информация о гарантии

Компания Olympus гарантирует отсутствие в изделии дефектов качества материала и изготовления в течение определенного периода и в соответствии с условиями, оговоренными в документе *Olympus Scientific Solutions Americas Inc. Terms and Conditions*, с которыми можно ознакомиться на сайте <http://www.olympus-ims.com/en/terms/>.

Гарантия Olympus распространяется только на оборудование, которое использовалось в соответствии с правилами эксплуатации, приведенными в данном руководстве по эксплуатации, и не подвергалось неправильному обращению, попыткам неавторизованного ремонта или модификации.

При получении тщательно осмотрите прибор на предмет наличия внешних или внутренних повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. В случае обнаружения любых повреждений немедленно поставьте в известность транспортную компанию, отвечающую за транспортировку, поскольку обычно ответственность за повреждения при перевозке несет перевозчик. Сохраните упаковку, накладные и прочую транспортную документацию для составления претензии. После уведомления перевозчика свяжитесь с компанией Olympus для помощи по составлению акта-рекламации и замены поврежденного оборудования в случае необходимости.

В данном руководстве по эксплуатации приводятся сведения, необходимые для надлежащей эксплуатации приобретенного изделия Olympus. Содержащаяся в данном документе информация предназначена для использования исключительно в учебных целях, и не предназначена для конкретных приложений без предварительного независимого тестирования и проверки оператором или контролирующим специалистом. Важность такой независимой проверки процедур возрастает по мере возрастания критичности исследований. По этой причине Olympus не предоставляет выраженной или подразумеваемой гарантии, что представленные в инструкции методики, примеры и процедуры соответствуют промышленным стандартам или отвечают требованиям конкретных исследований.

Компания Olympus оставляет за собой право вносить изменения в любые изделия без модификации выпущенных ранее изделий.

Техническая поддержка

Компания Olympus прилагает все усилия для предоставления максимально качественного послепродажного обслуживания и технической поддержки. При возникновении трудностей в процессе эксплуатации, а также в случае несоответствия с документацией, мы рекомендуем в первую очередь обратиться к руководству пользователя. Если вам все еще требуется помощь, обратитесь в нашу службу послепродажного обслуживания. Адрес ближайшего сервисного центра можно найти на странице: www.olympus-ims.com

1. Описание прибора

В данной главе представлены основные характеристики и компоненты толщиномера 38DL PLUS.

1.1 Описание изделия

38DL PLUS Olympus – это портативный ультразвуковой толщиномер, предназначенный для измерения толщины различных материалов. 38DL PLUS позволяет измерять толщину изделий, подверженных коррозии, эрозии, внутренним отложениям, выполненных из материалов с крупнокристаллической структурой или других сложных материалов (см. Рис. 1-1 на стр. 14). Для измерения толщины достаточно иметь доступ к одной стороне детали.



Рис. 1-1 Измерение толщины с помощью 38DL PLUS

38DL PLUS одновременно отображает значения толщины и А-сканы для проверки сигналов. Микропроцессор 38DL PLUS постоянно регулирует настройки приемного устройства для оптимизации достоверности, спектра, чувствительности и точности каждого измерения. Усовершенствованный встроенный регистратор данных может хранить до 475 000 значений толщины и до 20 000 изображений А-скана.

38DL PLUS совместим со всеми одноэлементными и раздельно-совмещенными преобразователями и способен измерять толщину материалов от 0,08 до 635 мм. Диапазон температур измеряемых материалов может находиться в пределах от -20°C до 500°C , в зависимости от характеристик материала, типа преобразователя и режима измерения. Одноэлементные и раздельно-совмещенные преобразователи также используются для измерений эхо-эхо.

Толщиномер 38DL PLUS подключается к принтеру и к компьютеру с помощью двунаправленных серийных портов USB/RS-232.

Расширенные функции измерения

- Измерения в режиме THRU-COAT
- Измерения с компенсацией температурного воздействия
- Режим Мин./Сред.

- Функциональные возможности ЭМА-преобразователя
- Индикаторы состояния и сигнализации
- Цветной трансфлективный дисплей 1/4 VGA с подсветкой
- Автоматическое распознавание стандартных преобразователей D79X и преобразователей серии MTD705
- Оптимизация динамического усиления по умолчанию
- Калибровка V-пути для построения таблиц коррекции пользовательского V-пути для раздельно-совмещенного преобразователя
- Предупреждение в случае дублирования калибровки
- Калибровка скорости звука неизвестного материала и/или калибровка нуля преобразователя
- Измерения в режиме Эхо-эхо
- Режим скоростного сканирования (30 показаний в секунду)
- Ручная настройка усиления с шагом 1 дБ
- Удержание или сброс показаний толщины при потере сигнала (LOS)
- Удержание Мин. и Макс. значений толщины
- Отображение дифференциальной толщины относительно контрольной точки в абсолютном или процентном отношении
- Выбор функций блокировки с защитой паролем
- Выбор дискретности: низкое 0,1 мм, стандартное 0,01 мм или высокое 0,001 мм (опция доступна не для всех преобразователей]

Отображение А-скана и В-скана (опции)

- Отображение А-скана в реальном времени для проверки критических измерений
- Ручной режим стоп-кадра с пост-обработкой
- Ручное масштабирование и контроль диапазона отображения А-скана
- Автоудержание в режиме LOS и автоматическое масштабирование (измеренное центрирование эхо-сигналов)
- Расширенное игнорирование
- Игнорирование после первого полученного эхо-сигнала в режиме эхо-эхо
- Считывание данных усиления приемника
- Возможность фиксировать и отображать А-сканы, соответствующие минимальной толщине
- Отображение сохраненных и загруженных А-сканов

Функции встроенного регистратора данных

- Хранение данных и возможность экспортировать данные на съемную карту памяти microSD
- Возможность хранения до 475 000 полностью документированных измерений или 20 000 изображений А-скана с показаниями толщины
- Улучшенная база данных: максимальная длина имени файла увеличилась до 32 символов, а длина идентификационного номера (ИД) – до 20 символов
- Автоматическое увеличение номера ИД в соответствии с заданной последовательностью или ручной ввод ИД с помощью клавиатуры
- Сохранение значения толщины/А-скана под номером ИД
- Одновременное отображение номера ИД, сохраненных комментариев и опорных значений, текущего значения толщины и А-скана
- Девять форматов файлов
- Удаление выбранных данных или всех сохраненных данных
- Сохранение или вывод на экран зафиксированного (удерживаемого) значения толщины
- Передача выбранных данных или всех сохраненных данных
- Программируемые с помощью клавиатуры параметры коммуникации
- Стандартные порты USB и RS-232

1.2 Защита от воздействия окружающей среды

38DL PLUS – это прочный и надежный инструмент, созданный для работы в сложных климатических условиях. 38DL PLUS разработан с учетом требований стандарта IP67 (степень защиты от проникновения пыли и воды).

**ВНИМАНИЕ**

Olympus не может гарантировать защиту прибора от проникновения загрязнений, если уплотнительные прокладки были сняты или модифицированы. Перед использованием прибора в неблагоприятных погодных условиях следует оценить ситуацию и принять должные меры предосторожности.

Для сохранения первоначального уровня защиты от проникновения твердых частиц и жидкостей следите за исправностью мембранных уплотнителей. Кроме того, не забывайте о ежегодной проверке прибора на предмет целостности уплотнительных элементов в авторизованном центре обслуживания Olympus.

1.3 Компоненты приборной части

На передней панели 38DL PLUS расположены цветной экран и клавиатура. В комплект поставки включен ремень на запястье. Защитный резиновый чехол имеет противопылевой защитный клапан для разъема питания постоянного тока и последовательных портов, кольца для крепления ремня с четырех сторон и подставку для прибора (см. Рис. 1-2 на стр. 18).



Рис. 1-2 Компоненты приборной части 38DL PLUS

1.4 Разъемы

На Рис. 1-3 на стр. 18 показаны возможные подключения 38DL PLUS к внешним устройствам.

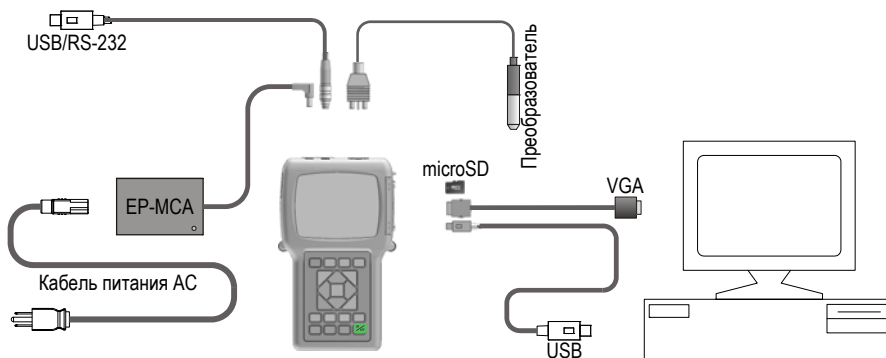


Рис. 1-3 Разъемы 38DL PLUS

**ВНИМАНИЕ**

Используйте только кабель питания, прилагаемый в комплекте поставки.
Не используйте данный кабель с другими приборами.

Разъем питания (DC), порты USB/RS-232 и разъемы преобразователя T/R расположены в верхней части прибора 38DL PLUS (см. Рис. 1-4 на стр. 19).

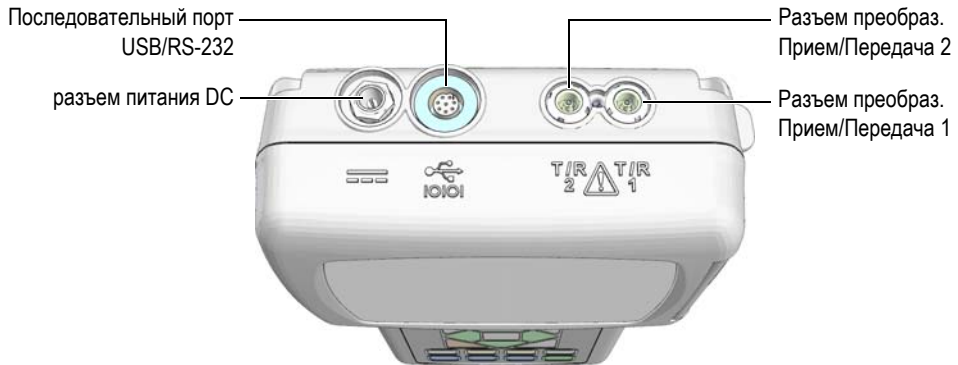


Рис. 1-4 Разъемы в верхней части прибора

Разъем USB-клиент, выход VGA и слот для съемной карты памяти microSD расположены на правой панели прибора, под защитной крышкой (см. Рис. 1-5 на стр. 20).

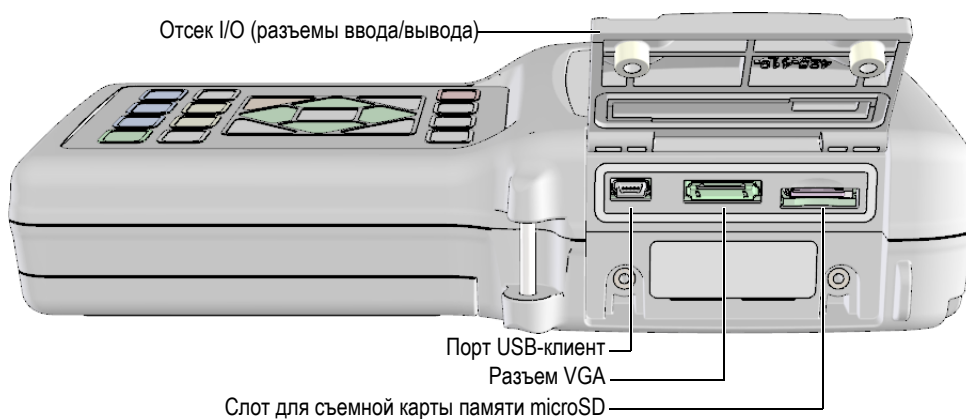


Рис. 1-5 Разъемы ввода/вывода

1.5 Функции клавиатуры

38DL PLUS поступает с английской или с международной клавиатурой (см. Рис. 1-6 на стр. 21). Обе клавиатуры обладают одинаковыми функциями. На международной клавиатуре текстовые наклейки на многих клавишах заменены пиктограммами. Данное руководство основывается на использовании прибора с английской клавиатурой, где названия клавиш обозначены жирным шрифтом и в скобках (например, **[MEAS]**).

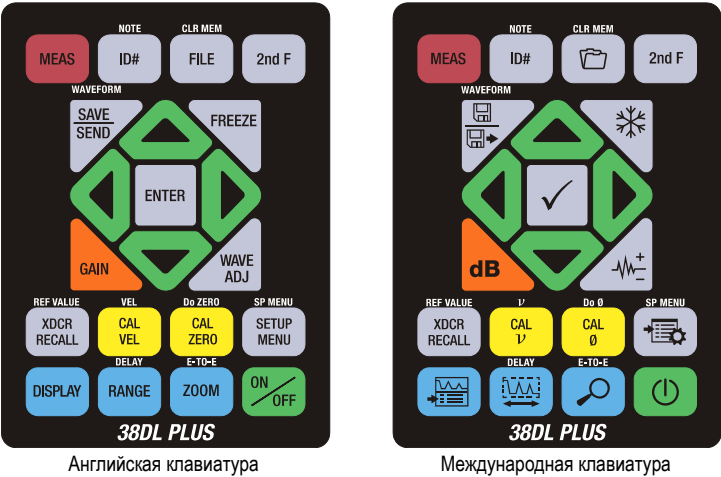


Рис. 1-6 Клавиатуры 38DL PLUS

Каждая клавиша обозначает ее основную функцию. Непосредственно над клавишей указана ее вторичная функция, которую можно активировать предварительным нажатием [2nd F]. В данном документе вторичные функции указаны следующим образом: [2nd F], [Первичная] (Вторичная). Например, инструкция по активации функции очистки памяти пишется следующим образом: «Нажмите [2nd F], [FILE] (CLR MEM)».

Клавиши [▲], [▼], [◀] и [▶], а также клавиша [ENTER] используются для выбора элементов меню или параметров экрана, а также для изменения значения параметров. Используйте клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений. Желтые клавиши используются при калибровке. Синие клавиши предназначены для настройки изображения.

В Табл. 2 на стр. 21 представлены основные функции клавиатуры 38DL PLUS.

Табл. 2 Функции клавиатуры

Английская	Международная	Функции
		Измерения — завершает текущую операцию и возвращает к исходному экрану измерений.

Табл. 2 Функции клавиатуры (продолжение)

Английская	Международная	Функции
		Номер ИД — осуществляет доступ ко многим функциям, относящимся к идентификации места замера толщины.
 		Примечания — позволяет создавать или выбирать комментарии для сохранения в ИД.
		Файл — открывает меню файла для доступа к командам (открыть, просмотреть, создать, копировать, редактировать, удалить, отправить, импортировать, экспортировать, копировать примечания, сохранить, создать отчет).
 		Очистить память — альтернативный метод удаления целого файла. Также удаляет серию данных в файле или отдельном ИД.
		Вторичная функция — служит для активации вторичной функции клавиши (необходимо нажать данную клавишу до нажатия основной клавиши).
		Сохранить или отправить — сохраняет показание и соответствующий А-скан (опция) в регистраторе данных под текущим ИД-номером.
 		Сохранить А-скан — сохраняет показание и соответствующий А-скан в регистраторе данных под текущим ИД-номером.
		Фиксация — «замораживает» изображение на экране до повторного нажатия клавиши.
		Усиление — настройка коэффициента усиления при использовании раздельно-совмещенного преобразователя.

Табл. 2 Функции клавиатуры (продолжение)

Английская	Международная	Функции
		Настройка волны — переключает экран выбранного параметра А-скана с редактируемым значением.
		Выбирает выделенный элемент или принимает введенное значение.
		Стрелка вверх - На экране или в списке перемещает к предыдущему элементу - Для некоторых параметров (н-р, Усиление) увеличивает значение.
		Стрелка вниз - На экране или в списке перемещает к следующему элементу - Для некоторых параметров (н-р, Усиление) уменьшает значение.
		Стрелка влево - Выбирает предыдущее доступное значение для выбранного параметра - В режиме редактирования перемещает курсор на один знак влево.
		Стрелка вправо - Выбирает следующее доступное значение для выбранного параметра. - В режиме редактирования перемещает курсор на один знак вправо.
		Вызов преобразователя — восстанавливает настройки (XDCR) по умолчанию или вызывает пользовательские настройки преобразователя.
 		Опорное значение — для некоторых функций (н-р, дифференциальный режим или компенсация температуры) открывает экран, позволяющий ввести опорное значение.

Табл. 2 Функции клавиатуры (продолжение)

Английская	Международная	Функции
		Калибровка скорости звука - Переключает на полуавтоматический режим калибровки по ступенчатому образцу. - В режиме THRU-COAT повторное нажатие клавиши [CAL VEL] позволяет просматривать/настраивать скорость звука в покрытии. - В традиционном режиме редактирования текстов удаляет знаки на месте курсора.
 		Скорость - Открывает экран, позволяя просматривать и вручную изменять значение скорости звука. - В режиме THRU-COAT или с опцией определения внутренней коррозии повторное нажатие клавиши позволяет просматривать/настраивать скорость звука в покрытии или в слое коррозии.
		Калибровка нуля - Корректирует смещение нуля или активирует режим калибровки нуля по ступенчатому образцу. - В традиционном режиме редактирования текстов вставляет знак на месте курсора.
 		Do zero — корректирует задержку для отдельно-совмещенных преобразователей и для преобразователя M2008.
		Меню настройки — предоставляет доступ к параметрам прибора (измерение, система, сигнализация, дифференциальный режим, коммуникация, В-скан, сетка БД, Сред./мин., поправка на температуру, мультислойный материал (опция), коррозия (опция), установка пароля, блокировка прибора).

Табл. 2 Функции клавиатуры (продолжение)

Английская	Международная	Функции
 		Специальное меню — предоставляет доступ к специальным параметрам прибора (часы, язык, опции, сброс, тестирование, диагностика ПО, состояние прибора).
		Дисплей — предоставляет доступ к параметрам экрана (цветовая схема, яркость, детектирование сигнала, трассировка А-скана и выход VGA).
		Диапазон — изменяет диапазон отображения А-скана на следующее доступное значение.
 		Задержка — позволяет редактировать значение начала отображения А-скана.
		Масштабирование — динамически изменяет диапазон отображения А-скана: максимально увеличивает изображение участка вокруг измеряемого эхо-сигнала.
 		Эхо-Эхо — при использовании раздельно-совмещенных преобразователей открывает меню для выбора режима измерения (стандартный, Авторежим Эхо-Эхо или ручной режим измерения Эхо-Эхо).
		Вкл./Выкл. — включает и выключает прибор.

2. Питание 38DL PLUS

В данной главе представлены различные источники питания 38DL PLUS.

2.1 Индикатор питания

Индикатор питания, расположенный в правой части экрана, отображает уровень заряда батареи и тип источника питания (см. Рис. 2-1 на стр. 27).

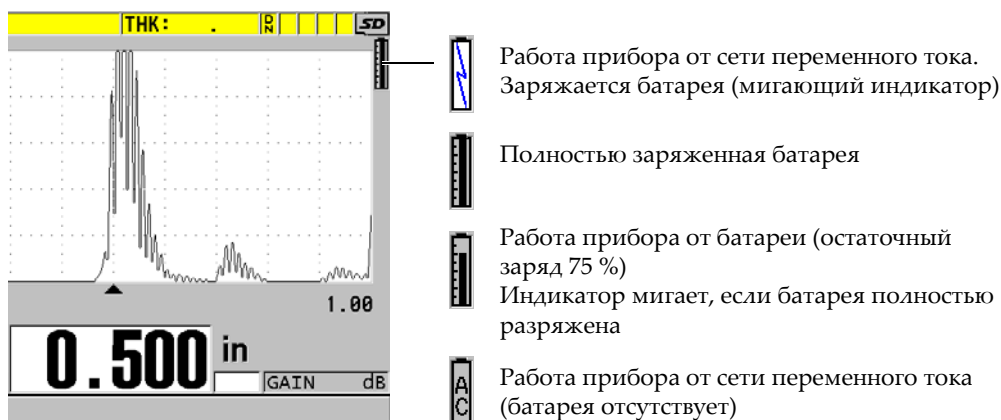


Рис. 2-1 Индикатор питания прибора

При работе прибора от батареи, вертикальная черная полоса в индикаторе питания указывает на оставшийся заряд батареи. Каждое деление шкалы представляет 12,5 % заряда.

2.2 Источник питания переменного тока

Толщиномер 38DL PLUS может работать от сети переменного тока с использованием зарядного устройства или адаптера (Арт.: EP-MCA [U8767042]). Сетевой адаптер EP-MCA имеет универсальный разъем питания 100–120 В перем. тока или 200–240 В перем. тока, частотой 50–60 Гц.

Использование сетевого адаптера переменного тока:

1. Подключите кабель питания переменного тока к зарядному устройству/адаптеру (Арт.: EP-MCA [U8767042]) и к соответствующей розетке питания (см. Рис. 2-2 на стр. 28).



ВНИМАНИЕ

Используйте только кабель питания, включенный в комплект поставки 38DL PLUS. Не используйте данный кабель с другими приборами.

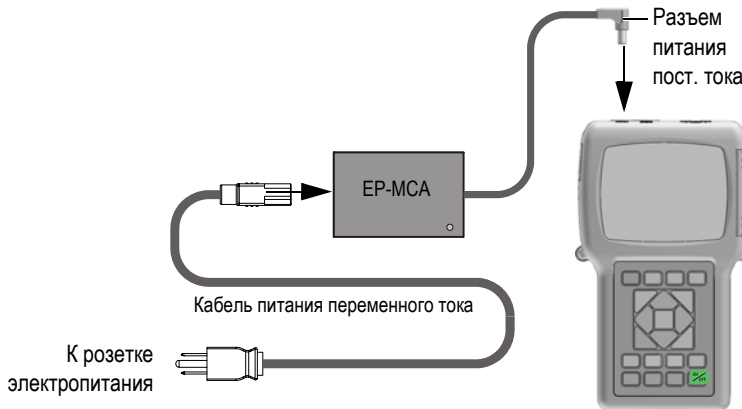


Рис. 2-2 Подключение зарядного устройства/адаптера

2. Снимите резиновое уплотнение с разъема адаптера, расположенного в верхней части прибора 38DL PLUS (см. Рис. 2-3 на стр. 29).

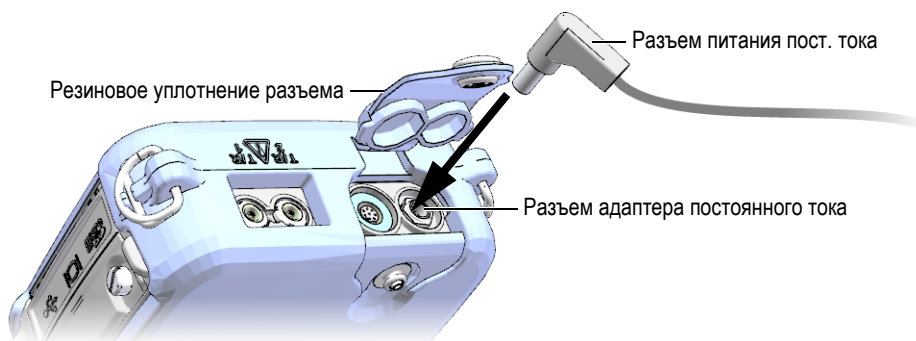


Рис. 2-3 Подключение к разъему электропитания

3. Подсоедините кабель питания постоянного тока от зарядного устройства/адаптера к разъему питания (см. Рис. 2-3 на стр. 29).
4. Нажмите клавишу питания [ON/OFF], чтобы включить 38DL PLUS.

2.3 Использование питания от батареи

Толщиномер 38DL PLUS поступает с перезаряжаемой литий-ионной (Li-ion) батареей (Арт.: 38-BAT [U8760054]). При подключении прибора к сети переменного тока 38DL PLUS автоматически заряжает батарею 38-BAT.

38DL PLUS может также работать от четырех щелочных батарей AA или от перезаряжаемых никель-металлгидридных (NiMH) батарей с использованием специального держателя (Арт.: 38DLP/AA [U8780290]). 38DL PLUS не перезаряжает NiMH батареи. Для зарядки батарей AA используйте внешнее зарядное устройство (не включено).

ПРИМЕЧАНИЕ

При поставке толщиномера 38DL PLUS батарея заряжена не полностью. Перед началом эксплуатации прибора необходимо полностью зарядить батарею.

2.3.1 Время работы от батареи

Продолжительность работы батареи зависит от возраста и типа используемой батареи, а также от установок толщиномера. Для получения реальных сведений о времени работы батареи, 38DL PLUS был протестирован с настроенными на средний уровень параметрами (частота обновления была установлена на 4Гц, а яркость экрана на 50 %).

Номинальный срок службы батарей составляет:

- Перезаряжаемая литий-ионная батарея: от 12 до 14 часов
- Батареи AA NiMH: от 4 до 5 часов (заряжаются от внешнего устройства)
- Щелочные батареи AA: от 2 до 3 часов (неперезаряжаемые)

2.3.2 Зарядка батареи



ОСТОРОЖНО

Зарядное устройство 38DL PLUS (Арт.: EP-MCA [U8767042]) предназначено исключительно для заряда батареи 38DL PLUS (Арт.: 38-BAT [U8760054]). Не пытайтесь заряжать другие батареи с помощью данного адаптера или использовать любые другие зарядные устройства/адаптеры для подзарядки батареи толщиномера. Это может стать причиной взрыва и повлечь за собой травмы.



ОСТОРОЖНО

Во избежание получения серьезных травм не пытайтесь подключать или заряжать другое электронное оборудование с помощью зарядного устройства/адаптера 38DL PLUS (Арт.: EP-MCA [U8767042]).

Зарядка батареи в приборе

- ◆ Подключите 38DL PLUS к источнику питания переменного тока (см. раздел 2.2 на стр. 28).

Батарея будет заряжаться вне зависимости от того, включен или выключен прибор. Зарядка будет производиться быстрее при выключенном приборе.

ПРИМЕЧАНИЕ

При полном заряде батареи (100 %) отображаемая иконка батареи будет полностью заполненной (см. раздел 2.1 на стр. 27). Для полной зарядки аккумуляторной батареи требуется 3,5–4,5 часа, в зависимости от исходного состояния батареи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Полной емкости батарея достигает после нескольких циклов зарядки-разрядки. Это типичный процесс восстановления для данного типа перезаряжаемых батарей.

Инструкции по эксплуатации батареи

- При ежедневном (частом) использовании батареи, подключайте прибор во время перерыва к зарядному устройству/адаптеру.
- При любой возможности подключайте батарею к зарядному устройству/адаптеру EP-MCA (на ночь или в выходные) до полной зарядки.
- Батарея должна регулярно полностью заряжаться для сохранения оптимальной емкости и продления срока службы.
- Перезаряжайте батарею после каждого использования.

Инструкции по хранению батареи

- Никогда не храните батареи полностью разряженными.
- Храните батареи в прохладном, сухом месте.
- Не оставляйте батарею в чрезмерно нагретых местах, например, в салоне автомобиля, или под прямыми солнечными лучами.
- При длительном хранении полностью заряжайте батарею как минимум раз в два (2) месяца.

2.3.3 Замена батареи

Батарея находится в специальном отсеке на задней панели прибора 38DL PLUS (см. Рис. 2-4 на стр. 32).

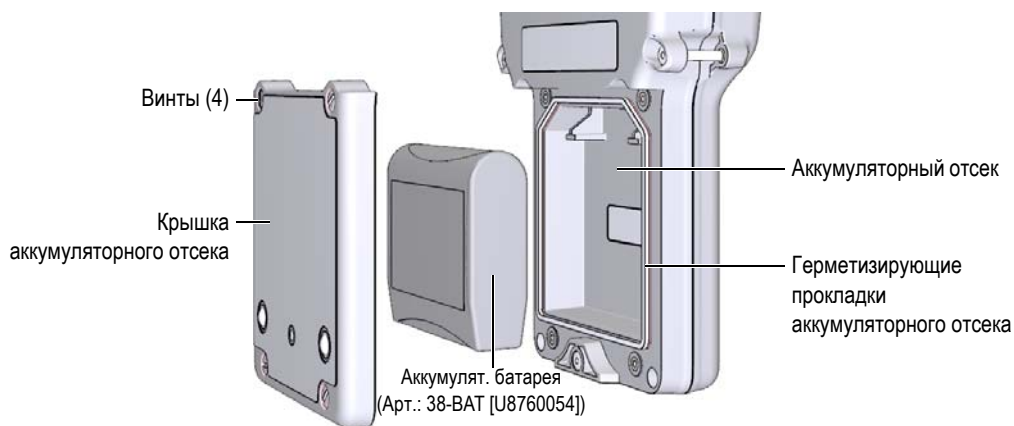


Рис. 2-4 Открытие аккумуляторного отсека



ВНИМАНИЕ

Ни в коем случае не меняйте батарею, когда прибор включен и подключен к сети питания. Своевременно утилизируйте использованные батареи. Храните батареи вдали от детей. При неправильном обращении, использованные батареи могут быть причиной возгорания или химического ожога. Не разбирайте аккумуляторные батареи, не допускайте нагрева свыше 50 °С и не пытайтесь сжечь батареи. Используйте с 38DL PLUS только батарею Olympus (Арт.: 38-BAT [U8760054]).

Замена батареи:

1. Отключите прибор от зарядного устройства/адаптера.
2. Убедитесь, что 38DL PLUS выключен.
3. Отсоедините все кабели от 38DL PLUS.

4. Снимите ремень для запястья.
5. Снимите защитный резиновый чехол.
6. На задней стенке прибора ослабьте винты (4), удерживающие крышку аккумуляторного отсека (см. Рис. 2-4 на стр. 32).
7. Снимите крышку.
8. Аккуратно отсоедините и выньте батарею.
9. Установите новую батарею в аккумуляторный отсек.
10. Убедитесь, что герметизирующая прокладка аккумуляторного отсека чистая и не имеет повреждений.
11. Установите крышку аккумуляторного отсека на место и затяните винты.
12. Наденьте защитный резиновый чехол и вставьте ремень для запястья.
13. Нажмите клавишу **[ON/OFF]**, чтобы включить 38DL PLUS.
14. Чтобы ответить на вопросы, отображаемые в нижней части экрана (см. Рис. 2-5 на стр. 33):
 - ◆ Выберите **Li-ion** в случае использования батареи 38-BAT.
 - ИЛИ
 - ◆ Выберите **NiMH** в случае использования четырех никель-металлгидридных батарей AA, или **Alkaline** – при использовании четырех щелочных батарей AA.



Рис. 2-5 Выбор типа батареи

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене перезаряжаемой батареи 38-BAT убедитесь, что она полностью заряжена, для обеспечения точности отображаемого индикатором уровня заряда батареи (см. раздел 2.1 на стр. 27).

3. Программные элементы пользовательского интерфейса

В следующих ниже разделах представлены основные элементы экранов и меню 38DL PLUS.

3.1 Экран измерений

38DL PLUS при включении открывает экран измерений, который отображает А-скан с отраженным ультразвуковым сигналом, а также значение измеренной толщины (см. Рис. 3-1 на стр. 36). Экран измерений является основным экраном программного обеспечения 38DL PLUS. Из любого уровня ПО 38DL PLUS можно вернуться к экрану измерений простым нажатием [MEAS]. Индикатор питания отображается в правом углу экрана 38DL PLUS (см. раздел 2.3 на стр. 29).

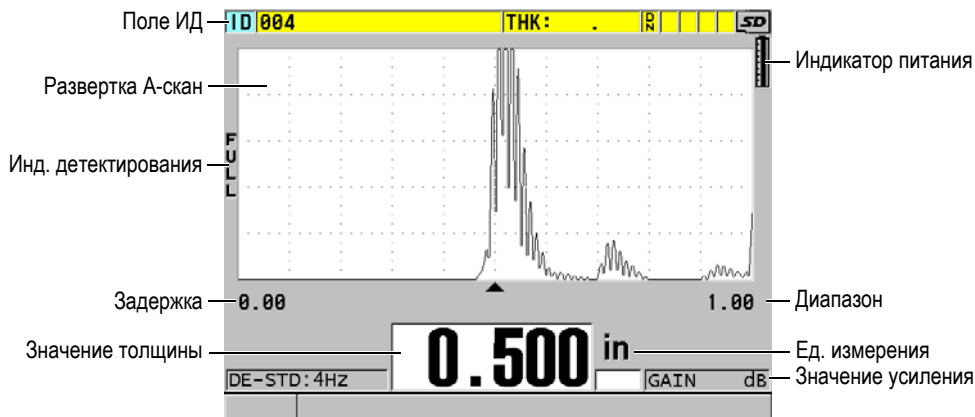


Рис. 3-1 Основные элементы экрана измерений

Опция отслеживания формы сигнала, или А-скан развертка, позволяет опытному оператору проверить, является ли сигнал для измерения толщины донным эхо-сигналом, а не шумом, аномалией материала или же вторым многократным эхо-сигналом. А-скан также позволяет наблюдать за незначительными по амплитуде сигналами, плохо фиксируемыми прибором.

Поле ИД, расположенное в верхней части экрана измерений, содержит ИД текущего показания толщины, предыдущее сохраненное значение и комментарий-примечание (см. Рис. 3-2 на стр. 36). Индикатор загрузки (R) появляется в том случае, если предыдущее сохраненное значение толщины взято из файла, а не является новым полученным значением.

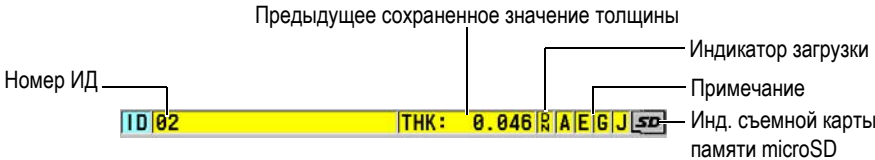


Рис. 3-2 Поле ИД

Индикатор съемной карты памяти microSD отображается в верхнем правом углу экрана, если карта microSD вставлена в слот, расположенный на правой панели прибора под крышкой (см. Рис. 1-5 на стр. 20). 38DL PLUS распознает внешнюю карту памяти microSD при включении прибора.

В зависимости от контекста и от доступных функций и опций, вокруг экрана А-скан и основного значения измерения отображаются различные индикаторы и цифровые значения (см. Рис. 3-3 на стр. 37). Справочная строка, в нижней части экрана, указывает на клавиши, предназначенные для навигации и выбора в структуре меню.

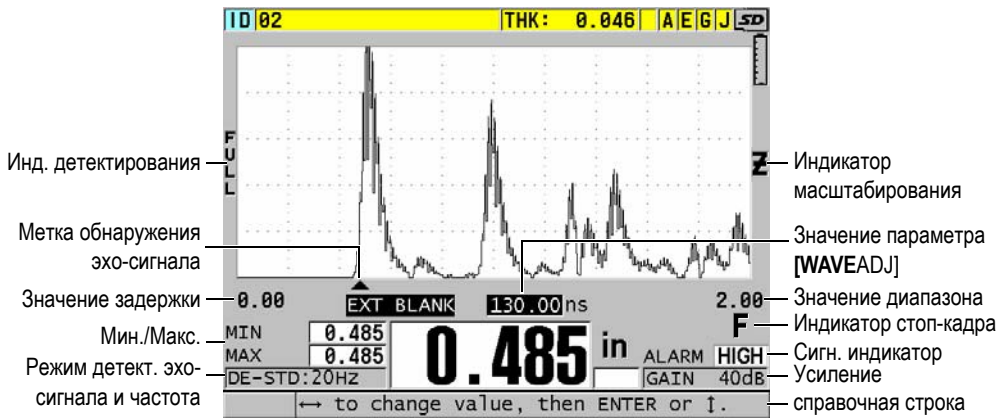


Рис. 3-3 Другие элементы экрана измерений

В случае, если 38DL PLUS не обнаруживает больше ультразвуковые эхо-сигналы, появляется индикатор потери сигнала (**LOS**), а значение толщины стирается (см. Рис. 3-4 на стр. 37).

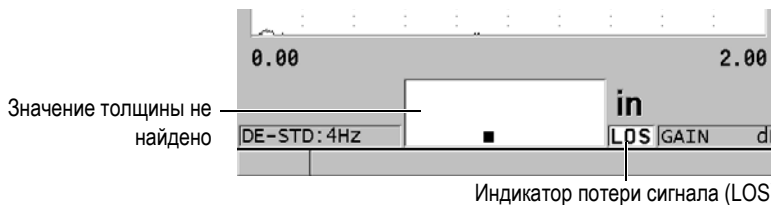


Рис. 3-4 Индикатор потери сигнала (LOS)

3.2 Меню и подменю

При нажатии клавиши SETUP MENU на передней панели прибора, 38DL PLUS отображает меню и подменю. Меню открывается в верхнем левом углу экрана (см. Рис. 3-5 на стр. 38). При наличии, отображается также подменю с доступными параметрами для выделенной команды меню.



Рис. 3-5 Пример меню и подменю

Выбор команды меню или подменю

1. Нажмите одну из клавиш на передней панели прибора, чтобы открыть меню.
2. С помощью клавиш [▲] и [▼] выделите необходимую команду меню.
3. При необходимости и возможности используйте клавишу [▶] для перехода к подменю, а затем с помощью клавиш [▲] и [▼] выделите нужную команду подменю.
4. Нажмите [ENTER] для подтверждения выбора команды меню или подменю.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном руководстве вышеуказанная процедура резюмируется простой инструкцией по выбору определенного меню или команды подменю. Например: «В меню, выберите **ИЗМ.**, а затем нажмите **Enter**»

3.3 Экраны параметров

Все параметры 38DL PLUS логически сгруппированы в экраны параметров, доступные с помощью клавиш прямого доступа на передней панели прибора или путем выбора команды меню. На Рис. 3-6 на стр. 39 в качестве примера показан экран параметров ИЗМ.

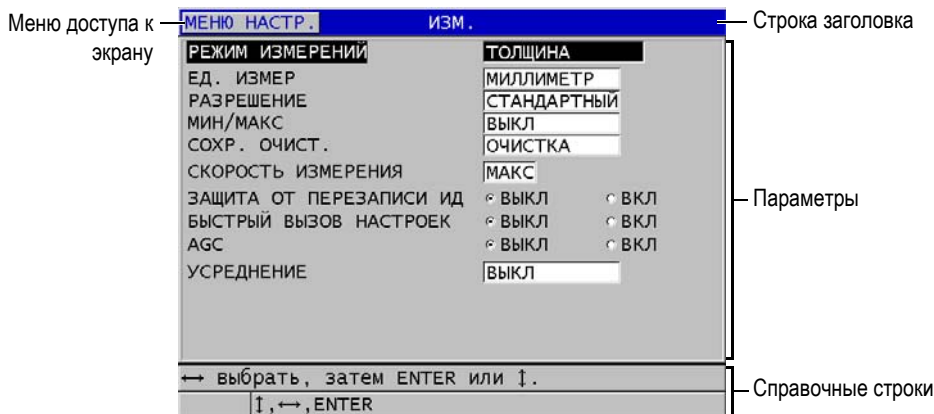


Рис. 3-6 Пример экрана параметров

Строка заголовка находится в верхней части экрана параметров и отображает название параметра. Если вы открываете экран параметров через меню, кнопка меню появляется слева от строки заголовка. Отображаемая кнопка меню позволяет быстро вернуться к исходному меню. Справочные строки (одна или две) внизу экрана измерений указывают на клавиши, необходимые для выбора того или иного параметра и редактирования его значения.

Выбор параметра и редактирование его значения

1. С помощью клавиш [▲] и [▼] выделите необходимый параметр.
2. Для параметров с предопределённым значением используйте клавиши [▶] и [◀], чтобы выбрать желаемое значение.
3. Экраны параметров содержат списки или буквенно-цифровые параметры:
 - В списке, с помощью клавиш [▲] и [▼] выделите необходимый элемент.
 - Для буквенно-цифрового параметра с помощью клавиш [▲] и [▼] введите необходимые данные (подробнее см. в разделе 3.4 на стр. 40).
 - Нажмите [2nd F], [▼] или [2nd F], [▲], чтобы выйти из списка или буквенно-цифрового параметра и перейти соответственно к следующему или предыдущему элементу экрана.
4. Выход из экрана параметров:
 - ◆ Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.
ИЛИ
 - ◆ При отображении кнопки меню слева от строки заголовка, с помощью клавиши [▲] выделите кнопку меню и нажмите [ENTER], чтобы снова открыть меню.

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном руководстве вышеуказанная процедура резюмируется простой инструкцией по выбору определенного параметра и его значения. Например: «В окне **ИЗМ.** установите **РЕЖ. ИЗМЕРЕНИЙ** на **ТОЛЩИНА**».

3.4 Выбор режима редактирования текста

38DL PLUS предлагает два способа редактирования значения буквенно-цифрового параметра: с помощью виртуальной клавиатуры и традиционный метод. Отображаемая на экране виртуальная клавиатура содержит все возможные используемые символы (подробнее см. в разделе 3.4.1 на стр. 41). Традиционный способ предполагает выбор каждого символа из скрытого списка стандартных букв, цифр и специальных символов (см. раздел 3.4.2 на стр. 42).

Выбор режима редактирования текста:

1. Нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню выберите СИСТЕМА.
3. В окне СИСТЕМА нажмите РЕЖ. РЕДАКТ. ТЕКСТА, затем выберите необходимый режим (ВИРТУАЛЬНЫЙ или ТРАДИЦИОННЫЙ).
4. Нажмите клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

3.4.1 Редактирование текстового параметра с помощью виртуальной клавиатуры

Если режим редактирования установлен на **ВИРТУАЛЬНЫЙ**, при выборе любого буквенно-цифрового параметра отображается виртуальная клавиатура (см. Рис. 3-7 на стр. 41).

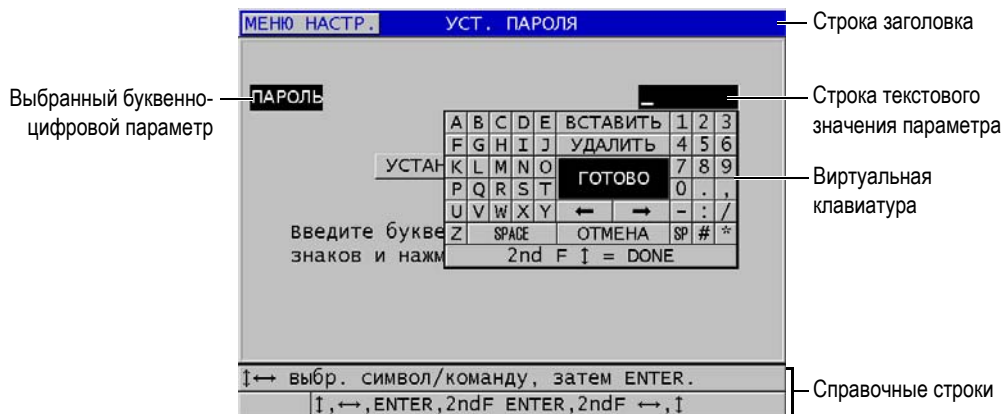


Рис. 3-7 Пример виртуальной клавиатуры

Редактирование буквенно-цифрового параметра с помощью виртуальной клавиатуры

1. Выберите буквенно-цифровой параметр, например, ПАРОЛЬ. Появляется виртуальная клавиатура.
2. С помощью клавиш [▲], [▼], [▶] и [◀] выделите необходимый вам символ и нажмите [ENTER].
Выбранный символ появляется в строке текстового значения параметра и курсор перемещается к следующему символу.

3. Повторите предыдущий шаг, чтобы ввести остальные символы.
4. Если вы хотите передвинуть курсор в строке текстового значения, используйте кнопки Влево/Вправо на виртуальной клавиатуре (под кнопкой **ГОТОВО**), затем нажмите клавишу **[ENTER]**.
Курсор перемещается на один символ.
5. Если вы хотите удалить символ:
 - a) Переместите курсор к нужному символу.
 - b) На виртуальной клавиатуре нажмите **УДАЛИТЬ**, затем **[ENTER]**.
6. Если вы хотите вставить символ:
 - a) Разместите курсор слева от символа, перед которым вы собираетесь сделать вставку.
 - b) На виртуальной клавиатуре выделите **ВСТАВИТЬ** и нажмите **[ENTER]**.
 - c) Вставьте необходимый символ в выделенное место.
7. Если вы хотите отменить операцию редактирования и вернуться к исходному значению параметра, на виртуальной клавиатуре выделите **ОТМЕНА** и нажмите **[ENTER]**.
8. Для завершения редактирования значения параметра выделите **ГОТОВО** и нажмите **[ENTER]**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При редактировании значения параметра в несколько строк выделите **ГОТОВО** и нажмите **[ENTER]**, чтобы передвинуть курсор на следующую строку. Можно также нажать **[2nd F]**, **[▼]**, чтобы подтвердить текст и передвинуть курсор на следующую строку.

3.4.2 Редактирование текстового параметра традиционным способом

Если режим редактирования установлен на **ТРАДИЦИОННЫЙ**, выбирайте каждый символ из скрытого кольцевого списка стандартных букв, чисел и специальных символов (см. Рис. 3-8 на стр. 43). Доступны только заглавные буквы.



Рис. 3-8 Традиционный способ редактирования текста

Редактирование буквенно-цифрового параметра с помощью традиционного метода

1. Выберите буквенно-цифровой параметр.
2. С помощью клавиш [▲] и [▼] выберите необходимый символ. Удерживайте клавишу для быстрого перемещения в цикле букв, чисел и специальных символов.
3. Используйте клавишу [▶] для перехода к следующему символу.
4. Повторите шаги 2 и 3 для ввода других символов.
5. Для перемещения курсора в строке текстового значения используйте клавиши [▶] и [◀].
6. Для вставки символа на месте положения курсора, нажмите [CAL ZERO]. Символ на месте курсора и все символы справа от него передвигаются на одно положение вправо, оставляя место для нового символа.
7. Для удаления символа на месте курсора, нажмите [CAL VEL]. Символ на месте курсора удаляется и все символы справа от него перемещаются на одно положение влево.
8. Нажмите [ENTER] для подтверждения отредактированного значения и перехода к следующему параметру.

4. Начальные установки

В следующих ниже разделах представлены основные системные настройки.

4.1 Настройка языка пользовательского интерфейса и другие системные опции

Доступны следующие языки пользовательского интерфейса 38DL PLUS: английский, немецкий, французский, испанский, японский, китайский, русский, шведский, итальянский, норвежский, португальский, чешский. Можно также задать тип разделителя в числовых значениях.

38DL PLUS имеет генератор звукового сигнала для подтверждения нажатия клавиши и оповещения о срабатывании сигнализации. Звуковой сигнал по желанию можно включить или выключить.

Для экономии батареи можно активировать функцию времени простоя, так чтобы прибор автоматически выключался, если ни одна клавиша не была задействована в течение шести минут.

Редактирование языка пользовательского интерфейса и другие системные опции

1. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню выберите **СИСТЕМА**, нажмите **Enter**.
3. В диалоговом окне **СИСТЕМА** (см. Рис. 4-1 на стр. 46):
 - a) Установите **ЗВУК** на **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.
 - b) Установите **ВРЕМЯ ПРОСТОЯ** на **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.
 - c) Выберите нужный вам **ЯЗЫК** из списка.

- d) Установите **ТИП РАЗДЕЛИТЕЛЯ** на нужный символ (точка или запятая), который будет разделять целую и дробную части цифрового значения.

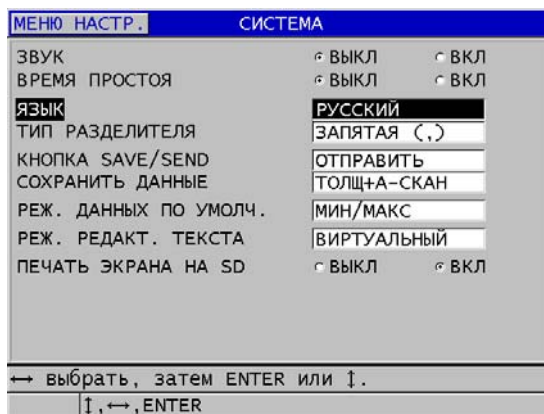


Рис. 4-1 Выбор языка пользовательского интерфейса

4. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
5. Выключите 38DL PLUS и снова включите, чтобы активировать выбранный язык.

4.2 Выбор единиц измерения

38DL PLUS отображает показания толщины в дюймах или миллиметрах, в зависимости от настройки пользователя.

Настройка единиц измерения

1. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню выберите **ИЗМ.**
3. В диалоговом окне **ИЗМ.** установите **ЕД. ИЗМЕР.** на **ДЮЙМ** или **МИЛЛИМЕТР**.
4. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

4.3 Настройка часов

38DL PLUS имеет встроенные часы и указатель даты. Вы можете настроить дату и время и выбрать необходимый формат. 38DL PLUS сохраняет все значения измерений с указанием даты получения данных.

Настройка часов

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню выберите **ЧАСЫ**.
3. В окне **ЧАСЫ** (см. Рис. 4-2 на стр. 47):
 - a) Установите текущие дату и время, а также формат отображения даты и времени.
 - b) Выберите **УСТАНОВКА**.

СПЕЦ. МЕНЮ ЧАСЫ	
МЕСЯЦ	10
ДЕНЬ	1
ГОД	2014
РЕЖИМ ДАТЫ	MM/DD/YYYY
ЧАС	4 PM
МИНУТА	28
РЕЖ. ЧАСОВ	12 ЧАС.
[УСТАНОВКА] [ОТМЕНА]	
← изм. значение, затем ENTER или ↑.	
↑, ←, ENTER	

Рис. 4-2 Настройка даты и времени

4.4 Изменение настроек экрана

Можно редактировать следующие параметры экрана: цвет, яркость, детектирование и отслеживание формы сигнала.

Изменение настроек экрана

1. Из экрана измерений нажмите клавишу **[DISPLAY]**.
2. В окне **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА** (см. Рис. 4-3 на стр. 48) выберите необходимый параметр и задайте нужное значение:
 - **ЦВЕТОВАЯ СХЕМА** используется для настройки оптимальной видимости: **ВНУТРИ** или **СНАРУЖИ** (подробнее см. в разделе 4.4.1 на стр. 49).
 - **ЯРКОСТЬ ЭКРАНА** используется для выбора одного из предустановленных уровней яркости (подробнее см. в разделе 4.4.2 на стр. 50).
 - **WAVEFORM RECTIFICATION** позволяет вам выбрать один из режимов детектирования (подробнее см. в разделе 4.4.3 на стр. 50).
 - **ОТОБРАЖ. А-СКАН** используется для настройки отображения сигнала (подробнее см. в разделе 4.4.4 на стр. 52).
 - **ВЫХОД VGA** используется для настройки сигнала VGA для VGA-выхода: **ВКЛ** или **ВЫКЛ** (см. раздел 5.7 на стр. 84).


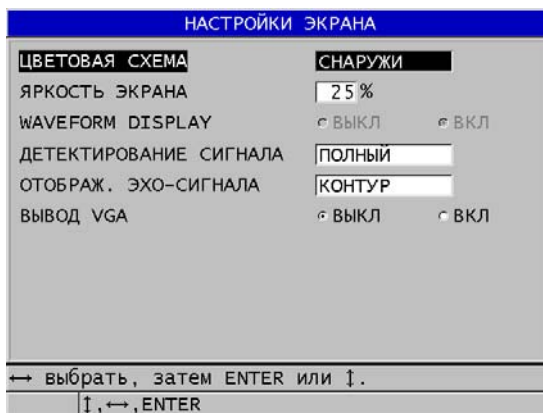


Рис. 4-3 Окно НАСТРОЙКИ ЭКРАНА


3. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

4.4.1 Цветовая схема

38DL PLUS имеет две стандартные цветовые схемы, обеспечивающие качественную видимость при искусственном и естественном освещении (см. Рис. 4-4 на стр. 49). Из окна измерений нажмите клавишу [DISPLAY], чтобы открыть доступ к параметру **ЦВЕТОВАЯ СХЕМА**.

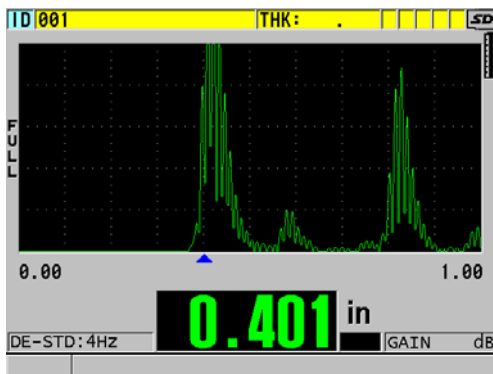

Цветовая схема для работы внутри помещения

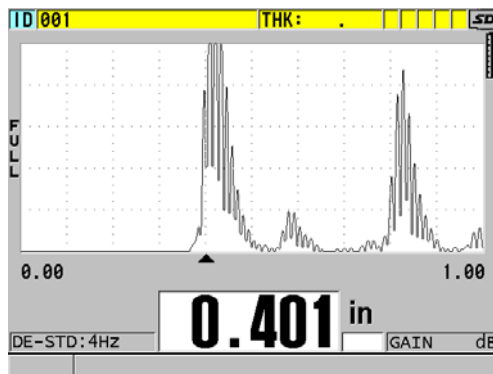

Цветовая схема для работы вне помещения

Рис. 4-4 Пример цветовых схем при работе внутри и вне помещения

Цветовая схема для работы внутри помещения обеспечивает оптимальную видимость при искусственном или недостаточном освещении. Цветовая схема внутри помещения отличается зелеными символами и отслеживанием А-скана на черном фоне.

Цветовая схема вне помещения обеспечивает оптимальную видимость при использовании прибора снаружи, под прямыми солнечными лучами. С цветовой схемой «снаружи» значения толщины и А-сканы отображаются черными символами на белом фоне. Для лучшей читаемости в данном руководстве многие снимки экрана представлены в режиме «снаружи».

ПРИМЕЧАНИЕ

Цветовые значения измерений, соответствующие определенным условиям сигнализации, появляются только при выборе цветовой схемы внутри помещения.

4.4.2 Яркость экрана

Можно настроить яркость экрана 38DL PLUS, выбрав из списка степень его подсветки. Яркость экрана может быть установлена на 0 %, 25 %, 50 %, 75 % или 100 %. Чем больше процент, тем ярче экран. По умолчанию, яркость экрана установлена на 25 %. Из окна измерений нажмите клавишу **[DISPLAY]**, чтобы открыть доступ к параметру **ЯРКОСТЬ ЭКРАНА**.

38DL PLUS имеет цветной трансфлексивный экран, который отражает естественное освещение и становится ярче при прямом освещении. При хорошем освещении можно снизить уровень яркости экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снижение уровня яркости дисплея увеличивает срок службы батареи. Данные по сроку службы батарей получены при яркости подсветки монитора, установленной на 50 %.

4.4.3 Детектирование сигнала А-скан

Режим детектирования – это способ отображения ультразвуковых эхо-сигналов на экране А-скан (см. Рис. 4-5 на стр. 51). Режим детектирования никаким образом не влияет на измерение толщины. Индикатор детектирования сигнала (**ПОЛНЫЙ**, **ПОЛОЖИТ.**, **ОТРИЦАТ.** или **RF**) появляется в левом углу экрана А-скан. Из окна измерений нажмите клавишу **[DISPLAY]**, чтобы открыть доступ к параметру **ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛА**.

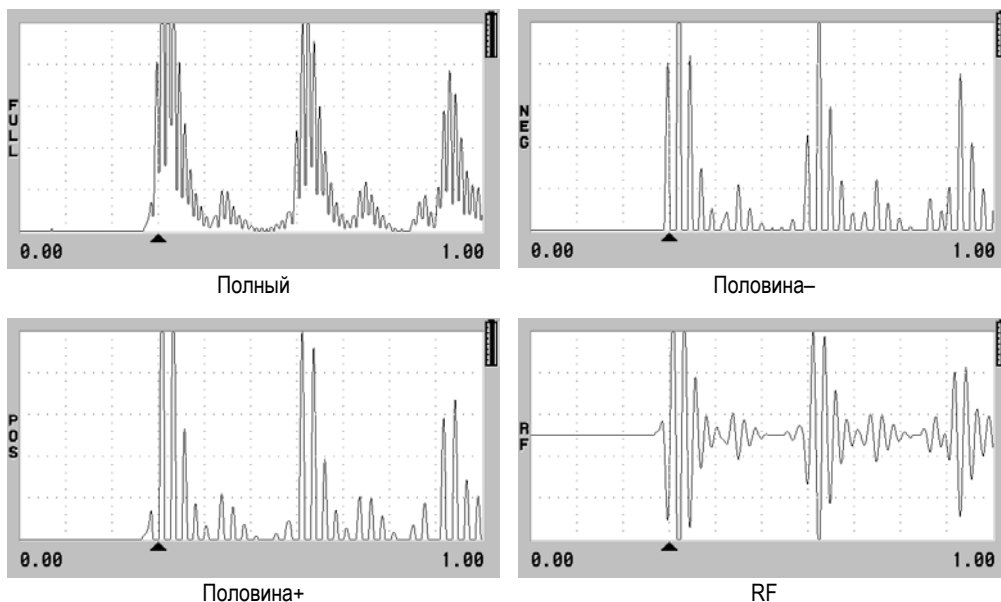


Рис. 4-5 Режимы детектирования сигнала

Доступны следующие режимы детектирования:

ПОЛНЫЙ (FULL)

Этот режим отображает отрицательную часть эхо-сигнала, свернутую вокруг базовой линии таким образом, что отображены и положительный, и отрицательный выступы сигнала. Дает наилучшее общее изображение положения и размеров в большинстве случаев измерения толщины. Режим **ПОЛНЫЙ** является режимом по умолчанию для раздельно-совмещенных преобразователей.

ПОЛОВИНА – (индикатор NEG)

Показывает отрицательные выступы сигнала как положительные и не показывает положительные выступы.

ПОЛОВИНА + (индикатор POS)

Показывает положительные выступы сигнала и не показывает отрицательные выступы.

НЕДЕТЕКТ. (RF)


Показывает отрицательные и положительные выступы по обеим сторонам развертки. **НЕДЕТЕКТ.** является режимом по умолчанию для одноэлементных преобразователей.

4.4.4 Отображение А-скан


38DL PLUS может отображать сигнал в виде линии (**КОНТУР**) или как **ЗАПОЛНЕННУЮ** область (см. Рис. 4-6 на стр. 52). Из окна измерений нажмите клавишу **[DISPLAY]**, чтобы открыть доступ к параметру **ОТОБРАЖ. СИГНАЛА**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Заполненная форма А-скан возможна только при установке режима детектирования на **ПОЛНЫЙ, ПОЛОЖИТ.** или **ОТРИЦАТ.**

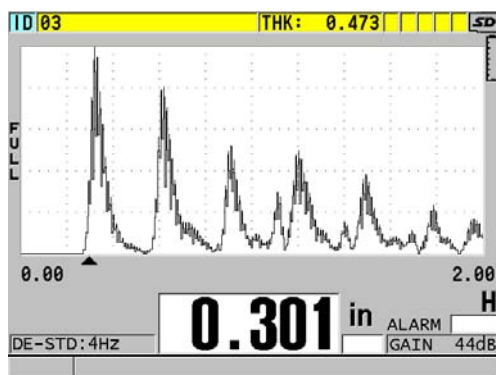

Форма сигнала: контур

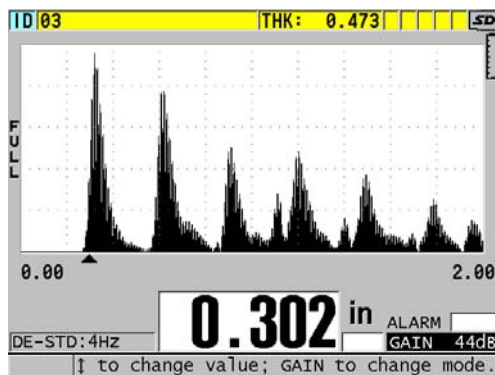

Форма сигнала: заполненный контур

Рис. 4-6 Режимы отображения сигнала

4.5 Диапазон отображения А-скана

Диапазон отображения А-скана – это расстояние, охватываемое горизонтальной осью А-скана. Левый конец горизонтальной оси, или задержка, обычно установлен на ноль. Значение задержки можно настроить вручную для изменения начальной точки диапазона (см. раздел 4.5.2 на стр. 54) и выбора конечной точки диапазона (см. раздел 4.5.1 на стр. 53). Можно также активировать функцию масштаба, чтобы автоматически настроить значения задержки и диапазона для наилучшего просмотра эхо-сигнала (см. раздел 4.5.3 на стр. 54).

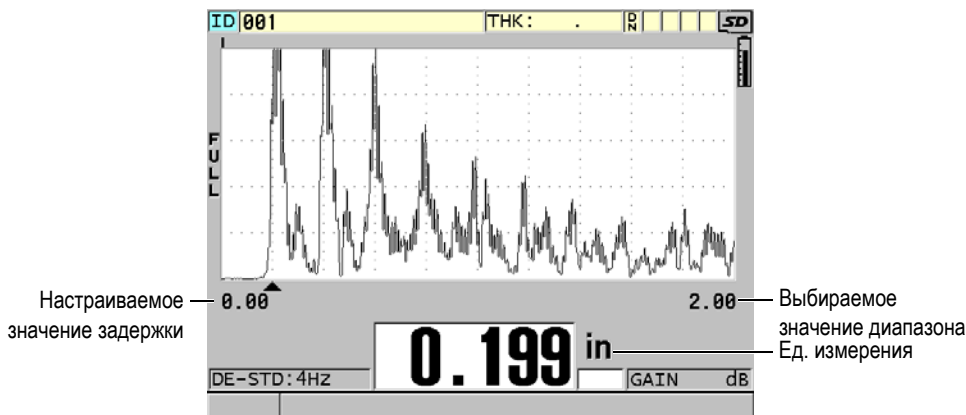


Рис. 4-7 Диапазон отображения А-скана

4.5.1 Выбор значения диапазона

Существуют установленные диапазоны для всех частот преобразователя. Имеющиеся диапазоны зависят также от скорости ультразвука в материале. С помощью этих выбираемых диапазонов можно отрегулировать участок толщины на отображаемом А-скане так, что будет показан только измеряемый диапазон толщины, и получить таким образом максимальное разрешение при каждом измерении. Настройка диапазона влияет только на отображение А-скана. Вы можете продолжить измерения, даже если диапазон отображения не показывает обнаруженный эхо-сигнал, при помощи которого измеряется толщина. Невозможно вручную установить диапазон при активированном режиме масштабирования.

Выбор значения диапазона

1. Из экрана измерений нажмите клавишу **[RANGE]**.
Диапазон А-скана меняется на следующий более высокий диапазон.
2. Нажимайте клавишу **[RANGE]** до достижения желаемого диапазона.
Значение диапазона возвращается к минимальному значению диапазона, следующему за максимальным значением.

4.5.2 Настройка значения задержки

Задержка отображения А-скана настраивает начало горизонтального интервала. Можно настроить задержку для отображения интересующего сигнала в центре развертки А-скан. Эта функция очень удобна при использовании линии задержки или иммерсионных преобразователей, а также при измерении толстых материалов для лучшей видимости измеряемых эхо-сигналов.

Настройка значения задержки

1. Нажмите **[2nd F], [RANGE] (DELAY)**.
2. Используйте курсорные клавиши для настройки значения задержки.
3. Повторно нажмите **[2nd F], [RANGE] (DELAY)**, чтобы выйти из режима редактирования задержки.

СОВЕТ

Нажмите и удерживайте клавишу **[RANGE]** для сброса значения задержки на ноль.

4.5.3 Функция масштабирования

Функция масштабирования автоматически и динамически устанавливает значения задержки и диапазона для оптимального отслеживания и отображения обнаруженных эхо-сигналов на экране А-скан.

Активация функции масштабирования

1. Из экрана измерений нажмите **[ZOOM]**.
Справа на экране А-скан, под индикатором питания, появляется флажок масштаба (**Z**).
2. Нажмите **[ZOOM]** снова, чтобы выключить функцию масштабирования.

Полученная форма сигнала в увеличенном масштабе зависит от текущего режима измерений. Функция масштабирования для раздельно-совмещенных преобразователей D79X и режима 1 одноэлементных преобразователей помещает первый донный эхо-сигнал в центре экрана (см. Рис. 4-8 на стр. 55).

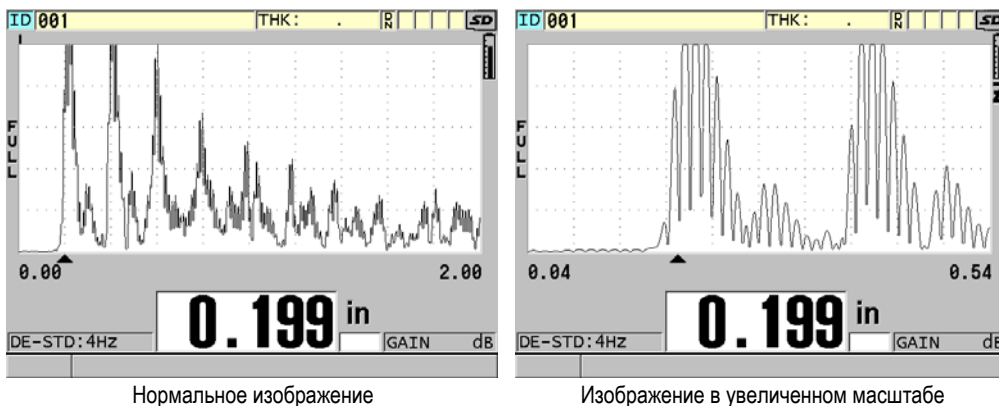


Рис. 4-8 А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 1

Функция масштабирования при работе с одноэлементными преобразователями в режиме 2 настраивает диапазон и задержку формы сигнала таким образом, что интерфейсный эхо-сигнал и первый донный эхо-сигнал появляются на экране А-скана (см. Рис. 4-9 на стр. 56).



Рис. 4-9 А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 2

Функция масштабирования при работе с одноэлементными преобразователями в режиме 3 настраивает диапазон и задержку формы сигнала таким образом, что интерфейсный эхо-сигнал и второй донный эхо-сигнал появляются на экране А-скана (см. Рис. 4-10 на стр. 56).

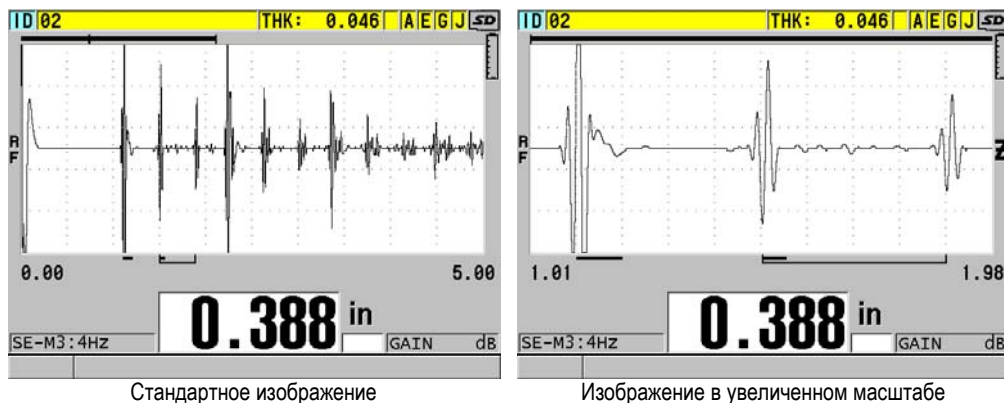


Рис. 4-10 А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 3

4.6 Настройка частоты обновления показаний

Можно выбрать предустановленную частоту обновления данных (**4 Гц**, **8 Гц**, **16 Гц**, **20 Гц** или **МАКС.**). Индикатор частоты обновления данных всегда отображен слева от значения толщины (см Рис. 4-11 на стр. 57).



Рис. 4-11 Индикатор частоты обновления данных

Максимальная частота обновления (**МАКС**) может достигать до 30 Гц в зависимости от типа измерений. Эта опция удобна при измерении толщины высоконагретых материалов для сокращения времени контакта преобразователя с горячей поверхностью, или в случае определения минимальной толщины сканируемой поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме **Мин** или **Макс** 38DL PLUS автоматически использует самую быструю частоту обновления (см. раздел 8.2 на стр. 118).

Настройка частоты обновления данных

1. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В окне **ИЗМ.** перейдите к параметру **СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ** и установите нужное значение.
4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

4.7 Настройка разрешения толщины

Можно изменить точность отображения показаний измерений, то есть количество цифр, указанных справа от запятой. Выбор разрешения затрагивает все экраны и выходные данные с единицами толщины, включая измеренную толщину, дифференциальное опорное значение и точки сигнализации. Самое высокое разрешение для раздельно-совмещенных преобразователей составляет 0,01 мм. Скорость звука всегда отображается с точностью до четырех цифр.

Разрешение может быть уменьшено в некоторых случаях, когда не требуется точность последней цифры, или когда поверхность исследуемого материала неровная, что делает показание последней цифры ненадежным.

Опция высокого разрешения (Арт.: 38DLP-HR [U8147015]) позволяет увеличить разрешение до 0,001 мм. Высокое разрешение доступно для измерения толщины меньше 102 мм. Функция высокого разрешения недоступна при использовании низкочастотных преобразователей или если используется SW для повышенного проникновения.

Настройка разрешения

1. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В окне **ИЗМ.** перейдите к параметру **РАЗРЕШЕНИЕ** и установите нужный режим:
 - **СТАНДАРТНЫЙ:** 0,01 мм (по умолчанию)
 - **НИЗКИЙ:** 0,1 мм
 - **ВЫСОКИЙ:** 0,001 мм
4. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

5. Основы эксплуатации

В следующих ниже разделах представлены основы эксплуатации ультразвукового толщиномера 38DL PLUS.

5.1 Настройка преобразователя

Прибор 38DL PLUS работает со всеми одноэлементными и раздельно-совмещенными преобразователями. 38DL PLUS автоматически распознает стандартные раздельно-совмещенные преобразователи D79X и автоматически загружает соответствующие настройки. Заранее заданная настройка включает скорость ультразвука для ступенчатого образца из нержавеющей стали, поставляемого вместе с прибором. При использовании раздельно-совмещенных преобразователей необходимо выполнить компенсацию нуля.

В случае использования одноэлементных преобразователей или иных раздельно-совмещенных преобразователей необходимо вручную вызвать соответствующую настройку. Толщиномер 38DL PLUS по умолчанию настроен для работы с приобретенными преобразователями, использующими среднюю скорость звука для ступенчатого образца из нержавеющей стали, прилагаемого в комплекте с прибором. Настройки по умолчанию предназначены для упрощенного использования толщиномера.

Настройка преобразователя:

1. Подключите преобразователь к разъему для преобразователей, расположенному в верхней части прибора 38DL PLUS (см. Рис. 5-1 на стр. 60). Используйте разъем T/R 1 для одноэлементного преобразователя.

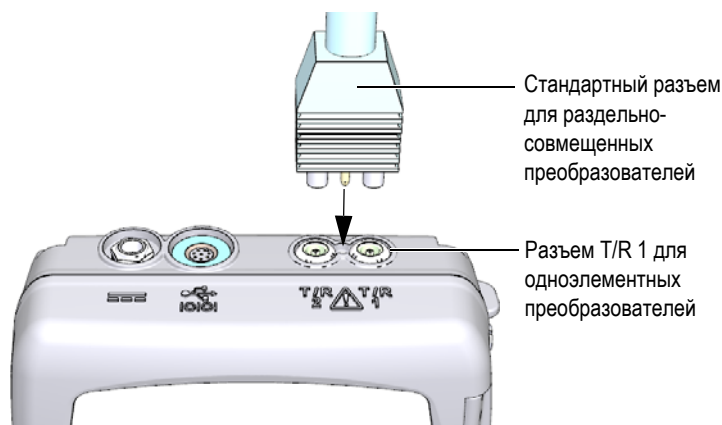


Рис. 5-1 Подключение преобразователя

2. Нажмите клавишу [ON/OFF], чтобы включить прибор. Открывается экран измерений. При использовании раздельно-совместимого преобразователя D79X на экране измерений появляется сообщение «Do--» (см. Рис. 5-2 на стр. 60).


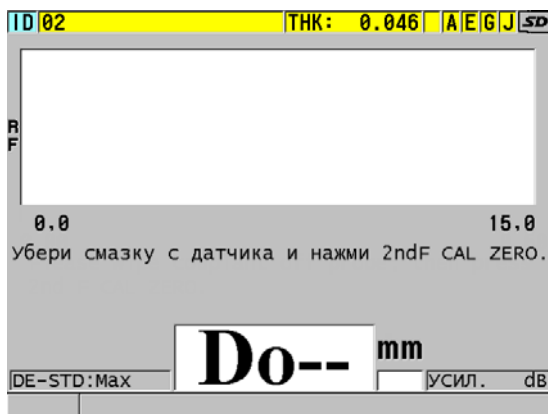


Рис. 5-2 Исходный экран при использовании стандартного раздельно-совместимого преобразователя D79X

3. Для раздельно-совмещенных преобразователей выполните компенсацию нуля:
 - a) Удалите контактную жидкость с поверхности преобразователя.
 - b) Нажмите [2nd F], [CAL ZERO] (Do ZERO).
4. В случае использования одноэлементного преобразователя или иных раздельно-совмещенных преобразователей загрузите соответствующую настройку:
 - a) Нажмите клавишу [XDCR RECALL].
 - b) В меню выберите настройку по умолчанию для используемого типа преобразователя (например, **ОДНОЭЛЕМЕНТ. ПО УМОЛЧ.**).
 - c) В окне **ПО УМОЛЧ.** для используемого типа преобразователя (см. Рис. 5-3 на стр. 61) в списке доступных настроек по умолчанию выберите настройку для используемого преобразователя.

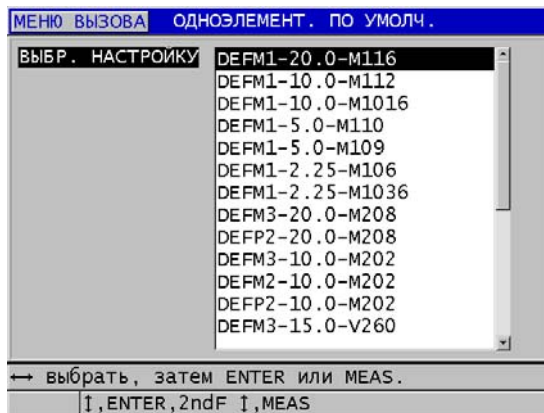

Соглашение об именах в настройке по умолчанию :

D E F M 1 - 2 0 . 0 / M 1 1 6

- Инвент. номер датчика (напр.: M116)
- Частота датчика (напр.: 20,0 МГц)
- Режим: 1, 2, 3
- Материал: М-Металл, Р-Пластик
- DEF: По умолчанию

Рис. 5-3 Выбор настройки для одноэлементного преобразователя

ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки USER 1 – USER 35 можно переименовать в зависимости от сферы применения. Подробнее см. в главе 13 на стр. 231.

- d) Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы автоматически вызвать параметры для выбранной настройки и вернуться к экрану измерений.

5.2 Калибровка

Калибровка – это процесс настройки прибора для точного измерения толщины конкретного материала при определенной температуре с использованием известного преобразователя. Калибровку прибора необходимо выполнять перед началом измерений. Точность измерений напрямую зависит от правильности калибровки.

Необходимо выполнить следующие три типа калибровки:

Компенсация нуля преобразователя (**[Do ZERO]**)

При использовании отдельно-совмещенных преобразователей откалибруйте время прохода звука в каждой линии задержки преобразователя. Компенсация различна для каждого преобразователя и зависит от температуры. Процедура компенсации нуля преобразователя производится каждый раз при смене преобразователя или при существенном изменении температуры преобразователя (см. раздел 5.1 на стр. 59 и раздел 5.2.3 на стр. 66).

Калибровка скорости звука в материале (**[CAL VEL]**)

Выполните калибровку скорости, используя толстый образец измеряемого материала с известной толщиной или вручную введите заранее заданную скорость звука в материале. Необходимо выполнить эту процедуру для каждого нового измеряемого материала (см. разделы 5.2.1 на стр. 63 и 5.2.4 на стр. 67).

Калибровка нуля (**[CAL ZERO]**)

Выполните калибровку нуля, используя тонкий образец измеряемого материала известной толщины. В отличие от компенсации нуля преобразователя и калибровки скорости звука в материале, данная процедура требуется лишь в тех случаях, когда необходима максимальная

точность (более $\pm 0,10$ мм). Необходимо выполнить эту процедуру один раз для каждого нового преобразователя и комбинации материалов. Нет необходимости повторять калибровку нуля при изменении температуры преобразователя; для этого существует компенсация нуля преобразователя (см. разделы 5.2.1 на стр. 63 и 5.2.4 на стр. 67).

5.2.1 Калибровка прибора

Для обеспечения точности измерений необходимо выполнить следующие процедуры:

- Калибровка скорости звука в материале
- Калибровка нуля

Калибровка производится с использованием толстого и тонкого образцов известной толщины. Образец должен быть выполнен из того же материала, что и инспектируемые детали (подробнее о калибровочных образцах см. в разделе 5.2.2 на стр. 66).

Следующая ниже процедура описывает калибровку с использованием раздельно-совмещенного преобразователя и 5-ступенчатого тестового образца. Подробнее о процедуре калибровки см. в разделе 5.2 на стр. 62.

Процедура выполнения калибровки прибора:

1. Калибровка скорости звука в материале (см. Рис. 5-4 на стр. 64):
 - a) Нанесите каплю контактной жидкости на поверхность толстой части тестового образца.
 - b) Установите преобразователь на толстый образец, умеренно либо сильно прижимая его.
На экране отображаются А-скан и значение толщины.
 - c) Нажмите клавишу [CAL VEL].
 - d) Если показание толщины стабильно, нажмите [ENTER].
 - e) С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известным значением толщины толстой части образца.

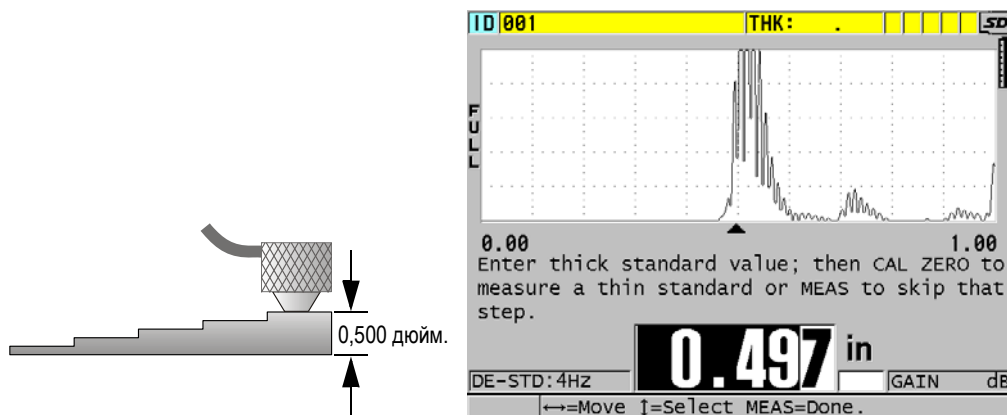


Рис. 5-4 Калибровка скорости звука на толстой части 5-ступенчатого образца

2. Калибровка нуля (см. Рис. 5-5 на стр. 65):
 - a) Нанесите каплю контактной жидкости на поверхность тонкой части тестового образца.
 - b) Установите преобразователь на тонкой части тестового образца, затем нажмите **[CAL ZERO]**.
 - c) Если показание толщины стабильно, нажмите **[ENTER]**.
 - d) С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известным значением толщины тонкой части образца.

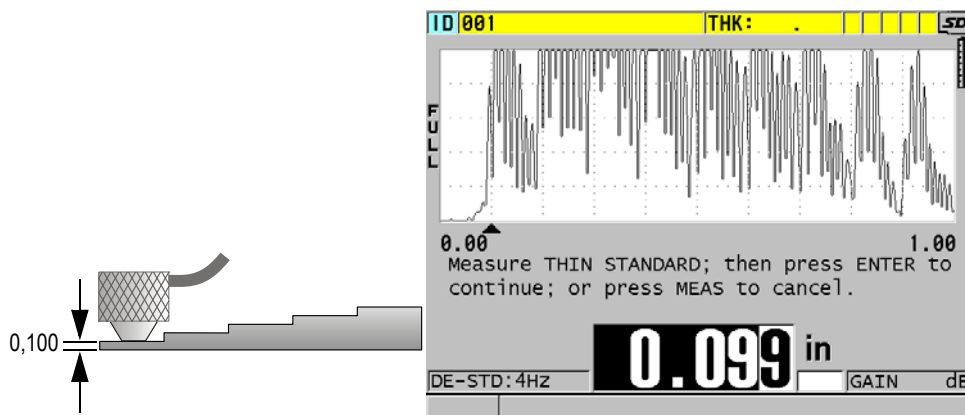


Рис. 5-5 Калибровка нуля на тонкой части 5-ступенчатого образца

3. Нажмите [MEAS], чтобы завершить калибровку и вернуться к экрану измерений.



ВАЖНО

В случае выключения прибора без предварительного нажатия [MEAS], значение скорости звука не обновляется. Прибор сохраняет предыдущее значение.

ПРИМЕЧАНИЕ

При обнаружении ошибки в процессе калибровки, 38DL PLUS поочередно отображает следующие сообщения в справочной строке, прежде чем вернуться к экрану измерений:

«Обнаружен потенциально ошибочный эхо-сигнал!»

«Неверные результаты калибровки!»

В данном случае скорость звука не меняется. Возможной причиной ошибки может быть неверно указанное значение толщины.

5.2.2 Тестовые образцы

38DL PLUS поступает в комплекте с цилиндрическим 2-ступенчатым тестовым образцом из нержавеющей стали. Для осуществления калибровки скорости звука в материале и калибровки нуля можно использовать две известные толщины тестового образца.

Ступенчатые тестовые образцы часто используются в случаях, когда необходимы более двух известных толщин (см. Рис. 5-6 на стр. 66).



Рис. 5-6 Пример 5-ступенчатого тестового образца

При выполнении калибровки скорости звука в материале и калибровки нуля используйте образец, отвечающий следующим требованиям:

- Изготовлен из идентичного с исследуемым изделием материала.
- Имеет две и более известные толщины
- Имеет одну тонкую часть, соответствующую самой тонкой части тестируемого изделия, для осуществления калибровки нуля. Характеристики поверхности образца должны быть идентичны тестируемым деталям. Шероховатая поверхность обычно снижает точность измерений, но имитация реальных условий поверхности на калибровочном образце может помочь улучшить результаты.
- Имеет одну толстую часть, соответствующую самой толстой части тестируемого изделия, для осуществления калибровки скорости звука. Лицевая и обратная поверхности должны быть гладкими и параллельными.
- Проводите калибровку при температуре, идентичной температуре контролируемого объекта.

5.2.3 Компенсация нуля преобразователя

Выполните компенсацию нуля преобразователя нажатием [2nd F], [CAL ZERO] (**Do ZERO**) пока не появится нулевой индикатор «**Do —**». Данная процедура также необходима в случае изменения температуры раздельно-совмещенного преобразователя.

Частота компенсации нуля зависит от диапазона изменений внутренней температуры раздельно-совмещенного преобразователя. Необходимо также учитывать температуру поверхности материала, частоту использования преобразователя, продолжительность контакта преобразователя с материалом и желаемую точность измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ

При измерении толщины на поверхностях температурой значительно ниже комнатной, нулевая точка должна быть перекалибрована в соответствии со стандартной процедурой. Это не так важно для преобразователей D790-SM, D791-RM, D797-SM и D798, как для преобразователей, имеющих различные типы линии задержки.

Для измерения высоконагретых материалов Olympus рекомендует разработать схему компенсации нуля преобразователя с учетом данных факторов. Например, для измерения толщины высоконагретых материалов используйте преобразователи D790-SM, D791-RM или D797-SM, дающие возможность уменьшить частоту компенсации нуля. Преобразователи D790-SM и D791-RM также используются в стандартных случаях контроля.

5.2.4 Скорость звука в материале и калибровка нуля

38DL PLUS осуществляет оптимизацию усиления материала во время процедуры калибровки скорости звука, если данная функция активирована (см. раздел 9.1 на стр. 131).

Для раздельно-совмещенных преобразователей оптимизация усиления материала (**ОПТИМ. УСИЛ.** в окне **ИЗМ.**) оценивает сигнал тестового образца и автоматически устанавливает начальное значение усиления по умолчанию, на основе чувствительности преобразователя и уровня шума в материале. Если усиление по умолчанию выходит за границы допустимого диапазона, появляется сообщение о возможной неисправности преобразователя.

38DL PLUS осуществляет удвоенную проверку калибровки для предотвращения неполноценной калибровки на тонких образцах. Дублирование происходит, когда прибор определяет время пролета второго донного эхо-сигнала вместо определения первого донного эхо-сигнала. 38DL PLUS сравнивает измеренное время пролета и предполагаемое время пролета на основании текущей скорости звука в материале. При подозрении на дублирование эхо-сигналов

38DL PLUS отображает предупреждающее сообщение. Дублирование эхо-сигналов обычно имеет место при измерении толщины ниже минимального диапазона преобразователя или если преобразователь изношен и недостаточно чувствителен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете выполнить калибровку скорости звука и калибровку нуля в обратном порядке, начиная с калибровки нуля и заканчивая калибровкой скорости звука в материале.

5.2.5 Ввод известной скорости звука в материале

При подготовке измерения толщины деталей, изготовленных из разных материалов, если известна скорость звука в материале, можно ввести эти данные, не выполняя процедуру калибровки скорости звука в материале.

Ввод известной скорости звука в материале:

1. Нажмите клавиши [2nd F], [CAL VEL] (VEL) на передней панели прибора.
2. В окне **СКОРОСТЬ** (см. Рис. 5-7 на стр. 68) с помощью курсорных клавиш введите известное значение скорости звука.



Рис. 5-7 Ввод известной скорости звука в материале

3. Нажмите клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

5.2.6 Блокировка настроек

38DL PLUS имеет функцию блокировки с использованием пароля для предотвращения внесения изменений в настройки прибора и ограничения доступа к определенным функциям. Функция калибровки может быть также заблокирована для изменений. В таком случае в справочной строке появляется сообщение, как показано на Рис. 5-8 на стр. 69 (см. раздел 8.5 на стр. 126).



Рис. 5-8 Сообщение о заблокированной калибровке

5.2.7 Факторы, влияющие на точность и производительность

Перечисленные ниже факторы могут влиять на эффективность работы прибора и точность результатов измерений.

Калибровка

Точность результатов любого ультразвукового контроля напрямую зависит от правильной калибровки прибора. 38DL PLUS поставляется с завода со стандартными настройками для ряда преобразователей и типичных областей применения. В некоторых случаях рекомендуется оптимизировать данные настройки в зависимости от ситуации. Важно производить калибровку скорости звука и калибровку нуля каждый раз, когда меняется материал или преобразователь. Рекомендуется периодически проводить тестирование на образцах с известной толщиной для проверки эффективности работы прибора.

Неровная поверхность образца

Максимальная точность измерений достигается при гладких и параллельных контактной и донной поверхностях тестового материала. На шероховатых поверхностях минимальное значение толщины, которое может быть измерено, увеличивается из-за переотражения звуковой волны в увеличившемся по толщине слое контактной жидкости. Кроме того, шероховатость контактной и отражающей поверхностей может влиять на

качество эхо-сигналов, принимаемых датчиком, и, соответственно, на точность результатов.

Контактная жидкость

В режиме 1 измерения (контактный преобразователь) толщина слоя контактной жидкости учитывается при настройке параметра компенсации нуля. Для достижения максимальной точности измерений методики должны быть согласованы. Используйте контактную жидкость с достаточно низкой скоростью распространения звука, и только необходимое ее количество. Прикладывайте преобразователь к поверхности с умеренным нажимом. Практика позволит определить уровень нажима для получения корректных показаний. Обычно преобразователь с меньшим диаметром требует меньшей силы сцепления для выдавливания лишней контактной жидкости, чем преобразователи с большим диаметром. Во всех режимах качение преобразователя приводит к искажению эхо-сигналов и неточности считывания данных.

Контроль криволинейных образцов

Данный фактор требует регулировки преобразователя по тестируемому образцу. При измерении на криволинейных поверхностях важно, чтобы преобразователь находился как можно ближе к центральной линии образца и как можно плотнее прилегал к поверхности. В некоторых случаях, для регулировки может быть использован подпружиненный V-образный держатель. Как правило, чем меньше радиус кривизны, тем меньше размер используемого преобразователя и тем критичнее становится выравнивание преобразователя. Для очень маленьких радиусов требуется иммерсионный подход. В некоторых случаях, полезен просмотр А-скана для оптимального выравнивания преобразователя. Найдите лучший способ установки преобразователя с помощью А-скан развертки. На искривленных поверхностях важно использовать минимальное количество контактной жидкости, необходимое для получения показаний. Избыток контактной жидкости между преобразователем и поверхностью материала образует прослойку, в которой преломляется звуковая волна и создаются помехи, оказывающие влияние на результаты измерений.

Конусность или эксцентриситет

Если контактная поверхность образца или его противоположная сторона скошена или эксцентрична по отношению к другой, отраженный сигнал искажается по причине отклонения пути ультразвука по ширине луча. Уровень достоверности результатов снижается. В худшем случае, проведение измерений невозможно.

Акустические характеристики тестового образца

Машиностроительные материалы обладают некоторыми свойствами, которые могут влиять на точность и диапазон ультразвуковых измерений толщины:

- **Рассеяние звука**
В таких материалах, как литая нержавеющая сталь, чугуны, стекловолокно и композиты, акустическая энергия рассеивается на отдельных кристаллитах в литых изделиях, или на границах неоднородных материалов в составе стекловолокна или композитов. Пористость материала может привести к такому же эффекту. Настройте чувствительность прибора во избежание обнаружения ложных эхо-сигналов. Эта компенсация может, в свою очередь, ограничить способность отличать действительные, отражаемые от донной поверхности, эхо-сигналы, тем самым сокращая диапазон измерения.
- **Затухание звука или поглощение**
Во многих органических материалах, таких как пластик низкой плотности и резина, происходит быстрое затухание волн, применяющихся в ультразвуковых толщиномерах. Затухание сигнала увеличивается при повышении температуры. В этом случае величина максимальной измеряемой толщины зависит от затухания звука в материале.
- **Изменение скорости звука**
Ультразвуковые измерения толщины точны только в случае правильной калибровки скорости звука в материале. Некоторые материалы демонстрируют значительные колебания скорости звука в разных точках образца. Это происходит в некоторых литых металлах из-за изменения кристаллической решетки, вызванного неравномерным охлаждением. Стекловолокно может локализовать изменения скорости ультразвука в зависимости от изменения слоев смолы/нитей. В большинстве случаев, пластмасса и резина демонстрируют резкое изменение скорости звука при изменении температуры. Поэтому важно, чтобы калибровка прибора и замеры производились при одинаковых температурах.

Обратная фаза или фазовое искажение

Фаза или полярность отраженного эхо-сигнала определяется относительным акустическим сопротивлением (плотность $\times$ скорость ультразвука) граничащих материалов. 38DL PLUS производит вычисление на основе типичной ситуации, где образец окружен воздухом или жидкостью, которые обладают меньшим акустическим сопротивлением, нежели металлы, керамика или пластик. Однако, в некоторых отдельных случаях, при измерении толщины стекла, толщины металлических изделий

с внешней пластиковой изоляцией или толщины металлических изделий с медным плакирующим слоем, данная зависимость сопротивлений реверсируется и происходит фазовое искажение эхо-сигнала. В таких случаях необходимо изменить полярность определения эхо-сигнала, чтобы сохранить достоверность показаний (см. раздел 13.8.1 на стр. 246). Более сложная ситуация может возникнуть с анизотропными или однородными материалами, такими как крупнозернистые литые металлы или некоторые композиты, свойства материала являются причиной возникновения множественных звуковых эхо-сигналов внутри площади излучения. В этих случаях фазовые искажения могут создавать эхо, которое нельзя отнести ни к негативному, ни к позитивному. Необходимо провести эксперимент с использованием стандартных образцов для определения влияния на точность результатов измерения.

5.3 Измерение толщины

Можно приступить к измерению толщины, как только преобразователь будет подключен (см. раздел 5.1 на стр. 59), а прибор откалиброван (см. раздел 5.2.1 на стр. 63).

Процедура измерения толщины:

1. Нанесите контактную жидкость на участок измерения (образца или тестируемой детали).

ПРИМЕЧАНИЕ

Для измерения гладких поверхностей материалов используйте такие контактные жидкости, как пропиленгликоль, глицерин или вода. Для неровных поверхностей лучше использовать более густые контактные жидкости (гель или жир). Для измерения высокотемпературных материалов требуются консистентные контактные жидкости.

-
2. Немного нажимая на преобразователь, установите его на тестируемый образец и постарайтесь зафиксировать на поверхности материала (см. Рис. 5-9 на стр. 73).

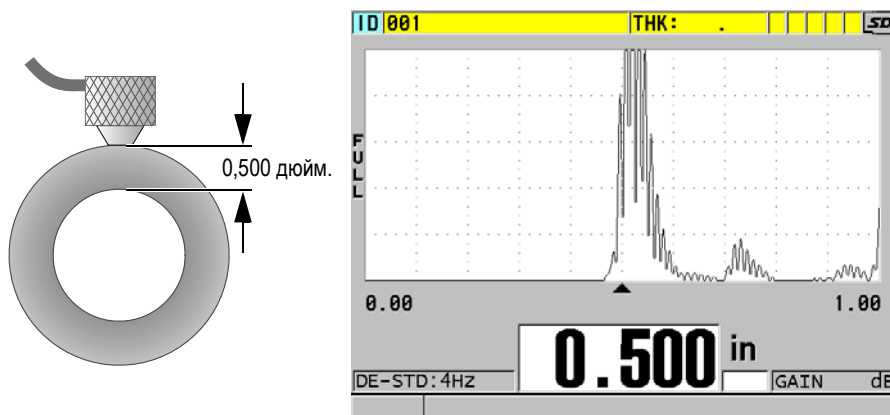


Рис. 5-9 Установка раздельно-совмещенного преобразователя на поверхность материала и получение значения толщины

3. Снимите показания измеренной толщины тестируемой части.

5.4 Сохранение данных

Регистратор данных 38DL PLUS – это файловая система, где каждый файл открывается по отдельности. Активный файл сохраняет показания измерений в ИД ячейке измерений толщины. Каждый раз, при нажатии клавиши [SAVE/SEND] отображенное значение сохраняется в активном файле текущего ИД. ИД автоматически увеличивается для следующего измерения. При нажатии клавиши [FILE] в строке ИД над меню появляется имя активного файла (см. Рис. 5-10 на стр. 74).

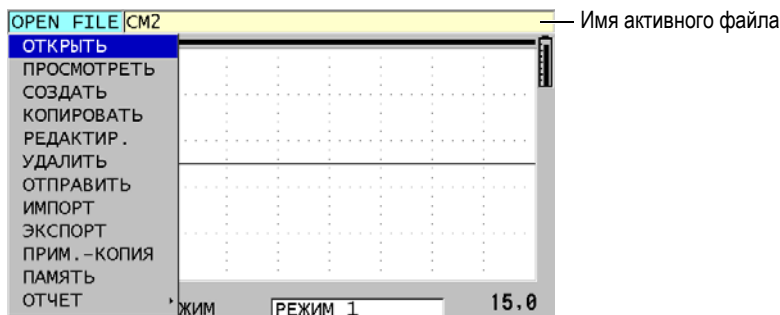


Рис. 5-10 Имя активного файла появляется в строке ИД

Инкрементный тип файла NONAME00, начинающийся с ИД 001, является по умолчанию активным файлом при первом включении или после сброса всех настроек прибора. Можно создать различные типы файлов и задать ИД для обозначения различных участков (1-D, 2-D или 3-D) измерения толщины. При повторном включении прибора автоматически открывается последний рабочий файл.

Могут иметь место следующие особые ситуации:

- При отсутствии значения толщины вместо показания сохраняется «— —».
- Если показание уже сохранено в текущем ИД, новое значение записывается поверх старого значения толщины, за исключением тех случаев, когда активирована функция защиты от перезаписи (см. раздел 11.5 на стр. 205).
- Когда пошаговое увеличение ИД достигает конца ряда и не может быть обновлено, в строке справочного текста появляется **Последний ИД...**, издается звуковой сигнал (если звук активирован) и экран ИД остается без изменений.

Подробнее о регистраторе данных см. в главе 11 на стр. 167.

Сохранение данных под текущим ИД в активном файле:

- ◆ При отображении нужного значения толщины и А-скана нажмите [SAVE/SEND], чтобы сохранить показание.
ИЛИ
- ◆ Нажмите [2nd F], [SAVE/SEND] (WAVEFORM), чтобы сохранить полученное значение толщины и А-скан.

СОВЕТ

Если вы хотите, чтобы при нажатии клавиши **[SAVE/SEND]** одновременно сохранялись значение толщины и А-скан, в окне **СИСТЕМА** установите параметр **СОХР. ДАННЫЕ** на **ТОЛЩ+А-СКАН** (см. раздел 9.2 на стр. 134).

5.5 Измерения с помощью преобразователей THRU-COAT, D7906 и D7908

THRU-COAT – это функция измерения действительной толщины металла окрашенных объектов или объектов с покрытием. Эта функция требует только одного донного эха и рекомендуется для измерений при сильной коррозии, когда поверхность материала имеет покрытие или окрашена. При необходимости, можно также калибровать параметры измерения красочного покрытия для точного измерения толщины покрытия/краски.

5.5.1 Активация функции THRU-COAT

Функция THRU-COAT доступна лишь при подключении преобразователя THRU-COAT (Арт.: D7906 [U8450005] или D7908 [U8450008]) к прибору 38DL PLUS.

Активация функции THRU-COAT:

1. Подсоедините преобразователь THRU-COAT к прибору 38DL PLUS.
2. Включите прибор.
3. Удалите контактную жидкость с поверхности преобразователя.
4. Нажмите **[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**).

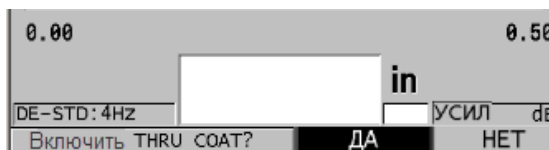


Рис. 5-11 Открытие диалогового окна НАСТРОЙКА THRU-COAT

5. Выберите **ДА**, чтобы ответить на подсказку **Активировать THRU COAT?**.

5.5.2 Калибровка THRU-COAT

Процедура калибровки для преобразователя THRU-COAT не отличается от процедуры калибровки для других преобразователей. Как при обычной калибровке, необходимы два образца без покрытия с точно известными значениями толщины тонкой и толстой части. Разница в том, что к концу процедуры можно нажать **[CAL VEL]** второй раз, чтобы выполнить калибровку измерения толщины покрытия на образце с точно известной толщиной покрытия.

Выполнение калибровки THRU-COAT,

1. Убедитесь, что функция THRU-COAT активирована (см. раздел 5.5.1 на стр. 75).
2. Установите преобразователь на толстый образец.
3. Нажмите **[CAL VEL]**.
4. Если показание толщины стабильно, нажмите **[ENTER]**.
5. С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известной толщиной образца.
6. Установите преобразователь на тонкий образец.
7. Нажмите **[CAL ZERO]**.
8. Если показание толщины стабильно, нажмите **[ENTER]**.
9. С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известной толщиной образца.
10. Если точность измерения толщины покрытия важна для вашего исследования, выполните следующие действия (пропуск данного этапа не скажется на точности измерения толщины металла):
 - a) Повторно нажмите **[CAL VEL]**.
 - b) Установите преобразователь на образец с покрытием.
 - c) Если значение стабильно, нажмите **[ENTER]**.
 - d) С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины покрытия.
11. Нажмите **[MEAS]**, чтобы завершить калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие [2nd F], [CAL VEL] (VEL) открывает экран **СКОРОСТЬ**, для просмотра и редактирования калиброванной скорости звука в металле. Повторное нажатие [2nd F], [CAL VEL] (VEL) открывает экран **СКОРОСТЬ** с отображением калиброванной скорости звука в покрытии.

5.6 Режимы обнаружения эхо-сигналов с использованием раздельно-совмещенных преобразователей

При использовании раздельно-совмещенных преобразователей 38DL PLUS использует три режима детектирования эхо-сигналов, которые позволяют определить толщину материалов, находящихся в различных состояниях. Ниже следует описание трех режимов определения эхо-сигнала (**СТАНДАРТ**, **АВТО Е-ТО-Е** и **РУЧНОЙ Е-ТО-Е**):

СТАНДАРТНЫЙ

Стандартный режим определения эхо-сигнала позволяет измерять толщину на основе времени пролета между зондирующим импульсом и первым донным эхо-сигналом. Используйте данный режим для материалов без покрытия.

Индикатор **DE-STD** появляется слева от показателя толщины, а треугольный указатель обнаружения появляется на донном эхо-сигнале под окном А-скана (см. Рис. 5-12 на стр. 78).

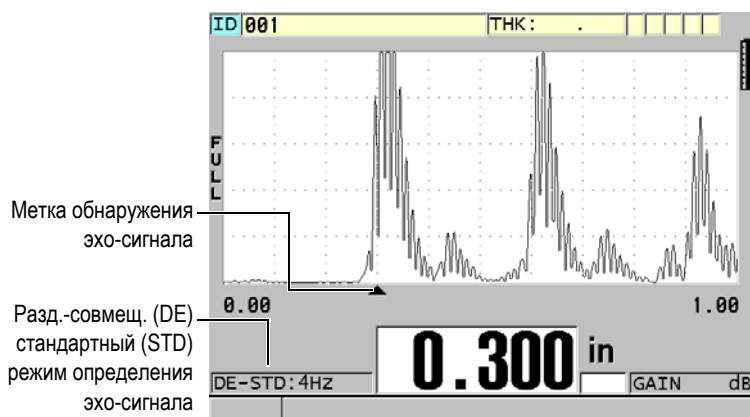


Рис. 5-12 Стандартный режим определения эхо-сигнала

АВТО Е-ТО-Е

Автоматический режим Эхо-Эхо определяет толщину на основе времени пролета между двумя последовательными донными эхо-сигналами. Используйте данный режим для окрашенных материалов и материалов с покрытием, так как промежутки времени между последовательными донными эхо-сигналами исключают время полета через слой краски, смолы или покрытия.

Индикатор **DE-AEtoE** появляется слева от показания толщины. Треугольный указатель заменяется на полосу определения эхо-эхо, которая указывает на последовательную пару донных эхо-сигналов, используемых для определения толщины (см. Рис. 5-13 на стр. 79). Амплитуда эхо-сигнала автоматически настраивается на заданный уровень.

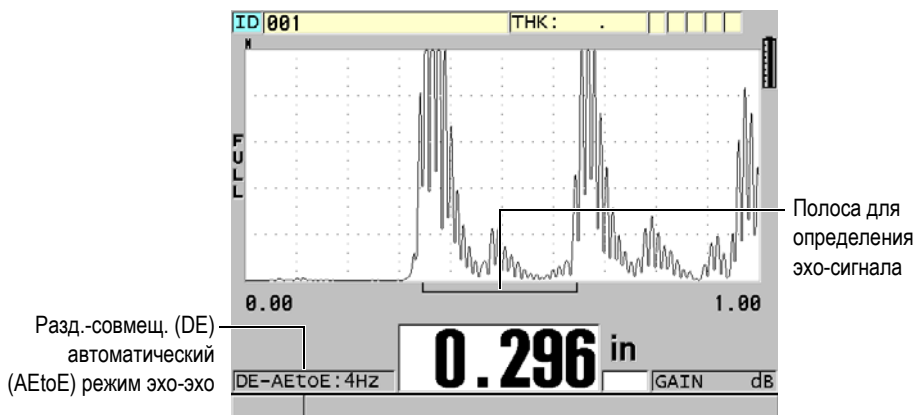


Рис. 5-13 Режим автоматического определения эхо-эхо

РУЧНОЙ E-TO-E

Ручной режим определения эхо-эхо. Определяет толщину на основе времени пролета между двумя последовательными донными эхо-сигналами. В этом режиме можно регулировать вручную параметры усиления и игнорирования. Используйте данный режим тогда, когда состояние материала является причиной шумовых сигналов, при которых автоматический режим может быть менее эффективным.

Индикатор **DE-MEtoE** появляется слева от показания толщины. Полоса определения эхо-эхо похожа на автоматический режим эхо-эхо, но содержит также регулируемую полосу игнорирования E1, указывающую на участок, который следует исключить из определения эхо-сигнала (см. Рис. 5-14 на стр. 80). После E1, прибор определяет следующий эхо-сигнал с амплитудой не менее 20 % от высоты отображения А-скана. Находясь в данном режиме, нажмите клавишу **[WAVE ADJ]**, затем, с помощью курсорных клавиш, настройте параметры **РАСШИР. ИГНОР**, **ИГНОР. ЭХО 1** и **УСИЛ.**

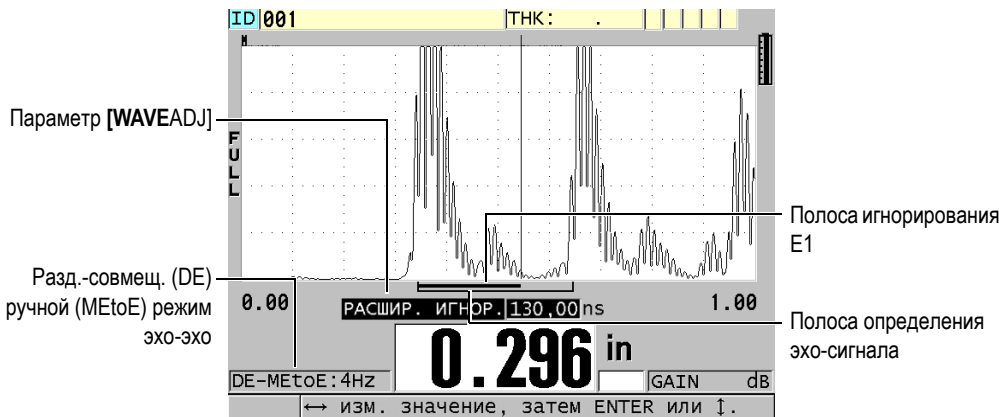


Рис. 5-14 Режим ручного определения эхо-эхо

ПРИМЕЧАНИЕ

В случаях сильной коррозии, когда нет нормальных эхо-сигналов, следует использовать стандартный или дополнительный режим THRU-COAT.

Во всех трех режимах можно использовать раздельно-совмещенные преобразователи. С режимами эхо-эхо можно использовать все функции измерения, отображения и регистратора данных. Встроенный регистратор данных распознает и сохраняет всю необходимую информацию по сигналам эхо-эхо для загрузки данных толщины, А-скана и настройки.

СОВЕТ

Нет необходимости переключаться из одного режима в другой при измерениях зон с покрытием и без, так как можно измерить толщину стенки без покрытия в режиме эхо-эхо.

Изменение режима определения эхо-сигнала

1. Нажмите [2nd F], [ZOOM] (E-TO-E).

2. В списке меню выберите нужный режим определения эхо-сигнала (**СТАНДАРТ**, **АВТО Е-ТО-Е** или **РУЧНОЙ Е-ТО-Е**).
3. Для осуществления калибровки нуля:
 - a) Нанесите каплю контактной жидкости на поверхность тонкой части тестового образца.
 - b) Установите преобразователь на тонкой части тестового образца, затем нажмите [**CAL ZERO**].
 - c) Если показание толщины стабильно, нажмите [**ENTER**].
 - d) С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известным значением толщины тонкой части тестового образца.

5.6.1 Настройка игнорирования в ручном режиме эхо-эхо

Прибор 38DL PLUS оснащен двумя функциями игнорирования для определения действительных эхо-сигналов в случае возникновения нежелательных сигналов:

EXT BLANK (РАСШИР. ИГНОР)

Расширенное игнорирование представляет собой зону, начинающуюся в левом углу экрана А-скан, в которой не происходит фиксации эхо-сигналов. В случаях, когда вторая или третья пара донных сигналов сильнее или чище первой пары, используйте расширенное игнорирование для определения пары эхо-сигналов, подходящих для выполнения измерений.

E1 BLANK (E1 ИГНОР.)

Игнорирование эхо 1 (E1) работает в течение определенного интервала времени, следуя за первым распознанным эхо-сигналом. Используйте игнорирование E1 для исключения нежелательных эхо-сигналов между первым и вторым донными эхо-сигналами. Нежелательные сигналы могут быть задним фронтом большого первого эхо-сигнала либо отражениями волны сдвига на толстых тестируемых объектах. Параметр Игнор.E1 доступен только в ручном режиме определения эхо-эхо.

Настройка параметров расширенного игнорирования и E1 игнорирования

1. Выберите ручной режим эхо-эхо:
 - a) Нажмите [**2nd F**], [**Zoom**] (**E-TO-E**).
 - b) В меню выберите **РУЧНОЙ Е-ТО-Е**.

2. Нажмите клавишу **[WAVE ADJ]**.
Появится параметр настройки волны (см. Рис. 5-15 на стр. 82).

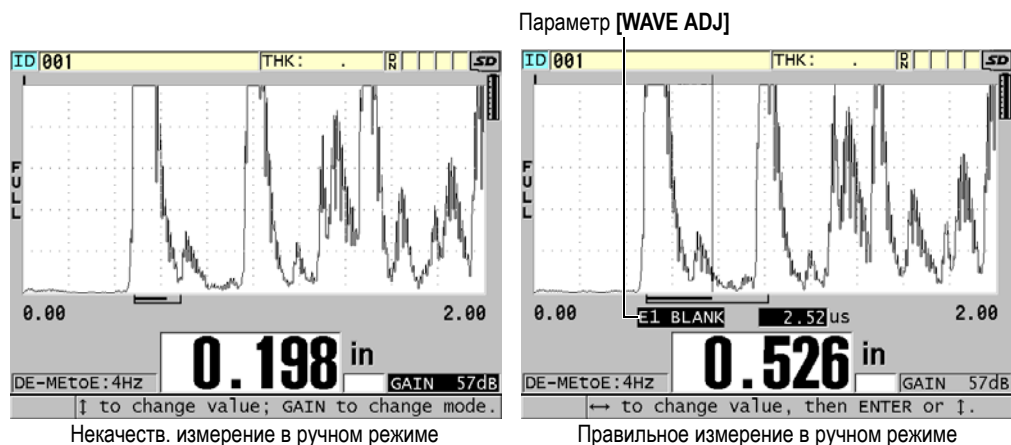


Рис. 5-15 Сравнение измерений в ручном режиме

3. Используйте клавиши **[▲]** и **[▼]** для выбора параметра **РАСШИР. ИГНОР** или **ИГНОР. ЭХО1**.
4. Используйте клавиши **[▶]** и **[◀]** для настройки значения с целью определения нужных эхо-сигналов и исключения нежелательных сигналов.

5.6.2 Выбор раздельно-совмещенного преобразователя в режиме эхо-эхо

Несмотря на то, что режимы эхо-эхо совместимы со всеми раздельно-совмещенными преобразователями 38DL PLUS, Olympus рекомендует использовать особые преобразователи для специфического диапазона толщины в стальных частях (см. Табл. 3 на стр. 83).

Табл. 3 Рекомендуемые преобразователи для различных диапазонов толщины стали

Преобразователь	Диапазон толщины^а
D798	от 1,5 до 7,6 мм
D790/791	от 2,5 до 51 мм
D797	от 12,7 до 127 мм
D7906	от 2,5 до 51 мм

а. Диапазон толщины зависит от типа преобразователя, состояния материала и температуры.

В некоторых случаях, при использовании преобразователя D790 для измерения толщины больше 18 мм, может возникнуть ошибка. Чаще всего эта ошибка происходит из-за того, что эхо-сигнал поперечной волны появляется до второго донного эхо-сигнала. Если нежелательный эхо-сигнал больше второго донного эхо-сигнала, толщиномер начинает выполнять измерение по нему, что приводит к меньшему значению толщины.

Нежелательный эхо-сигнал сдвиговой (поперечной) волны можно отличить от правильного донного эхо-сигнала путем изучения А-скана. Расстояние между первым и вторым донными эхо-сигналами равно расстоянию между контактной поверхностью образца и первым донным эхом. Если между двумя донными эхо-сигналами есть эхо, возможно, это эхо-сигнал от сдвиговой (поперечной) волны. Используйте приемы ручного режима определения эхо-эхо и отрегулируйте вручную игнорирование E1, чтобы устранить ошибку (см. раздел 5.6.1 на стр. 81). Использование преобразователя D797 за пределами 18 мм позволяет избежать этой ошибки.

В некоторых случаях амплитуда второго или третьего донного эхо-сигнала меньше амплитуды следующих за ним сигналов. Это приводит к тому, что прибор дает двойное или тройное показание. При использовании преобразователя D790 этот эффект может иметь место при 5 мм на плоских гладких стальных образцах. Когда это происходит, эффект четко заметен на экране А-скана. Вы можете избежать этого эффекта, используя ручной режим определения эхо-эхо или же путем передвижения расширенного игнорирования за пределы ранее определенного первого эхо-сигнала.

Если 38DL PLUS не может определить показание эхо-сигнала, на экране появляется индикатор **LOS**. В этом случае А-скан показывает, что либо эхо-сигналы недостаточно большие для определения, либо определяется только один эхо-сигнал. В этом последнем случае полоса определения эхо-эхо начинается на определенном сигнале, но бесконечно растягивается вправо. Увеличьте значение усиления для улучшения показания эхо-эхо. Если это не поможет, можно получить приблизительное значение толщины, вернувшись к стандартному режиму определения эхо-сигнала.

5.6.3 Индикаторы регистратора данных в режиме эхо-эхо

Следующие индикаторы используются в режимах эхо-эхо, в первой строке таблицы данных толщины и в поле для комментариев в правом верхнем углу экрана измерений:

- **Е**: Автоматический режим определения эхо-эхо
- **е**: Ручной режим определения эхо-эхо
- **М**: Стандартный режим определения
- **l**: LOS в автоматическом режиме определения эхо-эхо
- **n**: LOS в ручном режиме определения эхо-эхо
- **L**: LOS в стандартном режиме определения эхо-сигнала

5.7 Использование VGA-выхода

Можно подключить 38DL PLUS к внешнему экрану или проектору для просмотра данных толщиномера несколькими операторами. Это очень удобно при проведении тренингов по использованию 38DL PLUS.

При активации выхода VGA экран 38DL PLUS блокируется, а его содержание отображается только на подключенном внешнем мониторе. При перезапуске 38DL PLUS выход VGA всегда выключен.

Использование разъема VGA

1. Выключите 38DL PLUS.
2. Подключите кабель выхода VGA (Арт.: EPLTC-C-VGA-6 [U8840035], приобретается отдельно) к разъему VGA, расположенному в специальном отсеке под крышкой на правой панели прибора 38DL PLUS (см. Рис. 1-5 на стр. 20).

3. Подключите второй конец кабеля VGA к внешнему экрану (проектору).
4. Включите 38DL PLUS.
5. Включите внешний монитор/проектор.
6. Нажмите клавишу **[DISPLAY]**.
7. В окне **НАСТРОЙКИ ЭКРАНА** (см. Рис. 4-3 на стр. 48) установите **ВЫХОД VGA** на **ВКЛ**.
Экран 38DL PLUS блокируется, а его содержание отображается на внешнем мониторе.
8. Выключите прибор и снова включите, чтобы вернуться к исходному экрану 38DL PLUS.

6. Использование ЭМА-преобразователей

В данном разделе представлена общая информация об электромагнитных акустических преобразователях (ЭМАП) и принцип измерения толщины с использованием толщиномера 38DL PLUS и преобразователя E110-SB.

Электромагнитный акустический преобразователь (ЭМАП) использует магнитострикционный принцип для генерирования акустической энергии поперечной волны в ферромагнитных металлах, покрытых слоем окалины. Преобразователь E110-SB [U8471001] не используется для измерения толщины цветных металлов и других материалов, не покрытых оксидным слоем. ЭМА-преобразователь использует наружный слой оксида для генерирования акустической энергии поперечной волны и не требует использования ультразвуковой контактной жидкости. Если оксидная пленка неплотно прилегает к поверхности металла, акустическая энергия поперечной волны не передается стали.

ЭМА-преобразователь является эффективным инструментом для определения остаточной толщины стальных котельных труб, так как не требует снятия внешнего покрытия с поверхности материала. ЭМА-преобразователи генерируют нефокусированный луч и предназначены для точного определения остаточной толщины стенки трубы ($\pm 0,25$ мм). Нефокусированный луч преобразователя делает его нечувствительным к мелким порам на внутренней стенке трубы. Минимальная толщина, измеряемая с помощью прибора 38DL PLUS и ЭМА-преобразователя, составляет приблизительно 2,0 мм, в зависимости от свойств материала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимите верхний оксидный слой и используйте стандартный одноэлементный или раздельно-совмещенный преобразователь для более точного измерения остаточной толщины металла. Раздельно-совмещенные преобразователи с фокусированным лучом более чувствительны к внутренним дефектам.

6.1 Подключение преобразователя E110-SB EMAT

ЭМА-преобразователь E110-SB [U8471001] совместим с толщиномером 38DL PLUS. Вам понадобятся: специальный адаптер EMAT 1/2XA/E110 [U8767104] и стандартный кабель LEMO-to-BNC (Арт.: LCB-74-4 [U8800320]), как показано на Рис. 6-1 на стр. 88.

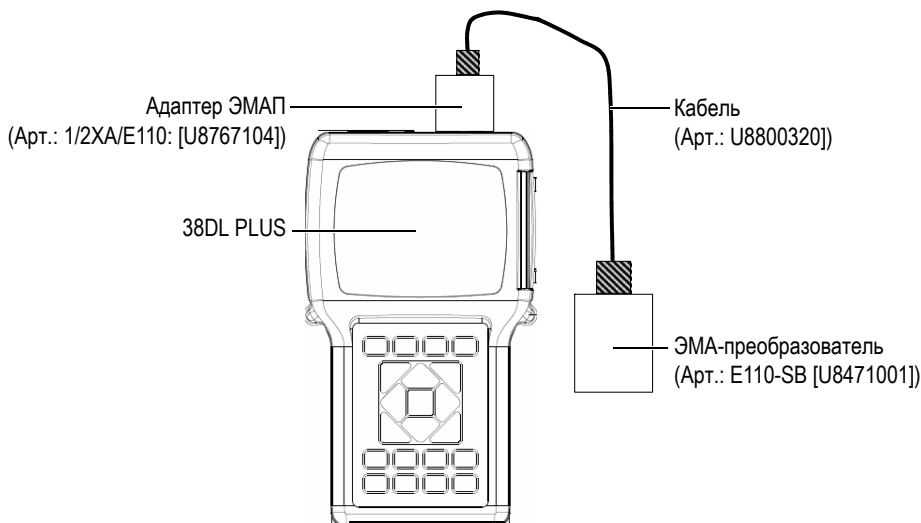


Рис. 6-1 Подключение ЭМА-преобразователя и адаптера

38DL PLUS автоматически распознает ЭМАП E110-SB и адаптер 1/2XA/E110, и вызывает настройку по умолчанию **DEF-EMAT/E110** из списка преобразователей **ОДНОЭЛЕМ.ПО УМОЛЧ.** Как и при использовании

стандартных преобразователей, для точного измерения толщины необходимо настроить значение усиления и расширенное игнорирование. Опытные операторы, хорошо знакомые с основами УЗК и интерпретацией ультразвуковых А-сканов, могут использовать клавишу [WAVE ADJ] для настройки других параметров преобразователя.

6.2 Калибровка с ЭМА-преобразователем E110-SB

Калибровка – это настройка прибора в соответствии с измеряемым материалом для получения точных результатов. Скорость звука для ЭМА-преобразователя E110-SB устанавливается 0,2260 in/uS, что соответствует большинству применений. Смещение нуля так же устанавливается по умолчанию. При таких установках ЭМА-преобразователи E110-SB позволяют точно определить толщину ферромагнитных металлов под оксидным слоем.

Для обеспечения максимальной точности измерений используйте калибровочные образцы с оксидным покрытием, выполненные из того же материала, что и контролируемый объект. Толщина образцов должна быть известна (не включая оксидный слой) и соответствовать минимальному и максимальному значениям толщины диапазона измерений.

Процедура калибровки такая же, как для стандартных преобразователей, но не требует использования контактной жидкости между преобразователем и поверхностью объекта контроля. Процедура калибровки подробно описана в разделе 5.2.1 на стр. 63.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЭМА-преобразователи генерируют акустическую энергию поперечных волн. Следовательно, рассчитываемая прибором скорость – это скорость распространения поперечной ультразвуковой волны в материале.

7. Программные опции

Возможности многофункционального толщиномера 38DL PLUS могут быть расширены еще больше с помощью доступных программных опций (см. Табл. 4 на стр. 91).

Табл. 4 Программные опции 38DL PLUS

Опция	Описание
ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (см. раздел 7.2 на стр. 93)	Эта функция оптимизирует точность отображения результатов измерений до 0,001 мм для одноэлементных преобразователей с частотой $\geq 2,25$ МГц.
ОКСИДНЫЙ СЛОЙ (см. раздел 7.3 на стр. 94)	Позволяет 38DL PLUS измерять толщину бойлерных труб и внутреннего оксидного слоя.
МУЛЬТИ-ИЗМЕРЕНИЕ (см. раздел 7.4 на стр. 100)	Позволяет 38DL PLUS измерять и отображать одновременно до четырех различных толщин с использованием одноэлементных преобразователей.
ПОВЫШЕННОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ (см. раздел 7.6 на стр. 113)	Позволяет 38DL PLUS использовать низкочастотные (0,5 МГц) одноэлементные преобразователи для измерения толщины изделий, выполненных из материалов с высокой степенью затухания и рассеяния звуковых волн.

При покупке программной опции вместе с толщиномером 38DL PLUS, данная опция будет уже активирована при доставке прибора. Программные опции можно также заказать после приобретения толщиномера. Для активации дополнительной опции не обязательно возвращать прибор производителю, нужно просто ввести код активации (см. раздел 7.1 на стр. 92).

Для получения подробной информации о заказе программных опций толщиномера обращайтесь в региональное представительство компании Olympus. В Табл. 4 на стр. 91 представлены номера программных опций для осуществления заказа.

7.1 Активация программной опции

Каждый толщиномер 38DL PLUS имеет свой серийный номер. В комплекте с прибором прилагается лицензионный ключ, который активирует приобретенную программную опцию. Один лицензионный ключ может активировать одну, несколько или все программные опции.

Активация программной опции:

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В списке меню выберите **ОПЦИИ**.
3. В окне **ОПЦИИ** (см. Рис. 7-1 на стр. 93) в поле **E-S/N** расположен 16-значный буквенно-цифровой серийный номер.
В списке **ОПЦИЯ** указан текущий статус каждой программной опции.
Активир. означает, что опция активирована.

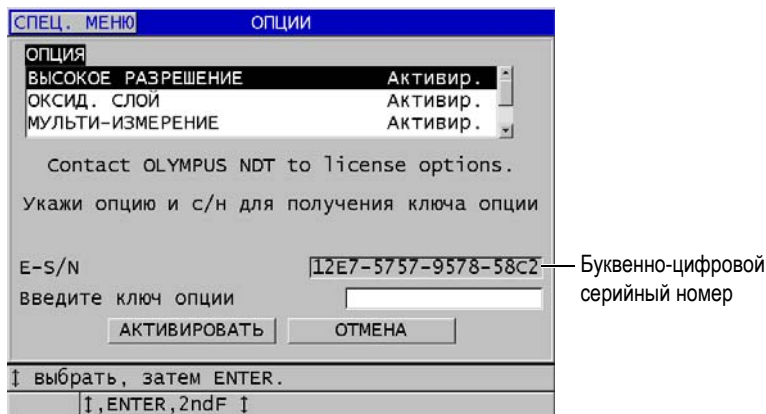


Рис. 7-1 Экран ОПЦИИ для активации программных опций

4. Для приобретения программной опции (опций) обращайтесь к региональному представителю компании Olympus; укажите буквенно-цифровой серийный номер прибора.
Представитель Olympus предоставит вам соответствующий лицензионный ключ опции.
5. В диалоговом окне **ОПЦИИ** (см. Рис. 7-1 на стр. 93):
 - a) В поле **Введите ключ опции**, введите лицензионный ключ.
 - b) Нажмите **АКТИВИРОВАТЬ**.
6. Перезагрузите устройство для активации новой опции.

7.2 Опция Высокое разрешение

38DL PLUS способен отображать значения толщины в стандартном (0,01 мм) и низком разрешении (0,1 мм). Эти разрешения применимы почти во всех случаях измерения толщины.

Для одноэлементных преобразователей опция высокого разрешения позволяет отображать значение толщины с точностью до 0,001 мм. Высокое разрешение доступно не для всех преобразователей и экранов измерений, и ограничивается максимальным значением толщины. Несмотря на то, что 38DL PLUS способен отображать данные толщины в высоком разрешении, точность результатов

измерений во многом зависит от исследуемого материала, его формы и поверхности, температуры. Выбор разрешения происходит во время подготовки к контролю.

Высокое разрешение доступно для следующих преобразователей и при следующих условиях измерения:

- Одноэлементные преобразователи с частотой диапазона от 2,25 до 30,0 МГц
- Измерение толщины менее 100 мм

Высокое разрешение не доступно для следующих ниже преобразователей и при следующих условиях измерения:

- Раздельно-совмещенные преобразователи
- Низкочастотные преобразователи с частотой ниже 2,25 МГц
- Диапазон толщины более 100 мм

Если опция высокого разрешения активирована, она появляется в списке выбора разрешения (см. раздел 4.7 на стр. 58).

7.3 Опция Оксидный слой


Опция «оксидный слой» позволяет 38DL PLUS измерять толщину бойлерных труб и одновременно толщину внутреннего оксидного слоя. Если опция «оксидный слой» активирована, она отображается в меню при нажатии [SETUP MENU]. В Табл. 5 на стр. 94 указано, какой преобразователь использовать при активированной опции «оксидный слой».

Табл. 5 Преобразователи для измерения толщины оксидного слоя

Преобразователь	Минимальная толщина внутреннего оксидного слоя
M2017 [U8415002]	0,254 мм
M2091 [U8415018] с нормальным углом ввода поперечной волны	0,152 мм

7.3.1 Слой оксида/накипи на внутренней поверхности бойлерных труб

 Высокие температуры в паровом котле (более 500 °С) приводят к образованию с внешней и внутренней стороны труб тяжелой, хрупкой окиси железа, называемой *магнитным железняком*. При очень высоких температурах водяной пар вступает в реакцию с железом, содержащимся в стали, что приводит к формированию магнетита и водорода в соответствии со следующей химической формулой:



Скорость протекания реакции прямо пропорциональна температуре внутри трубы. Атомы кислорода диффундируют внутрь через слой магнетита, а атомы железа переходят в противоположном направлении, поэтому накипь продолжает увеличиваться в размерах даже после полного покрытия поверхности трубы.

Магнетит действует как теплоизоляция, так как теплопроводность накипи составляет только 3% теплопроводности стали. Если пар более не проходит эффективно наружу от котла, происходит перегрев трубы. Длительный перегрев в сочетании с очень большим давлением приводят к возникновению межкристаллитных микротрещин в металле и деформации (медленное вздутие металла), что может вызвать разрыв трубы.

Увеличение размеров накипи из магнетита и связанные с ним повреждения в металле – основные факторы, влияющие на продолжительность работы паровых котлов. Этот процесс начинается медленно и затем усиливается, так как из-за появления накипи увеличивается температура труб, что в свою очередь приводит к увеличению размеров накипи и повреждению металла. Исследования в области энергетики указывают, что накипь незначительна при толщине стенок до 0,3 мм, но увеличение толщины приводит к быстрому образованию накипи. Периодические измерения позволяют оценить состояние труб и котла, а также вовремя заменить приходящие в негодность трубы. Ультразвуковой неразрушающий контроль с использованием 38DL PLUS позволяет быстро оценить размер накипи.

7.3.2 Настройка для измерения толщины оксидного слоя/накипи

Подключите нужный преобразователь, выберите соответствующую настройку по умолчанию и задайте параметры для измерения толщины металла и внутреннего оксидного слоя.

Настройка для измерения толщины оксидного слоя/накипи

1. Подключите преобразователь M2017 или M2091 к кабелю LCM-74-4.
2. Подключите кабель к разъему для одноэлементного преобразователя T/R 1, расположенному в верхней части 38DL PLUS.
3. Нажмите клавишу [ON/OFF], чтобы включить прибор.
4. Из экрана измерений нажмите клавишу [XDCR RECALL].
5. В окне **ОДНОЭЛЕМ.ПО УМОЛЧ.** выберите **DEF-OXIDE/M2017** или **DEF-OXIDE/M2091**, в зависимости от используемого преобразователя.
6. Нажмите клавишу [MEAS].
7. Нажмите клавишу [SETUP MENU].
8. В списке меню выберите **ОКСИД**.
9. В окне **ОКСИД** (см. Рис. 7-2 на стр. 96):
 - a) В поле **ТИП ИЗМ. ОКСИД СЛОЯ** выберите тип измерения оксидного слоя (**ТОЛЩИНА** или **ВРЕМЯ ПРОЛЕТА**).
 - b) В поле **ТИП ИЗМ. МАТЕРИАЛА** выберите тип измерения материала.

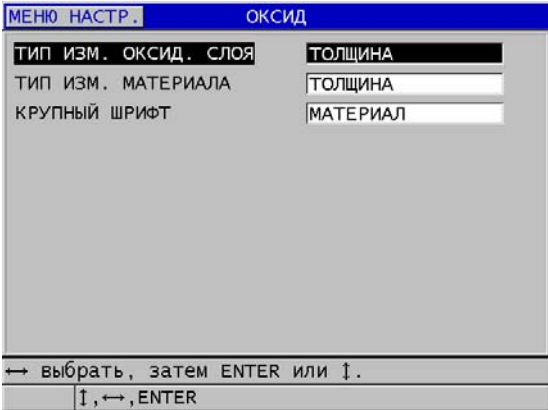


Рис. 7-2 Окно ОКСИД

- c) В поле **КРУПНЫЙ ШРИФТ** выберите значение (толщина материала или оксидного слоя), которое будет отображаться крупным шрифтом на экране измерений (см. Рис. 7-3 на стр. 97).

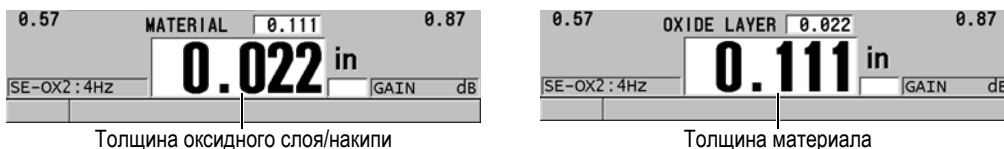


Рис. 7-3 Выбор значения для отображения крупным шрифтом

10. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений, который теперь отображает значения толщины **МАТЕРИАЛ** и **ОКСИД. СЛОЙ**.

7.3.3 Калибровка для измерения оксидного слоя

Для большей точности измерений необходимо провести калибровку скорости звука в материале и калибровку нуля. Для этого понадобятся образцы без оксидного слоя с известной толщиной стенки бойлерной трубы и образец с известным значением толщины внутреннего оксидного слоя.

Процедура калибровки для измерения оксидного слоя

1. Установите преобразователь на толстый образец трубы без оксидного слоя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Преобразователь типа M2091 с нормальным углом ввода поперечной волны требует использования специальной контактной жидкости SWC между линией задержки и поверхностью материала.

2. Нажмите клавишу **[CAL VEL]**.
3. Если значение стабильно, нажмите **[ENTER]**.
4. С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известным значением толщины толстой части тестового образца.
5. Установите преобразователь на тонкий образец трубы без оксидного слоя.
6. Нажмите **[CAL ZERO]**.
7. Если значение стабильно, нажмите **[ENTER]**.

8. С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известным значением толщины тонкой части тестового образца.
9. Снова нажмите [CAL VEL].
10. Установите преобразователь на образец с известной толщиной внутреннего оксидного слоя.
11. Если значение стабильно, нажмите [ENTER].
12. С помощью курсорных клавиш отредактируйте значение толщины в соответствии с известной толщиной внутреннего оксидного слоя.
13. Нажмите [MEAS], чтобы завершить калибровку.

7.3.4 Измерение толщины стенок бойлерных труб и внутреннего оксидного слоя

Программная опция «оксидный слой» позволяет 38DL PLUS измерять толщину стенки бойлерной трубы и одновременно толщину внутреннего слоя оксида/накипи.

На Рис. 7-4 на стр. 99 показаны корректные ультразвуковые сигналы, полученные с помощью одноэлементного преобразователя с использованием настройки по умолчанию DEF-OXIDE/M2017. 38DL PLUS выполняет стандартные измерения в режиме 2 от эхо-сигнала линии задержки (поверхности бойлерной трубы) до эхо-сигнала, исходящего от внутреннего оксидного слоя (суммарный донный эхо-сигнал). Прибор отображает полученный суммарный донный эхо-сигнал в центре окна данных, а затем ищет интерфейсный эхо-сигнал сталь/оксид в окне данных. Индикатор эхо-сигнала оксидного слоя указывает на обнаруженный интерфейсный эхо-сигнал сталь/оксид.

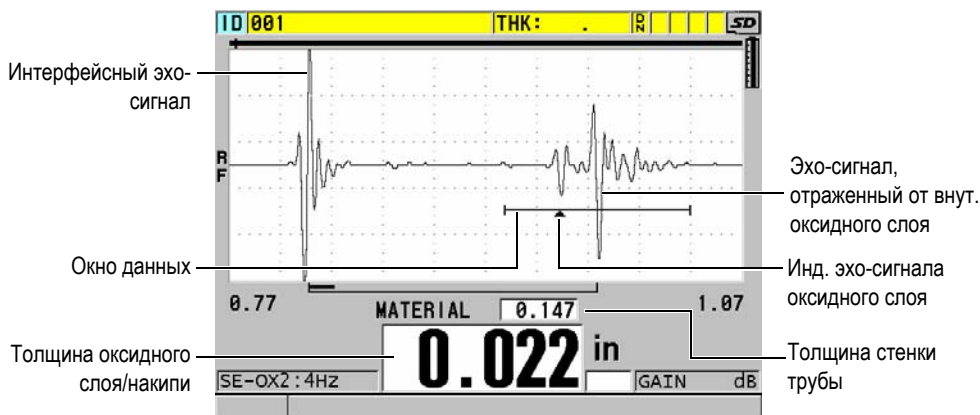


Рис. 7-4 Экран измерений с включенной опцией «оксидный слой»

ПРИМЕЧАНИЕ

Для обеспечения точности измерений толщины стенок бойлерных труб и толщины внутреннего оксидного слоя необходимо удалить любое покрытие с наружной поверхности труб.

Минимальная толщина внутреннего оксидного слоя, измеряемая 38DL PLUS, зависит от скорости звука в материале и от используемого преобразователя. Она приблизительно равна 0,254 мм для M2017 и 0,152 мм для M2091. Если толщина внутреннего оксидного слоя меньше минимального измеряемого значения, или если выявлены отслоения на внутренней поверхности труб, 38DL PLUS отображает только значение толщины стенки стальной бойлерной трубы.

На Рис. 7-5 на стр. 100 представлен А-скан образца с внутренними отслоениями в трубе. При наличии внутренних отслоений акустическая энергия не проходит через внутренний оксидный слой, и отображается лишь единственный эхо-сигнал, отраженный от внутренней стенки трубы. Если толщина внутреннего оксидного слоя меньше 0,25 мм, А-скан будет выглядеть аналогично. Интерфейсный эхо-сигнал сталь/оксид настолько близок по времени к эхо-сигналу от внутреннего оксидного слоя, что не может быть отделен от общего донного эхо-сигнала; формируется одиночный эхо-сигнал.

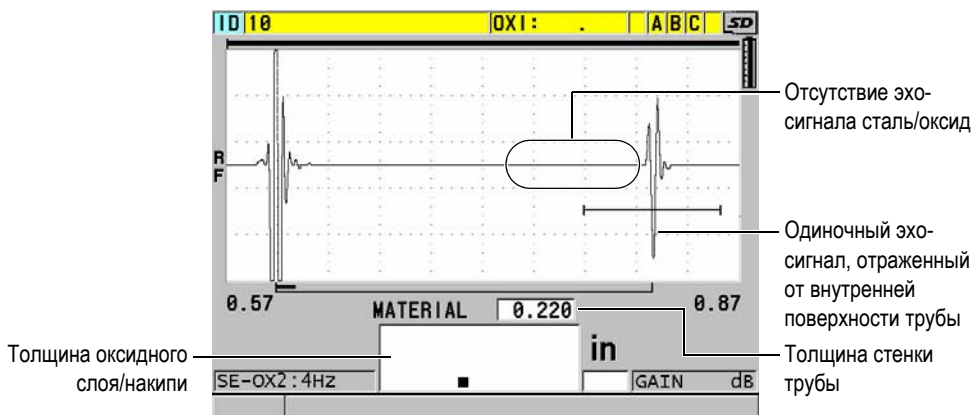


Рис. 7-5 Экран измерений в случае отслоения оксида/накипи от внутренней поверхности трубы

7.4 Программная опция Мульти-измерение

Функция мульти-измерения позволяет 38DL PLUS измерять и отображать одновременно до четырех значений толщины многослойных материалов. Данную функцию можно комбинировать с режимом измерения защитных (барьерных) слоев при измерении толщины многослойных пластиковых контейнеров. Полученные результаты измерений можно сохранить на внутреннем регистраторе данных или экспортировать на ПК.

Области применения мульти-измерения:

- Многослойные пластиковые топливные баки
- Многослойные заготовки пластиковых бутылок
- Многослойные авиационные стекла
- Контактные линзы: расчет радиуса кривизны и толщины
- Пластики, получаемые с помощью экструзии
- Двухслойные гидромассажные ванны и ванны джакузи

38DL PLUS имеет три различных режима мульти-измерения:

НОРМАЛЬНЫЙ

Измеряет и отображает толщину до четырех отдельных слоев многослойного материала, а также общую толщину любых выбранных слоев.

МЯГК. КОНТАКТ.

Отображает сагиттальную высоту и толщину линзы, а также рассчитывает радиус кривизны мягких контактных линз. Данный режим предназначен для измерения мягких контактных линз.

% ОБЩ. ТОЛЩ.

Отображает толщину любого слоя как процентное отношение от общей толщины материала. Данный режим используется для измерения толщины барьерного слоя.



ВАЖНО

Перед использованием функции «мульти-измерение» в режимах **НОРМАЛ.** и **% ОБЩ. ТОЛЩ.** необходимо создать и сохранить пользовательскую настройку для каждого слоя, который вы хотите включить в мульти-измерение. Подробнее о создании пользовательских настроек см. в главе 12 на стр. 219. Все пользовательские настройки, включенные в конфигурацию мульти-измерения, должны использовать один **ТИП ДАТЧИКА**.

7.4.1 Текущее измерение

При мульти-измерении одно из отображенных на экране значений — текущее значение толщины. Текущее значение толщины выделено и отображается в нижней части экрана. Соответствующий А-скан отображается на экране А-скан (см. Рис. 7-6 на стр. 102).

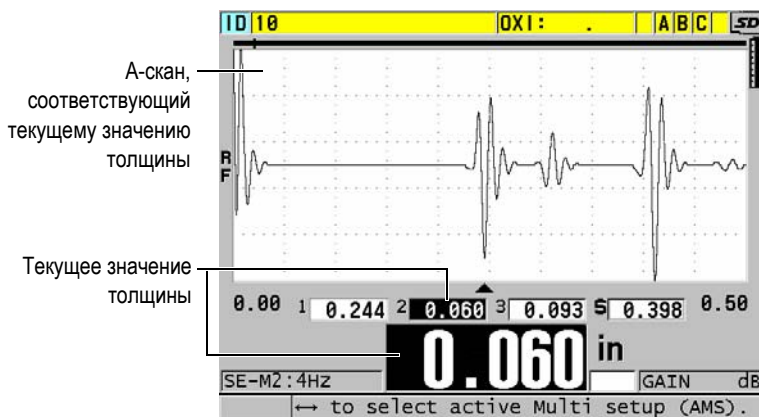


Рис. 7-6 Экран отображения А-скана

Изменение текущего показания толщины

1. Включите режим мульти-измерения (см. раздел 7.4.3 на стр. 105).
2. С помощью курсорных клавиш измените текущее значение толщины.

7.4.2 Мульти-измерения в Нормальном режиме

Используйте нормальный режим мульти-измерения, за исключением следующих случаев: отображении значений толщины в процентном отношении к общей толщине или при измерении контактных линз.

Выполнение мульти-измерения в нормальном режиме

1. Создайте и сохраните пользовательскую настройку для измерения толщины отдельных слоев многослойного материала (см. раздел 12 на стр. 219).
2. Убедитесь, что активирована программная опция мульти-измерения (см. раздел 7.1 на стр. 92).
3. Нажмите клавишу [SETUP MENU].
4. В меню, выберите **МУЛЬТИ**.
5. В окне **МУЛЬТИ** (см. Рис. 7-7 на стр. 103):
 - а) Установите **ВКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИ** на **ВКЛ**.

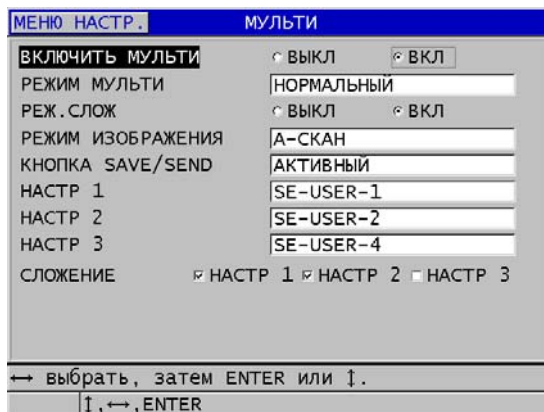


Рис. 7-7 Настройка параметров мульти-измерения в нормальном режиме

- b) Установите **РЕЖИМ МУЛЬТИ** на **НОРМАЛЬНЫЙ**.
- c) Отрегулируйте **РЕЖ.СЛОЖ**:
 - **ВКЛ**: измеряет и отображает толщину до трех отдельных слоев многослойного материала, а также общую толщину выбранных слоев.
 - **ВЫКЛ**: измеряет и отображает толщину до четырех отдельных слоев многослойного материала.
- d) Выберите **РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ** (см. Рис. 7-8 на стр. 104):
 - **А-СКАН**: горизонтальное отображение нескольких показаний под экраном А-скана.
 - **КРУПНЫЙ ШРИФТ**: вертикальное отображение нескольких показаний с использованием крупного шрифта.

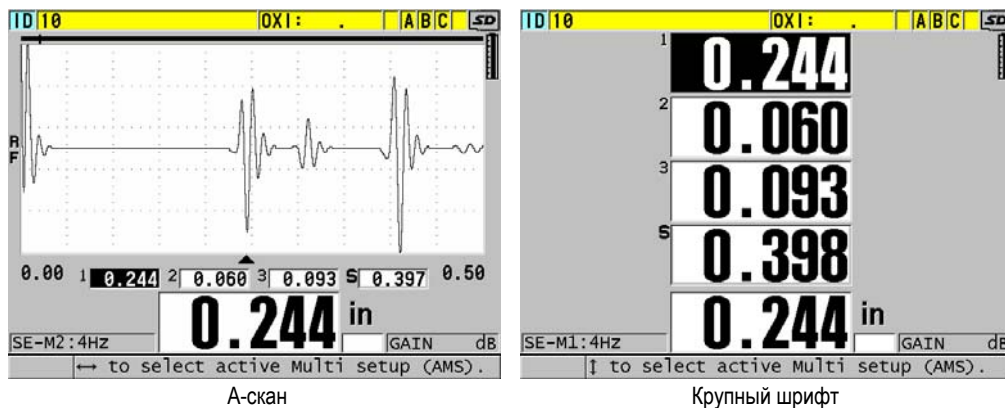


Рис. 7-8 Варианты отображения показаний толщины (трех отдельных слоев и общей толщины) в режиме мульти-измерения

- е) Задайте функцию **КНОПКА SAVE/SEND**, активируемую при нажатии на приборе клавиши **[SAVE/SEND]**:
 - **АКТИВНЫЙ**: сохраняет в регистратор данных только текущее (выделенное) значение толщины.
 - **АВТО-УСИЛ. ВКЛ**: сохраняет в регистратор данных текущее показание, затем изменяет текущую настройку на следующую в списке мульти-измерения. Данная опция позволяет быстро сохранять значения толщины многослойного материала путем повторного нажатия клавиши **[SAVE/SEND]**.
- ф) Для конфигурации **НАСТР 1**, **НАСТР 2**, **НАСТР 3** и **НАСТР 4** выберите пользовательские настройки, созданные на этапе 1 для каждого отдельного слоя. При выборе **(НЕТ)** значение толщины не отображается.
- г) При активации **РЕЖ.СЛОЖ (ВКЛ)** настройте параметр **СЛОЖЕНИЕ**, выбрав настройки, для которых вы хотите суммировать значения толщины.
- h) Нажмите клавишу **[MEAS]** для возврата к экрану измерений с активированной функцией мульти-измерения в нормальном режиме.

7.4.3 Мульти-измерения в режиме Мягкий контакт

Перед использованием функции мульти-измерения необходимо создать и сохранить пользовательские настройки для измерения сагиттальной высоты и толщины линзы. 38DL PLUS рассчитывает радиус кривизны, используя значение сагиттальной высоты и введенный диаметр основания.

Выполнение мульти-измерений в режиме Мягкий контакт

1. Создайте и сохраните пользовательские настройки для измерения сагиттальной высоты и толщины линз (см. главу 12.2 на стр. 220).
2. Убедитесь, что программная опция мульти-измерения активирована (см. раздел 7.1 на стр. 92).
3. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
4. В меню выберите **МУЛЬТИ**.
5. В окне **МУЛЬТИ** (см. Рис. 7-9 на стр. 106):
 - a) Установите **ВКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИ** на **ВКЛ**.
 - b) Установите **РЕЖИМ МУЛЬТИ** на **МЯГК. КОНТ**.
 - c) Установите **РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ** на **А-СКАН** или **КРУПНЫЙ ШРИФТ** (см. Рис. 7-8 на стр. 104).
 - d) Задайте функцию **КНОПКА SAVE/SEND**, активируемую при нажатии на приборе клавиши **[SAVE/SEND]**:
 - **АКТИВНЫЙ**: сохраняет в регистраторе данных только текущее (выделенное) значение толщины.
 - **АВТО-УСИЛ. ВКЛ**: сохраняет в регистраторе данных текущее показание, затем изменяет текущую настройку на следующую в списке мульти-измерения. Данная опция позволяет быстро сохранять значения толщины многослойного материала путем повторного нажатия клавиши **[SAVE/SEND]**.
 - e) В графе **СГТ. ВЫС** выберите пользовательскую настройку для измерения сагиттальной высоты.
 - f) В графе **ТОЛ. ЛИНЗ** выберите пользовательскую настройку для измерения толщины линз.
 - g) В графе **ДИАМ. ОСН** введите диаметр основания.
 - h) Нажмите клавишу **[MEAS]** для возврата к экрану измерений с активированной функцией мульти-измерения в режиме мягкий контакт.

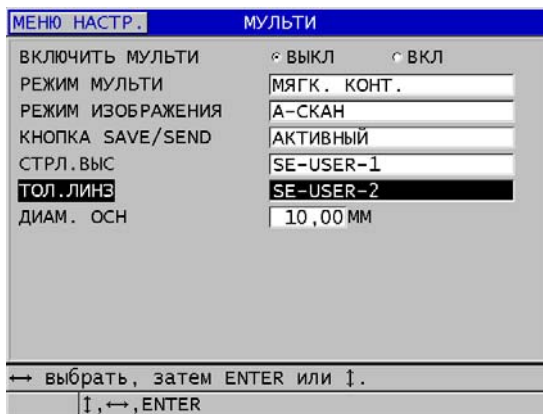


Рис. 7-9 Настройка параметров мульти-измерения в режиме мягкий контакт

7.4.4 Мульти-измерения в режиме % от общей толщины

Режим мульти-измерения % Общ. толщ. аналогичен нормальному режиму. Разница в том, что в данном режиме можно измерять толщину до четырех отдельных слоев и отображать толщину отдельного слоя в процентном отношении к общему значению толщины выбранных слоев.

Выполнение мульти-измерений в режиме % от общей толщины

1. Повторите процедуру для мульти-измерения в нормальном режиме (см. раздел 7.4.2 на стр. 102), но установив **РЕЖИМ МУЛЬТИ** на **% ОБЩ. ТОЛЩ.**
2. В окне **МУЛЬТИ** (см. Рис. 7-10 на стр. 107):
 - a) В графе **ВСЕГО** выберите настройки, для которых вы хотите суммировать значения толщины.
 - b) В графе **ПОКАЗ. ВСЕ** выберите **ВКЛ** для отображения общей толщины при активированной функции мульти-измерения.
 - c) В графе **ПОКАЗ В %** выберите настройки, для которых толщина будет отображена в процентном отношении к общей толщине.
 - d) Нажмите клавишу **[MEAS]** для возврата к экрану измерений с активированной функцией мульти-измерения в режиме **% от общей толщины**.

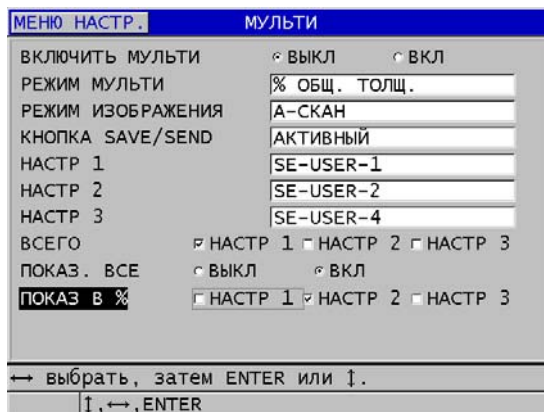


Рис. 7-10 Настройка параметров мульти-измерения в режиме % от общей толщины.

7.5 Опция кодированного В-скана

Стандартное ПО толщиномера 38DL PLUS позволяет сохранять некодированные В-сканы. Некодированные В-сканы имеют фиксированную скорость и не сохраняют информацию о пройденном расстоянии. Опция кодированного В-скана позволяет подключать 38DL PLUS к линейному сканеру для создания кодированных В-сканов. 38DL PLUS собирает и сохраняет информацию о пройденном расстоянии вместе с соответствующими показаниями толщины. В-сканы можно сохранить на внутренний регистратор данных, а затем загрузить в интерфейсную программу GageView.

Опция кодированного В-скана специально разработана для работы с кодировщиком Olympus В-скан (Арт.: EP4/ENC [U8780018]), но может также использоваться с другими линейными сканерами. За более подробной информацией по подключению кодированного В-скана 38DL PLUS к другим сканерам обращайтесь в компанию Olympus.

В одном В-скане может быть сохранено до 10 000 показаний толщины с информацией о пройденном расстоянии. В-скан также фиксирует точку минимального значения толщины и сохраняет соответствующий А-скан. Сохраненные В-сканы можно просмотреть напрямую в 38DL PLUS или перенести в интерфейсную программу GageView для дальнейшего просмотра.

Значения толщины и пройденного расстояния можно экспортировать в Excel. Внутренняя память 38DL PLUS вмещает до 47 В-сканов (10 000 показаний на один скан).

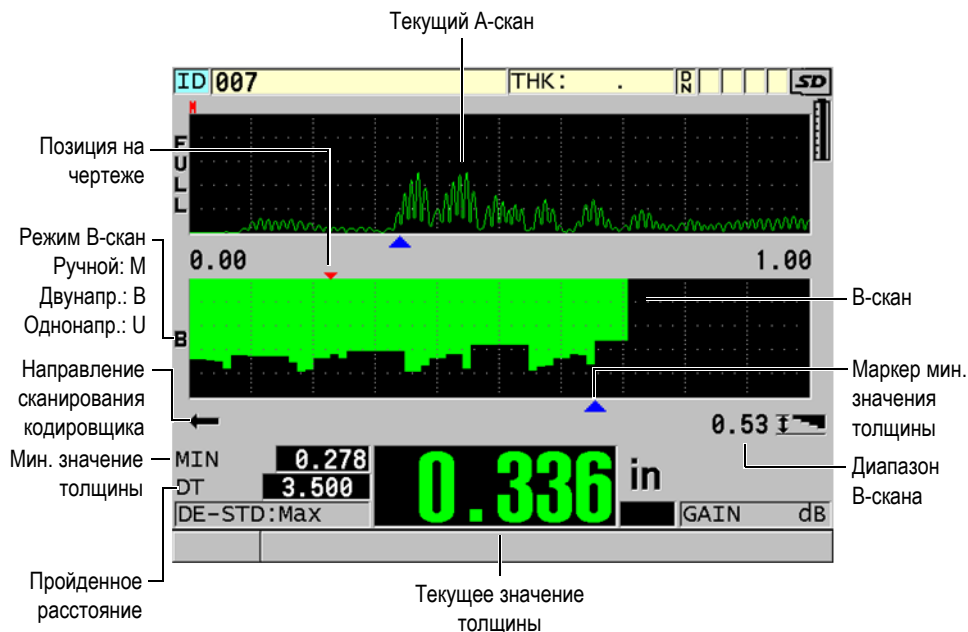


Рис. 7-11 Главный экран кодированного В-скана

Опция В-скан может быть активирована с помощью программного ключа. Для активации функции кодированного В-скана обращайтесь в компанию Olympus.

Использование функции кодированного В-скана предполагает наличие следующих элементов:

1. Программный код кодированного В-скана (Арт: 38DLP-EBSCAN [U8147018])
2. Каретка для кодировщика В-скан (Арт: EP4/ENC [U8780018])

ПРИМЕЧАНИЕ

Каретка EP4/ENC используется с отдельно-совмещенными преобразователями D790 и D790-SM при отсутствии защитного корпуса.

Преобразователи D790 и D790-SM не включены с EP4/ENC.

3. Преобразователь D790 или D790-SM. Цену на длинные кабели для преобразователя D790-SM можно узнать у регионального представителя Olympus.
4. Кабель кодировщика; используется для подключения каретки с кодировщиком В-скан EP4/ENC к 11-штырьковому разъему USB/RS-232/В-скан, расположенному в верхней части 38DL PLUS.
Выберите один из следующих кабелей:

- Кабель кодировщика 3 м (Арт.: 38DLP-ENC-CBL-10 [U8840168])
- Кабель кодировщика 7,6 м (Арт.: 38DLP-ENC-CBL-25 [U8840169])
- Кабель кодировщика 15,2 м (Арт.: 38DLP-ENC-CBL-50 [U8840170])
- Кабель кодировщика 30,4 м (Арт.: 38DLP-ENC-CBL-100 [U8840171])

Опция кодированного В-скана активируется и конфигурируется в окне **В-СКАН** (см. Рис. 7-12 на стр. 109), доступное при нажатии клавиши **[SETUP MENU]** и выбора элемента меню **В-СКАН**. Большинство элементов управления кодированного В-скана аналогичны элементам управления стандартного некодированного В-скана. Подробнее о конфигурации В-скана см. в разделе 10.3 на стр. 145.



Рис. 7-12 Изменение параметров В-скана

Дополнительные параметры для настройки опции кодированного В-скана представлены ниже.

РЕЖ. КОДИРОВЩИКА

РУЧН.: Временной, без кодировщика.

ДВУНАПРАВЛЕН.: В-скан перемещается вперед или назад вместе с кодировщиком.

ОДНОНАПРАВЛЕН.: В-скан перемещается только вперед, вне зависимости от того, куда движется кодировщик.

ИМПУЛЬС КОДИРОВЩИКА

Импульс кодировщика настраивается в соответствии с техническими характеристиками используемого кодировщика. Каретка кодировщика Olympus EP4/ENC всегда установлена на 1,97 импульсов/мм.

СНИМАТЬ ПОКАЗ. КАЖДЫЕ

Устанавливает интервал измерений. Данный интервал определяется числом импульсов на дюйм или миллиметр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чем меньше интервал измерений, тем меньше максимальная скорость сканирования. Максимальная скорость сканирования рассчитывается по формуле:

$$\text{Макс. скорость сканирования} = 20 \times \text{Интервал измерений}$$

В Табл. 6 на стр. 110 представлен примерный расчет скорости сканирования в зависимости от интервала измерений.

Табл. 6 Примерный расчет скорости сканирования^a

Интервал (дюйм.)	Макс. скорость сканирования (дюйм/с)	Интервал (мм)	Макс. скорость сканирования (мм/с)
0,040 (мин. интервал)	0,80	1,016 (мин. интервал)	20
0,100	2,00	1,524	30

Табл. 6 Примерный расчет скорости сканирования^а (продолжение)

Интервал (дюйм.)	Макс. скорость сканирования (дюйм/с)	Интервал (мм)	Макс. скорость сканирования (мм/с)
0,200	4,00	2,032	40
0,500	10,00	12,70	254

а. Максимальный интервал измерений: 25 дюймов (595,38 мм)

Максимальное расстояние В-скан также зависит от настройки интервала измерений. Максимальная длина В-скана может быть рассчитана следующим образом:

$$\text{Макс. расстояние сканирования} = \text{Интервал измерений} \times 10\,000$$

В Табл. 7 на стр. 111 представлен примерный расчет максимального расстояния сканирования.

Табл. 7 Примерный расчет макс. расстояния сканирования

Интервал (дюйм.)	Макс. расстояние сканирования (фт)	Интервал (мм)	Макс. расстояние сканирования (м)
0,040 (мин. интервал)	33,3	1,016 (мин. интервал)	10,1
0,060	50	1,524	15,2
0,100	83	2,032	20,3
0,200	166,6	2,540	25,4
0,500	416,6	12,70	127,0

НАЧАЛ. КООРДИНАТЫ

Используются для установки начальной точки для пройденного расстояния. Обычно устанавливается на 0.00, но может использоваться для установки начальной точки для нескольких В-сканов.

КОЭФФ. МАСШТАБИРОВАНИЯ

Устанавливает число вертикальных линий на В-скане, представляющее единое значение толщины.

Коэффициент масштабирования 1 означает, что каждая вертикальная линия на В-скане представляет одно значение толщины. Установка фактора масштабирования на 1 приводит к очень сжатому изображению В-скана (см. Рис. 7-13 на стр. 112).

Коэффициент масштабирования 10 означает, что 10 вертикальных линий на В-скане представляют одно значение толщины. Установка фактора масштабирования на 10 дает расширенное изображение В-скана (см. Рис. 7-14 на стр. 113 и Рис. 7-15 на стр. 113).

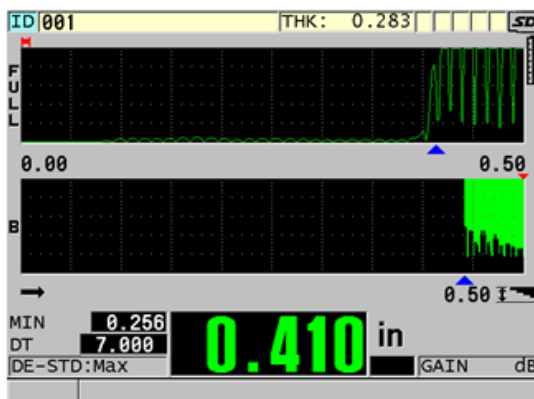


Рис. 7-13 Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 1

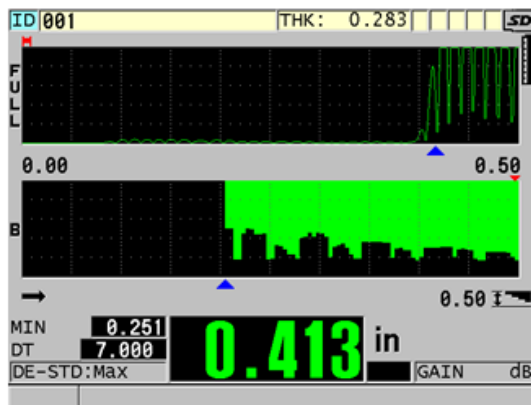


Рис. 7-14 Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 5

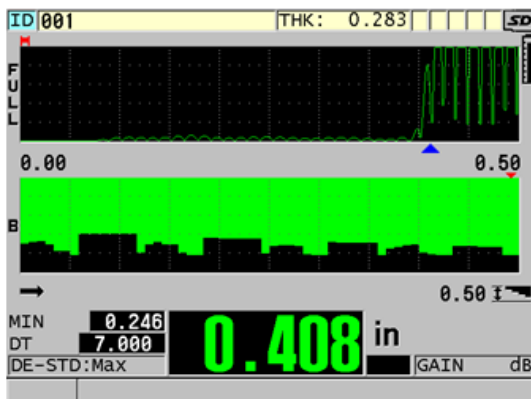


Рис. 7-15 Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 10

7.6 Опция повышенного проникновения

Данная опция, при использовании низкочастотных одноэлементных преобразователей (работающих на частоте до 0,5 МГц) позволяет измерять толщину толстых изделий или материалов с высокой степенью затухания ультразвука (резина, стекловолокно, литые и композитные материалы), которые сложно измерить с помощью стандартных ультразвуковых приборов.

Преобразователь M2008 [U8415001] – это низкочастотный преобразователь, предназначенный для измерения толщины толстых волокнисто-наполненных полимеров (FRP) и композитов.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании преобразователя M2008: нажмите **[2nd F], [CAL ZERO] (Do ZERO)** для выполнения авто-настройки смещения нуля и поправки на изменение температуры линии задержки.

Опция повышенного проникновения с преобразователем M2008

1. Убедитесь, что опция повышенного проникновения активирована (см. раздел 7.1 на стр. 92).
2. Подключите преобразователь M2008 к разъемам T/R 1 и T/R 2 на верхней панели 38DL PLUS.
3. Нажмите клавишу **[XDCR RECALL]**.
4. В меню выберите **ОДНОЭЛЕМЕНТ. НР ПО УМОЛЧ.**
5. В окне **ОДНОЭЛЕМЕНТ. НР ПО УМОЛЧ.** выделите настройку по умолчанию для преобразователя M2008 (**DEFP1-0.5-M2008**) или любую пользовательскую настройку для M2008.
6. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений с восстановленными настройками для преобразователя.
7. Удалите контактную жидкость с поверхности преобразователя.
8. Нажмите **[2nd F], [CAL ZERO] (Do ZERO)**.
9. Произведите калибровку нуля и скорости звука в материале (см. раздел 5.2.1 на стр. 63).

8. Использование специальных функций

В данной главе представлены специальные функции и режимы 38DL PLUS. 38DL PLUS оснащен многочисленными функциями для измерения толщины. Представленные здесь функции не требуются для выполнения стандартных операций по измерению толщины, но они делают инструмент более гибким и функциональным.

Глава состоит из следующих разделов:

- Активация и настройка дифференциального режима (см. раздел 8.1 на стр. 115)
- Минимальный, Максимальный и Мин/Макс режимы толщины (см. раздел 8.2 на стр. 118)
- Предупреждение ошибочных показаний Мин/Макс (см. раздел 8.3 на стр. 119)
- Использование сигнализации (см. раздел 8.4 на стр. 120)
- Блокировка прибора (см. раздел 8.5 на стр. 126)
- Фиксация А-скана (см. раздел 8.6 на стр. 128)

8.1 Активация и настройка дифференциального режима

38DL PLUS включает дифференциальные режимы для быстрого сравнения текущей толщины с введенным опорным значением. Текущее значение толщины отображается в главном окне измерений, а дифференциальное значение — в маленьком окне слева от текущего значения (см. Рис. 8-1 на стр. 116).

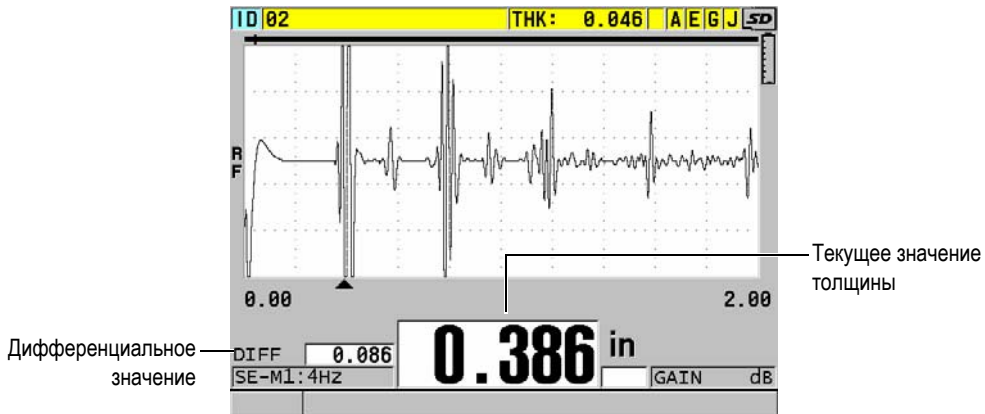


Рис. 8-1 Обычный дифференциальный режим

Единицы измерения и разрешение дифференциальной толщины – такие же, как при измерении толщины.

При нажатии на клавишу [SAVE/SEND], находясь при этом в одном из дифференциальных режимов **НОРМАЛЬНЫЙ** или **% КОЭФФИЦИЕНТ**, 38DL PLUS сохраняет текущее значение толщины вместе с индикатором «D», указывающим на активированный **Дифференциальный** режим.

Активация и настройка дифференциального режима

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню, выберите **РАЗН.**
3. На странице диалогового окна **РАЗН.** (см. Рис. 8-2 на стр. 117):
 - a) Установите **ВКЛЮЧИТЬ ДИФФ. РЕЖИМ** на **ВКЛ**, чтобы активировать дифференциальную функцию.
 - b) В поле **ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ** выберите один из трех дифференциальных режимов:
 - **НОРМАЛЬНЫЙ**: показывает текущее значение толщины, а также разницу между текущей толщиной и введенным **ЭТАЛ. ЗНАЧЕНИЕМ**

$$\text{Дифференц.}_{\text{Normal}} = \text{Текущая толщина} - \text{Опор. значение}$$

- **% КОЭФФИЦИЕНТ**: отображает текущее значение толщины, а также разницу в процентах между **ЭТАЛ. ЗНАЧЕНИЕМ** и текущим значением толщины.

$$\text{Дифференц. \% Ratio} = \frac{\text{Текущ. толщина} - \text{Опор. значение}}{\text{Опорное значение}} \times 100$$

- **УТОНЕНИЕ**: показывает текущее значение толщины, а также разницу в процентах между текущим и предыдущим значениями. Предыдущее значение – это толщина металла до формования. Используйте данный режим при формовании металла и других случаях, когда нужно определить процент утонения стенки.
- с) Если **ДИФФ. РЕЖИМ** установлен на **НОРМАЛЬНЫЙ** или **% КОЭФФ.**, в поле **ЭТАЛ. ЗНАЧЕНИЕ** введите эталонное (опорное) значение.

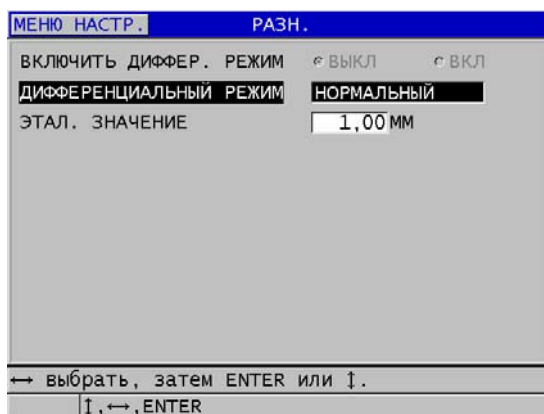


Рис. 8-2 Окно РАЗН.

Только в случае, если **ДИФФ. РЕЖИМ** установлен на **УТОНЕНИЕ**:

- В текстовом поле **ПРЕЖНЯЯ ТОЛЩИНА** введите исходное значение толщины, полученное до формования металла.
 - В текстовом поле **КРУПНЫЙ ШРИФТ** выберите, какой из параметров измерения будет отображен крупным шрифтом в нижней части экрана измерений (**ТОЛЩИНА** или **УТОНЕНИЕ**).
4. Нажмите клавишу **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений с отображенным дифференциальным значением.

8.2 Минимальный, Максимальный и Мин/Макс режимы толщины

Можно активировать Мин, Макс, или Мин/Макс режим толщины для отображения сохраненных минимального и/или максимального значения толщины. Значения **МИН** и/или **МАКС** отображаются слева от основного показания толщины (см. Рис. 8-3 на стр. 118). Минимальное или максимальное значение толщины заменяет основное значение толщины на экране при отрыве преобразователя от поверхности или в случае потери сигнала (LOS). Заменяющее значение обозначается контурным шрифтом.

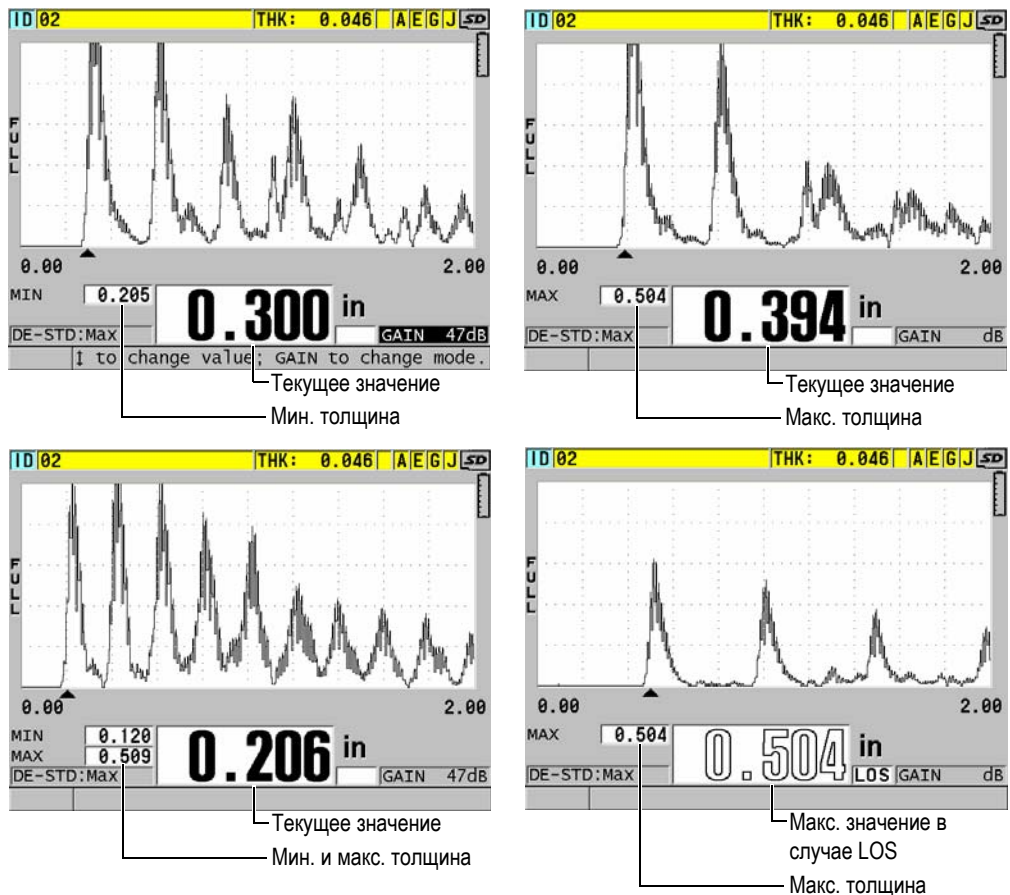


Рис. 8-3 Отображение минимальной и/или максимальной толщины

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе минимального или максимального режима толщины автоматически активируется высокая частота обновления изображения. При выходе из данного режима частота обновления изображения возвращается к исходному значению.

Режимы Мин и Макс отображают соответственно минимальное и максимальное значения толщины, полученные с момента активации или сброса минимального режима. Данные режимы используются для определения самого тонкого и самого толстого значений образца.

Активация минимального, максимального или мин/макс режима

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В окне **ИЗМ.** установите **МИН/МАКС** на нужный режим (**ВЫКЛ**, **МИН**, **МАКС** или **ОБА**).
4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
5. Повторно нажмите **[MEAS]** для сброса сохраненных значений мин, макс или мин/макс.

Экран отображения толщины очищается, показывая, что прежнее значение **МИН/МАКС** сброшено. Сохранение или передача данных **МИН/МАКС** также сбрасывает значение.

8.3 Предупреждение ошибочных показаний Мин/Макс

Ложные показания мин/макс могут возникнуть в случае отрыва преобразователя от поверхности образца. Это может произойти при избыточном количестве контактной жидкости (особенно на гладкой поверхности). При отрыве преобразователя от объекта контроля, остатки контактной жидкости на его поверхности могут привести к неправильному считыванию значений толщины.

Во избежание получения неправильных показаний мин/макс толщины

1. Активируйте минимальный или максимальный режим (см. раздел 8.2 на стр. 118).
2. Прежде чем приподнять преобразователь, нажмите клавишу **[FREEZE]** для того, чтобы зафиксировать значение или изображение А-скана.
3. После поднятия преобразователя повторно нажмите клавишу **[FREEZE]**, чтобы разблокировать экран и вызвать минимальное значение толщины и изображение А-скана.

8.4 Использование сигнализации

Вы можете активировать любой из режимов сигнализации 38DL PLUS, чтобы быстро определять, когда текущее значение толщины ниже или выше редактируемых эталонных значений.

В том или ином случае 38DL PLUS предупреждает вас следующим образом:

- Высокий (**HIGH**) или низкий (**LOW**) индикатор сигнализации загорается на красном фоне в нижнем правом углу экрана измерений (см. Рис. 8-4 на стр. 121).
- Значение толщины отображается красным цветом.
- При активации звукового сигнала (см. раздел 4.1 на стр. 45), 38DL PLUS издает длинный звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение толщины и сигнальный индикатор отображаются в цвете только в случае активации цветовой схемы «внутри помещения» (см. раздел 4.4.1 на стр. 49).

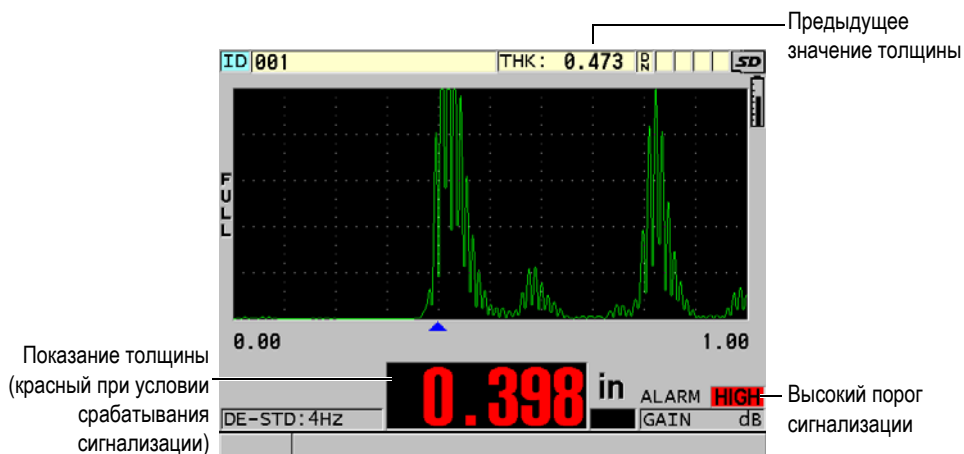


Рис. 8-4 Высокий порог сигнализации (HIGH)

Регистратор данных записывает условия срабатывания сигнализации во второй строке состояния для всех сохраненных результатов измерений. **A** обозначает режим сигнализации, **L** и **H** указывают соответственно на низкий и высокий пороги сигнализации.

Доступны четыре режима сигнализации (**СТАНДАРТНЫЙ**, **ПРЕД. ТОЛЩИНА**, **В-СКАН** и **УТОНЕНИЕ**):

СТАНДАРТНЫЙ

Предупреждает, когда текущее показание толщины меньше нижнего эталонного значения или больше верхнего эталонного значения. Эталонные значения – это заданные значения толщины, использующие текущие единицы измерения и разрешения.

ПРЕДЫДУЩАЯ ТОЛЩИНА

Для использования данной функции нужно открыть предварительно сохраненный файл контроля. Сигнализация использует в качестве эталона предыдущее значение толщины для определения, является текущая толщина высоким или нижним порогом сигнализации. Сигнализация предыдущей толщины предупреждает пользователя в случае, если текущее значение толщины находится вне опорных значений сигнализации по сравнению с предыдущим значением толщины в каждом ИД файла.

Можно выбрать **АБСОЛЮТ. ДИФФ** (дифференциальный) режим для установки следующих параметров:

- Если разность толщины меньше или равна значению **АБСОЛЮТ. ПОТЕРЯ**, указывается нижний порог сигнализации.
- Если разность толщины больше значения **АБСОЛЮТ. РОСТ**, указывается высокий порог сигнализации.

В представленном примере (Табл. 8 на стр. 122) оба значения **АБСОЛЮТ. ПОТЕРЯ** и **АБСОЛЮТ. РОСТ** установлены на **0,05 дюймов**.

Табл. 8 Пример расчета сигнализации в режиме АБСОЛЮТ. ДИФФ.

Предыдущие значения	Текущее значение толщины	Низкий порог сигн.	Высокий порог сигн.	Расчет
0,300 дюйм.	0,239 дюйм.	Да	Нет	$0,300 - 0,239 > 0,050$ дюйм.
0,300 дюйм.	0,316 дюйм.	Нет	Да	$0,316 - 0,300 > 0,005$ дюйм.
0,300 дюйм.	0,285 дюйм.	Нет	Нет	$0,300 - 0,285 < 0,050$ дюйм.
0,300 дюйм.	0,302 дюйм.	Нет	Нет	$0,302 - 0,300 < 0,005$ дюйм.

Можно также выбрать режим **% РАЗН.** (дифференциал) для установки следующих параметров:

- Если разность толщины меньше или равна значению **% ПОТЕРИ**, указывается нижний порог сигнализации.
- Если разность толщины больше значения **% РОСТА**, указывается высокий порог сигнализации.

В представленном примере (Табл. 9 на стр. 122) оба значения **% ПОТЕРИ** и **% РОСТА** установлены на **5 %**.

Табл. 9 Пример расчета сигнализации в режиме % РАЗН.

Предыдущие значения	Текущее знач. толщины	Низкий порог сигн.	Высокий порог сигн.	Расчет
0,300 дюйм.	0,239 дюйм.	Да	Нет	$\frac{0,300 - 0,239}{0,300} \times 100 > 20\%$

Табл. 9 Пример расчета сигнализации в режиме % РАЗН. (продолжение)

Предыдущие значения	Текущее знач. толщины	Низкий порог сигн.	Высокий порог сигн.	Расчет
0,300 дюйм.	0,316 дюйм.	Нет	Да	$\frac{0,316 - 0,300}{0,300} \times 100 > 5\%$
0,300 дюйм.	0,285 дюйм.	Нет	Нет	$\frac{0,300 - 0,285}{0,300} \times 100 < 20\%$
0,300 дюйм.	0,302 дюйм.	Нет	Нет	$\frac{0,302 - (0,300)}{0,300} \times 100 < 5\%$

В-СКАН

Режим сигнализации В-скан похож на стандартный режим сигнализации, но в отличие от последнего, на сетке В-скан отображаются линии, когда эталонные значения находятся в пределах диапазона (см. Рис. 8-5 на стр. 123). Кроме того, сигнализация остается функциональной во время просмотра значений В-скана в приостановленном зафиксированном режиме просмотра.

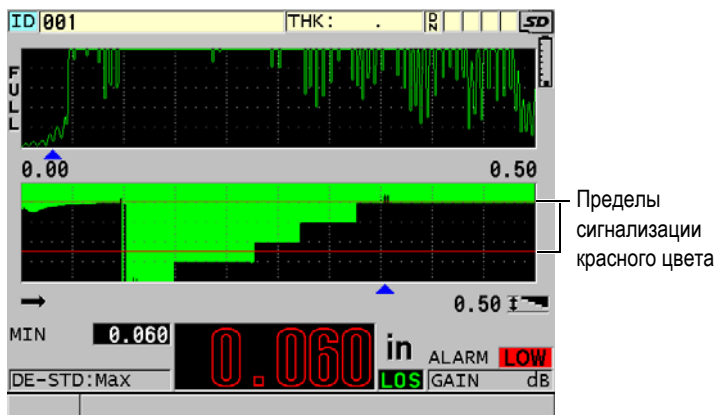


Рис. 8-5 Режим сигнализации В-скан

ПРИМЕЧАНИЕ

Значение толщины и сигнальный индикатор отображаются в цвете только в случае активации цветовой схемы «внутри помещения» (см. раздел 4.4.1 на стр. 49).

УТОНЕНИЕ

Опция **УТОНЕНИЕ** отображается тогда, когда режим текущего файла **РЕЖИМ ДАННЫХ ФАЙЛА** установлен на **УТОНЕНИЕ**. Установите процентное утонение для низкого (**ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ**) и высокого (**КРАСНЫЙ СИГНАЛ**) порогов сигнализации, следуя которым прибор отобразит (см. Рис. 8-6 на стр. 124):

- **КРАСНЫЙ** индикатор: для коэффициентов утонения, больше или равных значению **КРАСНОГО СИГНАЛА** сигнализации.
- **ЖЕЛТЫЙ** индикатор: для коэффициентов утонения, находящихся между значениями **ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ** и **КРАСНЫЙ СИГНАЛ**.
- **ЗЕЛЕНЫЙ** индикатор: для коэффициентов утонения меньше значения **ЖЕЛТОГО СИГНАЛА**.



Рис. 8-6 ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ индикаторы сигнализации

Установка сигнализации

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.

2. В меню, выберите **СИГН.**
3. В окне **СИГН.** (см. Рис. 8-7 на стр. 125):
 - a) Установите **ВКЛЮЧИТЬ СИГНАЛИЗ.** на **ВКЛ**, чтобы активировать функцию сигнализации.
 - b) В окне **РЕЖИМ СИГНАЛИЗ.** выберите нужный режим (**СТАНДАРТНЫЙ**, **ПРЕД. ТОЛЩИНА**, **В-СКАН** или **УТОНЕНИЕ** [коэффициент утонения]).
Прочие параметры варьируются в зависимости от выбранного режима сигнализации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опция **В-СКАН** отображается только при активированном режиме В-скан (см. раздел 10.3.1 на стр. 151).

Опция **УТОНЕНИЕ** отображается тогда, когда режим текущего файла **РЕЖИМ ДАННЫХ ФАЙЛА** установлен на **УТОНЕНИЕ** (см. раздел 11.2.2 на стр. 190).

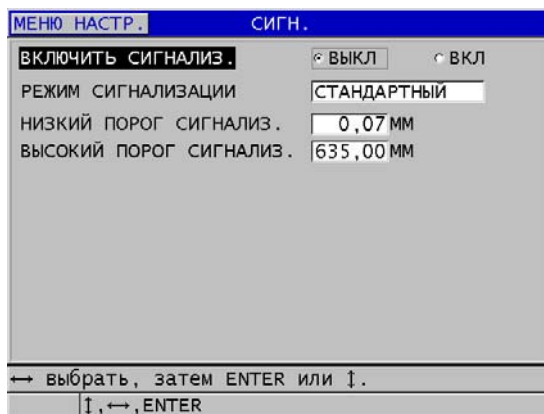


Рис. 8-7 Настройка **СТАНДАРТНОГО** режима сигнализации

4. В случае, когда **РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ** установлен на **СТАНДАРТНЫЙ** или **В-СКАН**, отредактируйте значения **НИЗКИЙ ПОРОГ** и **ВЫСОКИЙ ПОРОГ**.
ИЛИ
Если **РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ** установлен на **ПРЕД. ТОЛЩИНА**:

- а) Если режим **ПРЕД. ТОЛЩИНА** установлен на **АБСОЛЮТ. РАЗН.** [абсолютный дифференциал], установите значения **АБСОЛЮТ. ПОТЕРЯ** и **АБСОЛЮТ. РОСТ**.
- б) Если режим **ПРЕД. ТОЛЩИНА** установлен на **% РАЗН.** [процентный дифференциал], установите значения **% ПОТЕРИ** и **% РОСТА**.

ИЛИ

Если **РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ** установлен на **УТОНЕНИЕ**, отредактируйте значения **ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ** и **КРАСНЫЙ СИГНАЛ**.

5. Нажмите [**MEAS**], чтобы вернуться к экрану измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Опорные значения сигнализации, внесенные в единую систему единиц измерения, отображены в качестве эквивалентного значения при выборе дополнительных единиц измерения.

8.5 Блокировка прибора

38DL PLUS имеет функцию блокировки, которая позволяет старшему оператору при необходимости ограничить доступ к определенным параметрам. Можно также назначить пароль во избежание снятия блокировки другими пользователями. После установки пароля необходимо вводить пароль каждый раз перед тем, как заблокировать или разблокировать ту или иную функцию.

Могут быть заблокированы следующие функции:

- Калибровка: [**CAL VEL**] и [**CAL ZERO**] (функция [**2nd F**], [**CAL ZERO**] (**Do ZERO**) остается активной)
- Меню настройки, доступное с помощью [**SETUP MENU**] и [**SP MENU**]
- Вызов настроек преобразователя с помощью [**XDCE RECALL**]
- Операции в регистраторе данных (за исключением [**SAVE/SEND**])
- Настройка усиления с помощью [**GAIN**]
- Настройка А-скана с помощью [**WAVE ADJ**]

Блокировка калибровки предотвращает изменения значений калибровки, тем самым сохраняя значения измерений (включая калибровку нуля и скорости звука в материале). Вы, тем не менее, можете просматривать эти значения, пользоваться экраном измерений и функциями регистратора данных.

При попытке использования заблокированной функции, в справочном поле появляется сообщение о том, что функция заблокирована (см. Рис. 8-8 на стр. 127).

 


Рис. 8-8 Сообщение при попытке открыть заблокированную функцию

Установка пароля

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **УСТ. ПАРОЛЯ**.
3. В окне **УСТ. ПАРОЛЯ**, введите **ПАРОЛЬ**, используя до восьми буквенно-цифровых символов.



ВАЖНО

Если вы забыли пароль, вы можете разблокировать инструмент и отменить ранее введенный пароль с помощью главного пароля: «OLY38MG». Для изменения пароля необходимо сначала ввести главный пароль, чтобы отменить ваш старый, а затем установить новый пароль.

4. Выберите **ГОТОВО**, затем **УСТАНОВКА**, чтобы вернуться к экрану измерений с новым паролем.

Блокировка/разблокировка функций прибора

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **БЛОК. ПРИБОРА**.
3. В окне **БЛОК. ПРИБОРА** (см. Рис. 8-9 на стр. 128):
 - а) Если пароль был установлен, введите пароль в поле **ПАРОЛЬ**.

- b) Функции, которые вы хотите заблокировать, установите на **ВКЛ**, а функции, которые нужно разблокировать – на **ВЫКЛ**.
- c) Выберите **УСТАНОВКА**, чтобы активировать блокировку прибора и вернуться к экрану измерений.

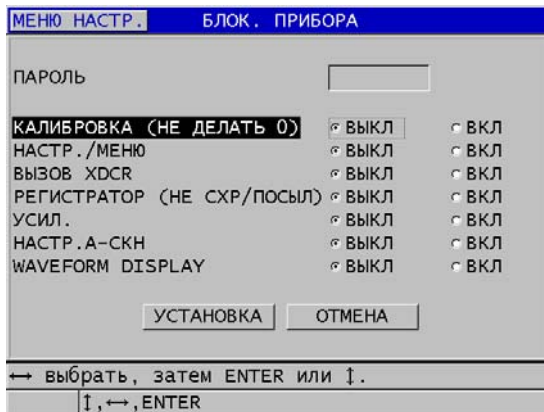


Рис. 8-9 Окно БЛОКИРОВКА ПРИБОРА

8.6 Фиксация А-скана

Нажатие клавиши **[FREEZE]** останавливает обновление экрана и сохраняет отображенные значения и А-скан, даже при перемещении или отрыве преобразователя от поверхности. Индикатор (**F**) появляется в нижнем правом углу дисплея, если функция фиксации активирована.

Функция фиксации удобна для быстрой настройки параметров усиления, просмотра В-скана или при измерении высокотемпературных материалов, без необходимости постоянного удержания преобразователя на поверхности образца.

Данная функция также используется для приостановки измерения перед отрывом преобразователя от поверхности образца, во избежание записи неправильных минимальных или максимальных значений.

Фиксация А-скана и значения толщины

1. Нажмите клавишу **[FREEZE]** во время измерения.

2. Повторно нажмите **[FREEZE]** для «разморозки» зафиксированного изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажатие клавиши **[MEAS]** или **[SAVE/SEND]** «размораживает» экран.

9. Конфигурация прибора

В данной главе описывается конфигурация различных параметров прибора.

Глава состоит из следующих разделов:

- Конфигурация параметров измерения (см. раздел 9.1 на стр. 131)
- Конфигурация системных параметров (см. раздел 9.2 на стр. 134)
- Настройка передачи данных (см. раздел 9.3 на стр. 136)

9.1 Конфигурация параметров измерения

Настройка **ИЗМ.** – наиболее используемый экран меню настроек, открывающий доступ к общим параметрам и функциям измерения прибора.

Конфигурация параметров измерения

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **ИЗМ.**
Открывается экран измерений. Некоторые параметры могут различаться, в зависимости от типа используемого преобразователя: одноэлементный или раздельно-совмещенный (см. Рис. 9-1 на стр. 132).

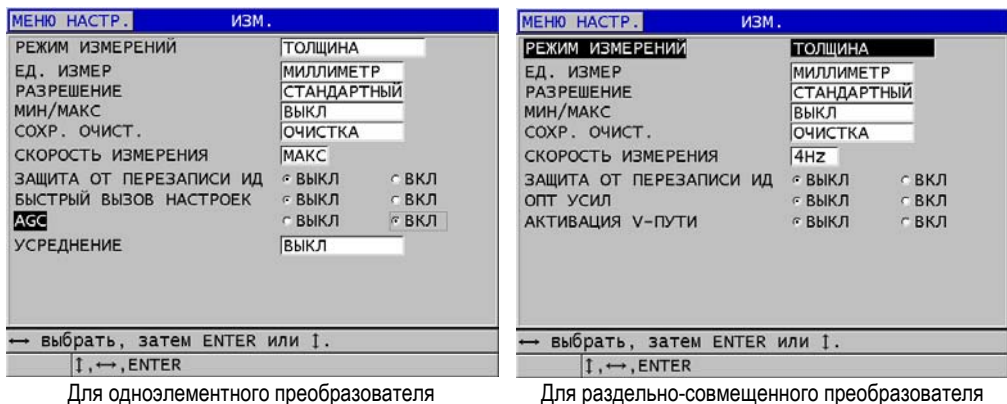


Рис. 9-1 Окно ИЗМЕРЕНИЙ

- В строке **РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЙ** выберите измеряемую величину:
 - ТОЛЩИНА**: толщина инспектируемой детали
 - СКОРОСТЬ**: скорость звука в материале тестируемого образца
 - ВРЕМЯ ПРОЛЕТА**: время пролета звука «туда-обратно» (TOF) в исследуемом материале
- В поле **ЕД. ИЗМЕР** выберите единицу измерения: **ДЮЙМ** или **МИЛЛИМЕТР**.
Измерение времени пролета всегда выражается в микросекундах.
- В поле **РАЗРЕШЕНИЕ** выберите **СТАНДАРТНЫЙ**, **НИЗКИЙ** или **ВЫСОКИЙ** (подробнее см. в разделе 4.7 на стр. 58).
- В поле **МИН/МАКС**, выберите **МИН** (минимум), **МАКС** (максимум) или **ОБА** (см. раздел 8.2 на стр. 118).
- В поле **СОХР. ОЧИСТ.** настройте прибор на то, чтобы показывать (**УДЕРЖ.**) или нет (**ОЧИСТКА**) последнее значение и А-скан, полученные перед потерей сигнала (LOS).

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции **МИН/МАКС** и **СОХР. ОЧИСТ.** являются взаимоисключающими. Необходимо установить **МИН/МАКС** на **ВЫКЛ** для изменения функции **СОХР. ОЧИСТ.** Аналогичным образом, следует установить **СОХР. ОЧИСТ.** на **ОЧИСТКА** для изменения функции **МИН/МАКС**.

8. В поле **СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ** настройте частоту обновления измерения (см. раздел 4.6 на стр. 57).
 9. Установите **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАПИСИ ИД** на **ВКЛ**, если вы хотите, чтобы предупреждающее сообщение появлялось в справочном поле каждый раз при попытке сохранения данных толщины в ИДе, уже содержащем показания (см. раздел 11.5 на стр. 205).
 10. Для одноэлементных преобразователей: установите **ВЫЗОВ НАСТРОЙКИ** на **ВКЛ**, чтобы активировать быстрый вызов первых четырех пользовательских настроек с помощью комбинации [2nd F] и курсорных клавиш (подробнее см. в разделе 13.10 на стр. 253).
 11. Для одноэлементных преобразователей: установите **AGC** на **ВКЛ**, чтобы настроить функцию автоматического контроля усиления (AGC) для выравнивания донных эхо-сигналов по амплитуде.
-

СОВЕТ

Функция автоматической регулировки усиления **AGC** используется во всех стандартных приложениях, и по умолчанию активирована. Иногда усиление приемника настроено на максимальное или близкое к максимальному значение. В таких случаях, отключите функцию AGC во избежание нестабильности показаний.

12. Для одноэлементных преобразователей: установите **УСРЕДНЕНИЕ** на **ВЫКЛ** для отключения усреднения толщины; установите **УСРЕДНЕНИЕ** на **ВКЛ** для получения среднего значения толщины на основе пяти последних показаний; или установите **УСРЕДНЕНИЕ** на **On-QBar** для отображения Q-bar измерения, указывающего на стабильность усредненного значения.
 13. В случае использования раздельно-совмещенных преобразователей: установите **ОПТ УСИЛ** на **ВКЛ** для оптимизации усиления во время калибровки нуля и скорости (подробнее см. в разделе 5.2.4 на стр. 67).
-

14. Для раздельно-совмещенных преобразователей: установите **АКТИВАЦИЯ V-ПУТИ** на **ВКЛ** для активации опции калибровки V-Пути при нажатии клавиши **[CAL VEL]** (подробнее см. в разделе 12.4.2 на стр. 225).
15. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

9.2 Конфигурация системных параметров

Системные параметры 38DL PLUS конфигурируются в диалоговом окне **СИСТЕМА**.

Конфигурация системных параметров

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **СИСТЕМА**.
Открывается окно **СИСТЕМА** (см. Рис. 9-2 на стр. 134)

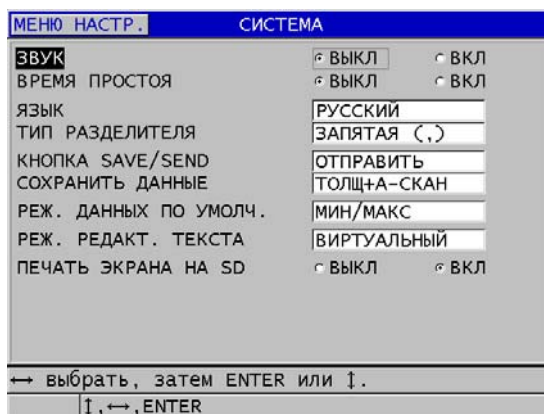


Рис. 9-2 Окно СИСТЕМА

3. Установите **ЗВУК** на **ВКЛ** или **ВЫКЛ** (см. раздел 4.1 на стр. 45).
4. Установите **ВРЕМЯ ПРОСТОЯ** на **ВКЛ** или **ВЫКЛ** (см. раздел 4.1 на стр. 45).
5. В поле **ЯЗЫК** выберите желаемый язык пользовательского интерфейса (см. раздел 4.1 на стр. 45).
6. Установите **ТИП РАЗДЕЛИТЕЛЯ** на желаемый символ (**ТОЧКА** или **ЗАПЯТАЯ**) для разделения целого числа и десятичной доли.

-
7. Задайте функцию **КНОПКА SAVE/SEND** для текущих данных (см. поле **СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ**), активируемую при нажатии клавиши **[SAVE/SEND]**:
- **СОХРАНИТЬ**: сохраняет текущие данные в регистратор данных.
 - **ОТПРАВИТЬ**: отправляет текущие данные на порт RS-232 (подробнее об использовании RS-232 для передачи данных см. в разделе 14.3 на стр. 257).

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр **КНОПКА SAVE/SEND** также настраивает функцию сохранить/отправить, выполняемую с помощью дополнительной ножной педали. 38DL PLUS не может отправлять отдельные значения толщины через USB-порт.

-
8. Установите параметр **СОХРАНИТЬ ДАННЫЕ** на сохранение только значения толщины (**ТОЛЩИНА**) или сохранение значения толщины вместе с А-сканом (**ТОЛЩИНА+А-СКАН**).

ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры настройки и калибровки сохраняются/отправляются вместе с данными толщины.

-
9. Настройте **РЕЖ. ДАННЫХ ПО УМОЛЧ.** на желаемый режим при создании файла (см. раздел 11.2.2 на стр. 190).
10. Настройте **РЕЖ. РЕДАКТ. ТЕКСТА** для ввода буквенно-цифровых значений. Выберите (**ВИРТУАЛЬНЫЙ**) или (**ТРАДИЦИОННЫЙ**) режим (см. раздел 3.4 на стр. 40).
11. Установите **ПЕЧАТЬ ЭКРАНА НА SD** на **ВКЛ** для автоматического сохранения текущего экранного снимка (в формате BMP) на внешней карте памяти microSD при нажатии клавиш **[2nd F]**, **[SETUP]** (см. раздел 14.5.2 на стр. 270).
12. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

9.3 Настройка передачи данных

38DL PLUS оснащен портами RS-232 и USB для подключения прибора к компьютеру, принтеру или дополнительным комплектующим (таким как, устройство для считывания штрихового кода или штангенциркуль). При подключении к компьютеру, 38DL PLUS может посылать и получать данные, или удаленно управляться с ПК.

Прибор по умолчанию настроен на использование порта USB. Вы можете выбрать тип соединения и другие параметры коммуникации.

Настройка параметров коммуникации

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню, выберите **КОММ**.
3. В окне **КОММ** (см. Рис. 9-3 на стр. 136):

МЕНЮ НАСТР.		КОММ	
КОММ. ПРОТОКОЛ	МНОГО СИМВОЛОВ		
ФОРМАТ ВЫВОДА	F1		
БД СЛЕЖЕНИЕ	☐ ВЫКЛ	☐ ВКЛ	
ВЫВОД В-СКАНА	☐ ВЫКЛ	☐ ВКЛ	
ВЫВОД 37DL +	☐ ВЫКЛ	☐ ВКЛ	
ТИП СОЕДИНЕНИЯ	USB		
↔ выбрать, затем ENTER или ↑.			
↑, ↔, ENTER			

Рис. 9-3 Настройка параметров коммуникации

- а) В поле **КОММ ПРОТОКОЛ** выберите удаленную команду для коммуникации прибора с внешними устройствами:
- **МНОГО СИМВОЛОВ**: данная команда служит для соединения прибора с компьютером, поддерживающим интерфейсную программу GageView.

- **ОДИН СИМВОЛ:** обычно используется, когда внешняя программа управляет инструментом посредством удаленных команд, имитирующих нажатие клавиш.
- b) В поле **ФОРМАТ ВЫВОДА** выберите формат вывода данных (**F1, F2, F3,...F10**). Доступные форматы вывода данных представлены в Табл. 24 на стр. 272 и Табл. 25 на стр. 272.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обращайтесь в представительство Olympus для получения более подробной информации о ниже следующих параметрах коммуникации:

- Удаленные команды из одного и нескольких символов.
- Форматы вывода (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 и F10).

-
- c) Установите **БД ОТСЛЕЖ** на **ВКЛ** для отслеживания прибором параметров измерения (настройки калибровки, тип преобразователя, усиление и т.д.), использованных в предыдущем контроле. Для установки данной опции необходимо загрузить в 38DL PLUS предыдущий файл контроля и перезаписать старые результаты, заменив их на новые данные контроля.

При выборе отслеживания БД следующие ниже параметры измерения автоматически конфигурируются в соответствии с сохраненными в текущем ИД параметрами:

- Режим сигнализации (вкл/выкл)
- Пороги сигнализации
- Дифференциальный режим (вкл/выкл)
- Дифференциальное опорное значение
- Режим Мин/Макс (мин/макс/выкл)
- Расширенное игнорирование
- Разрешение
- Ед. измерения
- Усиление
- Скорость
- Тип преобразователя

При выборе отслеживания БД и сохранении А-скана в текущем ИД, следующие дополнительные параметры А-скана автоматически

настраиваются в соответствии с параметрами, сохраненными с данным А-сканом:

- Диапазон
- Масштабирование (вкл/выкл)
- Положение расширенного игнорирования
- Режим детектирования (полная волна, отрицательная полуволна, положительная полуволна, РЧ)

Если база данных не содержит данных в текущем ИД, настройка остается неизменной.

ПРИМЕЧАНИЕ

Даже при активации отслеживания БД вы можете переопределить настройки для текущего ИД путем ручного изменения любого параметра настройки.

- d) Установите **ВЫВОД В-СКАНА** на **ВКЛ** для вывода данных В-скана при соединении с интерфейсной программой GageView. Установите параметр на **ВЫКЛ** при подключении прибора к другим интерфейсным программам, не поддерживающим данные В-скана. Этот параметр применяется только к файлам с сохраненными изображениями В-скана.
- e) Установите **ВЫВОД 37DL PLUS** на **ВКЛ** для передачи данных 38DL PLUS в том же формате, что данные 37DL PLUS, при подключении к внешним программам, написанным для 37DL PLUS.
- f) В поле **ТИП СОЕДИНЕНИЯ** выберите коммуникационный формат:
- **USB**: последовательный интерфейс для коммуникации с компьютером, поддерживающим интерфейсную программу GageView (по умолчанию) [см. раздел 14.2 на стр. 256].
 - **RS-232**: используется для подключения к принтеру, цифровому штангенциркулю, устройству для считывания штрих-кода и другим устройствам коммуникации RS-232.

Следующие параметры отображаются только в случае установки **ТИП СОЕДИНЕНИЯ** на **RS-232** (см. раздел 14.3 на стр. 257):

- g) В поле **УСТРОЙСТВО RS-232** выберите тип устройства, подключаемого к 38DL PLUS:
- **ПРИНТЕР**: для подключения принтера с последующим выводом.
 - **ТЕРМИНАЛ**: для подключения к компьютеру.

- **ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ:** для получения опорных данных толщины с дополнительного цифрового штангенциркуля.
 - **FISHER:** для получения данных с толщиномером Fisher, измеряющего толщину покрытия.
- h) В поле **СКОРОСТЬ В БОДАХ** задайте скорость передачи данных RS-232 в соответствии с подключенным к 38DL PLUS устройством.
- i) В поле **РЕЖИМ ПОСТОЯННОГО ВЫВОДА** выберите скорость передачи данных измерений с 38DL PLUS через порт RS-232:
- **ВЫКЛ:** нет постоянного вывода.
 - **ВКЛ:** скорость передачи на выходе контролируется настройкой **СКОРОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ** в меню настроек **ИЗМ.** (см. раздел 4.6 на стр. 57).
 - **СРЕДН. 5 СЕК:** выводит одно усредненное значение толщины каждые 5 секунд.
 - **СРЕДН. 10 СЕК:** выводит одно усредненное значение толщины каждые 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Остальные параметры RS-232 не меняются (длина слова = 8, стоп-биты = 1, четность = нет).

4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

10. Использование дополнительных функций

Дополненный рядом усовершенствованных функций, 38DL PLUS является универсальным прибором для измерения толщины. В данной главе представлены расширенные функции прибора.

Глава состоит из следующих разделов:

- Настройка усиления при использовании раздельно-совмещенных преобразователей и ЭМА-преобразователей E110. (см. раздел 10.1 на стр. 141)
- Настройка расширенного игнорирования с использованием раздельно-совмещенных преобразователей (см. раздел 10.2 на стр. 143)
- В-Скан (см. раздел 10.3 на стр. 145)
- Сетка БД (см. раздел 10.4 на стр. 154)
- Конфигурация измерения СРД/МИН (см. раздел 10.5 на стр. 161)
- Выполнение измерений СРД/МИН (см. раздел 10.6 на стр. 162)
- Использование температурной компенсации (см. раздел 10.7 на стр. 164)

10.1 Настройка усиления при использовании раздельно-совмещенных преобразователей и ЭМА-преобразователей E110.

По умолчанию, 38DL PLUS автоматически устанавливает усиление на оптимальное значение для получения точных результатов. Данная функция используется при измерении толщины корродированных металлов.

В некоторых случаях, необходима ручная настройка усиления для получения достоверных данных толщины. Например, при измерениях на высоконагретых поверхностях рекомендуется увеличить усиление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Olympus рекомендует выполнять ручную настройку усиления только опытным операторам, способным легко читать и анализировать изображения А-сканов.

При использовании раздельно-совмещенного преобразователя D79X или ЭМА-преобразователя E110 можно вручную настроить усиление, нажав клавишу **[GAIN]**. Коэффициент усиления выражается в децибелах (дБ) и отображается в правом нижнем углу экрана (см. Рис. 10-1 на стр. 142).

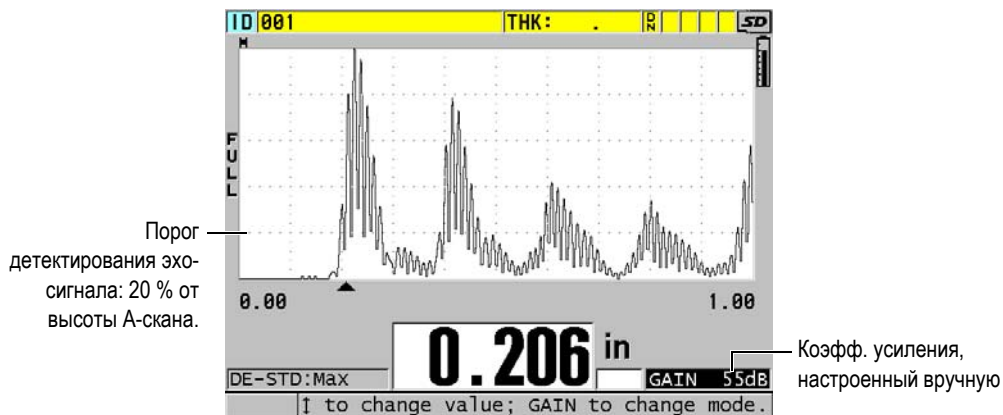


Рис. 10-1 Настройка усиления вручную

С помощью ручной настройки усиления (если данная опция активирована) можно также задать порядок отображения эхо-сигналов на дисплее. С автоматическим коэффициентом усиления (по умолчанию) максимальный эхо-сигнал отображается на экране, позволяя зафиксировать положение измеренного эхо-сигнала, независимо от его интенсивности и значения усиления. При настройке усиления вручную высота отображенного эхо-сигнала меняется пропорционально амплитуде текущего эхо-сигнала на выходе приемника, позволяя четко отслеживать изменения усиления.

Порог обнаружения пикового сигнала для расчета толщины находится на уровне 20 % от высоты А-скана, первой линии сетки от линии отсчета (см. Рис. 10-1 на стр. 142). Максимальная амплитуда измеренных эхо-сигналов должна находиться на уровне или выше порога обнаружения.

Просмотр, восстановление или изменение коэффициента усиления

1. Нажмите клавишу **[GAIN]** для просмотра текущего автоматического значения усиления.
Коэффициент усиления отображается в правом нижнем углу экрана. Амплитуда А-скана изменяется в соответствии с изменением коэффициента усиления.
2. Нажмите **[◀]** или **[▶]** для настройки усиления с шагом ± 1 дБ.
Коэффициент усиления и высота эхо-сигналов соответственно изменяются.
 - Увеличьте коэффициент усиления, если максимальная амплитуда эхо-сигнала находится ниже 20 % от высоты отображаемого А-скана. Данная мера предохраняет прибор от чрезмерно высоких показаний при игнорировании одного донного эхо-сигнала, а также предупреждает повторное измерение толщины (дублирование).
 - Уменьшите коэффициент усиления, если максимальный шумовой сигнал находится выше 20 % от высоты отображаемого А-скана. Данная мера предохраняет прибор от обнаружения шумовых сигналов вместо достоверных донных эхо-сигналов.
3. Повторно нажмите клавишу **[GAIN]** для восстановления последнего установленного значения усиления.
4. Нажмите клавишу **[GAIN]** еще раз, чтобы вернуться к автоматически настроенному режиму высоты эхо-сигнала.
Автоматический режим усиления по умолчанию отображает пустое поле **Усил.**

10.2 Настройка расширенного игнорирования с использованием раздельно-совмещенных преобразователей



ВНИМАНИЕ

Компания Olympus рекомендует конфигурировать параметр расширенного игнорирования только опытным операторам, хорошо разбирающимся в акустических особенностях измеряемого материала. Некорректное использование расширенного игнорирования может привести к неправильному считыванию измерений тонких материалов.

Как правило, 38DL PLUS ищет эхо-сигналы, близкие к нулевой толщине. Однако, некоторые специфические условия, такие как высокая температура подповерхностной коррозии, алюминий, скрытые дефекты или расслоение материала, могут вызвать эхо-сигналы, которые прибор ошибочно определяет как минимальное значение толщины. Если эти эхо-сигналы больше по амплитуде искомым донным эхо-сигналам, ручная настройка усиления не сможет предотвратить ложное обнаружение сигналов (см. раздел 10.1 на стр. 141). Тем не менее, параметр расширенного игнорирования позволяет задать интервал, в котором 38DL PLUS не может детектировать эхо-сигнал, снижая таким образом риск получения неправильных результатов измерения.

Использование расширенного игнорирования

1. Нажмите клавишу **[WAVE ADJ]**.
Параметр настройки А-скана и его значение появляются на экране измерений (см. Рис. 10-2 на стр. 145).
2. При необходимости, используйте клавиши **[▲]** и **[▼]** для выбора **РАСШИР. ИГНОР.**
Расширенное игнорирование становится активным, но его начальное значение равно нулю. Прибор возвращает вас к основному экрану измерений.
3. Используйте клавиши **[►]** и **[◄]** для увеличения и соответственно уменьшения значения игнорирования до тех пор, пока нежелательные эхо-сигналы не исчезнут из зоны детектирования.
Горизонтальная линия над экраном А-скана обозначает длину расширенного игнорирования (см. Рис. 10-2 на стр. 145).

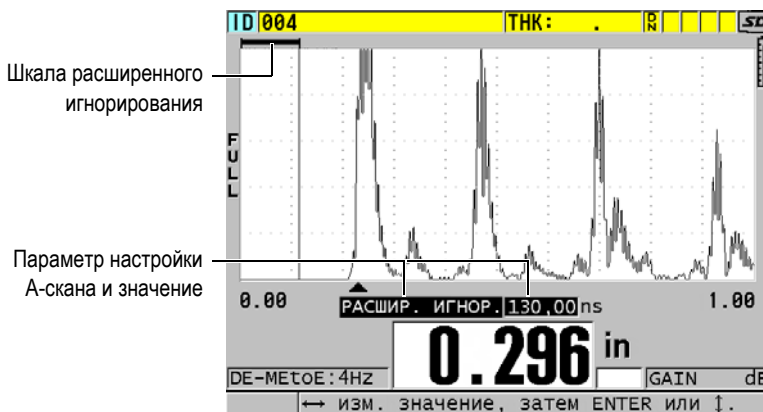


Рис. 10-2 Настройка длины расширенного игнорирования

4. Чтобы отключить расширенное игнорирование, используйте клавишу [◀] для возвращения к нулевому значению расширенного игнорирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если точка измерения меняется при изменении расширенного игнорирования, амплитуда эхо-сигналов может также измениться. Это происходит потому, что 38DL PLUS пытается настроить амплитуду сигналов в стандартном режиме отображения А-скана.

Прибор также пытается произвести наиболее точные измерения с помощью определения начала эхо-сигналов. В случае, если конец зоны расширенного игнорирования находится внутри эхо-сигнала, то прибор не способен произвести точные измерения.

10.3 В-Скан

В-скан – это изображение поперечного сечения измеряемого образца (его толщины). 38DL PLUS способен собирать и отображать данные В-скана (см. Рис. 10-3 на стр. 146). При активировании В-скана, прибор начинает собирать

значения толщины, которые представляются в виде профиля. После получения В-скана можно «заморозить» экран и просмотреть сохраненные значения толщины.

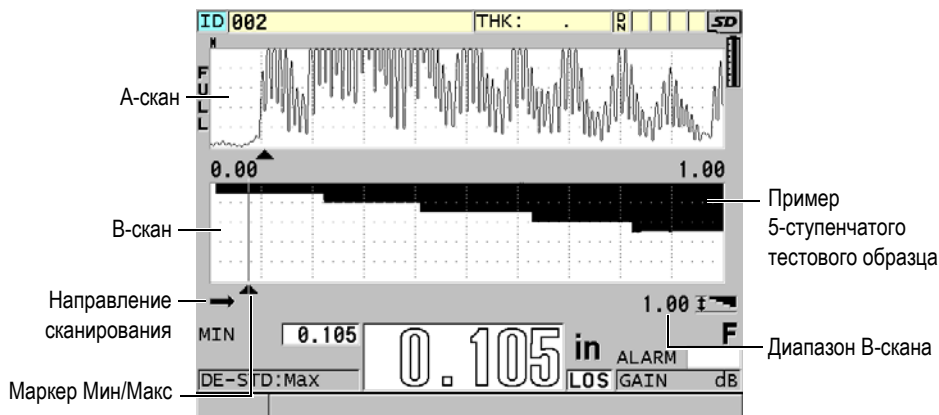


Рис. 10-3 Пример В-скана для 5-ступенчатого тестового блока

При активированном В-скане можно сохранять отдельные значения толщины, текущее изображение В-скана (со всеми значениями толщины), или полный скан (до 10 000 показаний) [см. раздел 10.3.3 на стр. 152].

В-скан можно активировать и конфигурировать в окне **В-СКАН** (см. Рис. 10-4 на стр. 147), нажав на клавишу [SETUP MENU] и выбрав элемент меню **В-СКАН**.

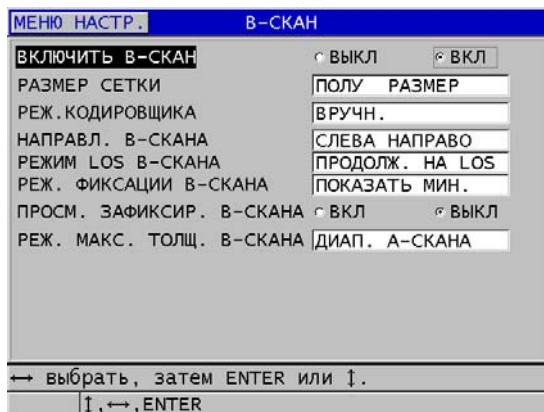


Рис. 10-4 Изменение параметров В-скана

Окно **В-СКАН** содержит следующие параметры:

РАЗМЕР СЕТКИ

Доступны два варианта размера В-скана (см. Рис. 10-5 на стр. 148):

ПОЛУРАЗМЕР

Отображает 1/2 высоты А-скана и 1/2 высоты В-скана.

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР

Отображает В-скан по всей ширине экрана.

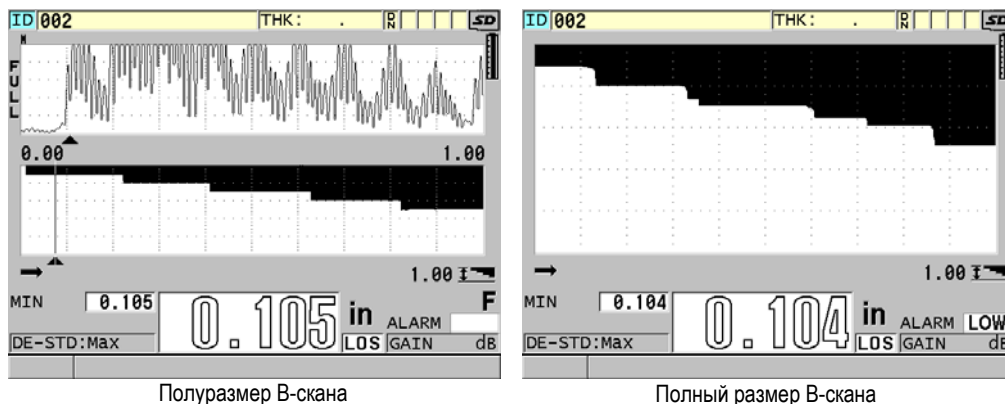


Рис. 10-5 Полуразмер и полный размер В-скана

НАПРАВЛЕНИЕ В-СКАНА:

Выберите направление В-скана в соответствии с направлением движения преобразователя. Стрелка направления появляется в нижнем левом углу экрана В-скан для обозначения направления сканирования преобразователя (см. Рис. 10-6 на стр. 149). Данные появляются на экране в противоположном направлении.

СЛЕВА НАПРАВО

Преобразователь сканирует объект слева направо, а данные сканирования появляются в правой части экрана, двигаясь справа налево.

СПРАВА НАЛЕВО

Преобразователь сканирует объект справа налево, а данные сканирования появляются в левой части экрана, перемещаясь слева направо.

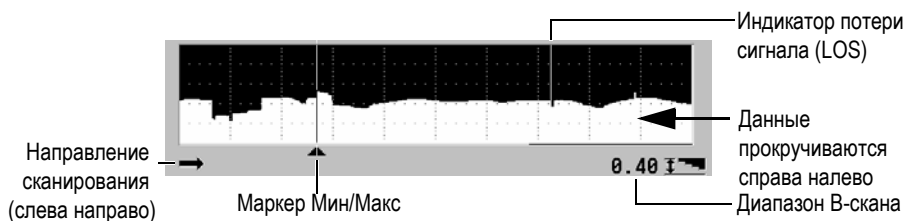


Рис. 10-6 Элементы В-скана

РЕЖИМ LOS В-СКАНА

Определяет поведение В-скана при потере сигнала (LOS).

ОСТАНОВ. НА LOS

В-скан останавливает прокрутку изображения при потере сигнала. Когда прибор снова возвращается к измерению, на В-скане появляется тонкая незакрашенная вертикальная линия, указывающая на потерю сигнала (см. Рис. 10-6 на стр. 149).

ПРОДОЛЖ. НА LOS

В-скан продолжает прокрутку изображения при потере сигнала.

РЕЖИМ ФИКСАЦИИ В-СКАНА

Определяет какие показания толщины и А-скан отображаются при нажатии клавиши [FREEZE] во время прокрутки В-скана.

ПОКАЗАТЬ МИН.

Отображает минимальное значение толщины, полученное во время сканирования.

ПОКАЗАТЬ МАКС.

Отображает максимальное значение толщины, полученное во время сканирования.

ПОКАЗ. ТЕКУЩЕЕ

Отображает последнее полученное значение перед нажатием клавиши [FREEZE].

ПРОСМОТР ФИКСИР. В-СКАНА

Если функция доступна и В-скан активирован, нажатие [FREEZE] «замораживает» изображение В-скана в режиме просмотра. В данном режиме появляется вертикальная линия (маркер просмотра), указывающая

на местоположение отображаемой толщины (см. Рис. 10-7 на стр. 150). Отображаемая толщина может быть минимальной, максимальной или текущей, в зависимости от выбранной опции **РЕЖИМ ФИКСАЦИИ**. 38DL PLUS отображает значение толщины с соответствующим А-сканом. Используйте клавиши [◀] и [▶] для перемещения маркера просмотра и считывания значений толщины.

СОВЕТ

Если минимальное или максимальное значение толщины оказалось за рамками экрана В-скан, нажмите [FREEZE], чтобы центрировать В-скан и маркер просмотра на минимальной или максимальной толщине.

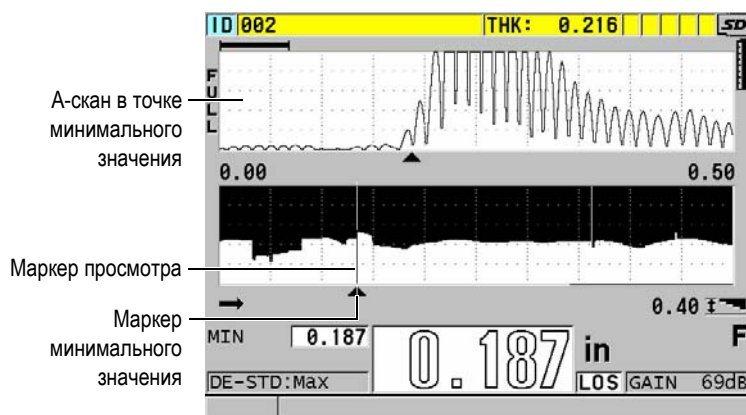


Рис. 10-7 Элементы просмотра зафиксированного В-скана

РЕЖ. МАКС. ТОЛЩ. В-СКАНА:

Определяет вертикальный масштаб В-скана. Доступны два варианта:

ДИАПАЗОН А-СКАНА

Верхняя и нижняя точки вертикального масштаба графика соответствуют началу и концу диапазона отображения А-скана.

УКАЗАН. ТОЛЩИНА

Верхняя точка вертикального масштаба представляет нулевое значение, а нижняя точка масштаба — значение, введенное в поле **МАКС.**

ТОЛЩИНА В-СКАНА. Диапазон допустимых значений: от 0 до 635 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Olympus не рекомендует использовать функцию масштабирования А-скана при установке **РЕЖ. МАКС. ТОЛЩ. В-СКАНА** на **ДИАП. А-СКАНА**. Функция масштабирования непрерывно настраивает начальную и конечную точки диапазона А-скана; это отражается на В-скане, где масштаб изменяется вместе с изменением толщины.

10.3.1 Использование В-скана

Представленная ниже процедура поможет активировать и использовать В-скан.

Использование В-скана

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **В-СКАН**.
3. В окне **В-СКАН** установите **ВКЛЮЧИТЬ В-СКАН** на **ВКЛ** и настройте другие параметры В-скана (см. раздел 10.3 на стр. 145).
4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений с активированным В-сканом.

При получении первого показания В-скан начинает рисовать поперечное сечение материала.

5. Для остановки сбора данных В-скана:

Нажмите клавишу **[FREEZE]**.

ИЛИ

Если **РЕЖИМ LOS В-СКАНА** установлен на **ОСТАНОВ. НА LOS**, просто уберите преобразователь с тестируемого образца.

6. В случае, если В-скан «заморожен» и **ПРОСМ. ФИКСИР. В-СКАНА** установлен на **ВКЛ**, используйте клавиши **[◀]** и **[▶]** для перемещения маркера просмотра и получения значений толщины в месте положения маркера.

7. Повторно нажмите **[MEAS]** для сброса В-скана и начала нового В-скана.
8. Подробнее о сохранении данных В-скана см. в разделе 10.3.3 на стр. 152.

10.3.2 Использование режима сигнализации В-скана

Можно задать низкий и высокий пороги сигнализации, а также включать (**ВКЛ**) и отключать (**ВЫКЛ**) визуальную и звуковую функции сигнализации. Режим сигнализации В-скан аналогичен стандартному режиму сигнализации (см. раздел 8.4 на стр. 120), но в отличие от последнего, на сетке В-скан отображаются линии сигнализации, когда эталонные значения находятся в пределах диапазона. Сигнализации также доступны во время просмотра В-скана в режиме фиксации.

Использование режима сигнализации В-скан

1. Активируйте и настройте В-скан (см. раздел 10.3.1 на стр. 151).
2. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
3. В меню, выберите **СИГН.**
4. В окне **СИГН.:**
 - a) Установите **ВКЛЮЧИТЬ СИГНАЛИЗ.** на **ВКЛ.**
 - b) Установите **РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ** на **В-СКАН.**
 - c) Введите значения параметров **НИЗКИЙ ПОРОГ СИГН.** и **ВЫСОКИЙ ПОРОГ СИГН.**
5. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
6. Горизонтальные красные линии сигнализации появятся на В-скане (см. Рис. 8-5 на стр. 123).

10.3.3 Сохранение В-сканов, А-сканов или значений толщины

Во время использования В-скана 38DL PLUS способен выполнять следующие действия:

- Сохранять текущее показание толщины во время прокрутки В-скана.
- Сохранять любое просмотренное показание толщины на зафиксированном В-скане.
- Сохранять все значения толщины отображенного на экране В-скана (600 показаний), включая минимальное и максимальное значения.

- Сохранять все значения толщины отображенного на экране В-скана, минимальное или максимальное значение, и А-скан.
- Сохранять полную историю В-скана до 10 000 показаний, минимальные или максимальные значения толщины, а также А-скан.

Сохранение текущего значения толщины во время прокрутки В-скана

- ◆ Нажмите клавишу **[SAVE/SEND]**.

Сохранение любого просмотренного показания толщины на «замороженном» В-скане

1. Во время прокрутки В-скана нажмите **[FREEZE]** для активации режима просмотра.
2. Используйте клавиши **[◀]** и **[▶]** для просмотра значений толщины на «замороженном» В-скане.
3. Нажмите **[SAVE/SEND]**, чтобы сохранить в регистраторе данных значение толщины в месте положения маркера.

Сохранение мин. или макс. значения толщины «замороженного» В-скана

1. Установите **РЕЖ. ФИКСАЦИИ В-СКАНА** на **ПОКАЗАТЬ МИН.** или **ПОКАЗАТЬ МАКС.**
Прибор отображает минимальное или максимальное значение с соответствующим А-сканом.
2. Во время прокрутки В-скана нажмите **[FREEZE]**, чтобы активировать режим просмотра.
3. Нажмите **[SAVE/SEND]** при отображении минимального или максимального значения толщины.

Сохранение мин. или макс. А-скана с «замороженным» В-сканом

1. Установите **РЕЖ. ФИКСАЦИИ В-СКАНА** на **ПОКАЗАТЬ МИН.** или **ПОКАЗАТЬ МАКС.**
Прибор отображает минимальное или максимальное показание с соответствующим А-сканом.
2. Во время прокрутки В-скана нажмите **[FREEZE]** для активации режима просмотра.
3. Нажмите **[2nd F], [SAVE/SEND] (WAVEFORM)** при отображении минимального или максимального значения толщины.

Сохранение полного В-скана (истории В-скана)

1. Во время прокрутки В-скана или в режиме фиксации В-скана нажмите [2nd F], [SAVE/SEND] (WAVEFORM).

В справочной строке появится сообщение **Сохранить В-скан?**.

2. Выберите **Да** или **Нет**:

Да

Сохраняет всю историю В-скана, включая минимальные или максимальные показания толщины с соответствующими А-сканами.

Нет

Сохраняет текущий В-скан и А-скан.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сохранении изображения В-скана в регистраторе данных прибор также сохраняет значения толщины для 600 точек данных, отображаемых на экране. Все значения толщины на сохраненном В-скане можно просматривать во время просмотра ИД. Вызовите сохраненный В-скан; для просмотра каждого отдельного значения толщины используйте клавиши [◀] и [▶].

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно сохранить до 10 000 показаний В-скана. При достижении максимального числа показаний (10 000) прибор предлагает сохранить историю В-скана или сбросить В-скан без сохранения.

10.4 Сетка БД

Сетка базы данных (сетка БД) представляет собой двумерную таблицу данных. Такое представление данных позволяет свободно перемещаться по сетке в любом направлении, что значительно удобнее стандартного списка ИД. Вместо автоматического перехода к следующему по возрастанию ИДу, вы можете с помощью курсорных клавиш перейти сразу в нужное вам место. Можно

одновременно отображать А-скан, сетку БД и значение толщины (см. Рис. 10-8 на стр. 155). Можно настроить отображение метки ячейки данных и цвет фона, соответствующий диапазону, в котором значения толщины уменьшаются.

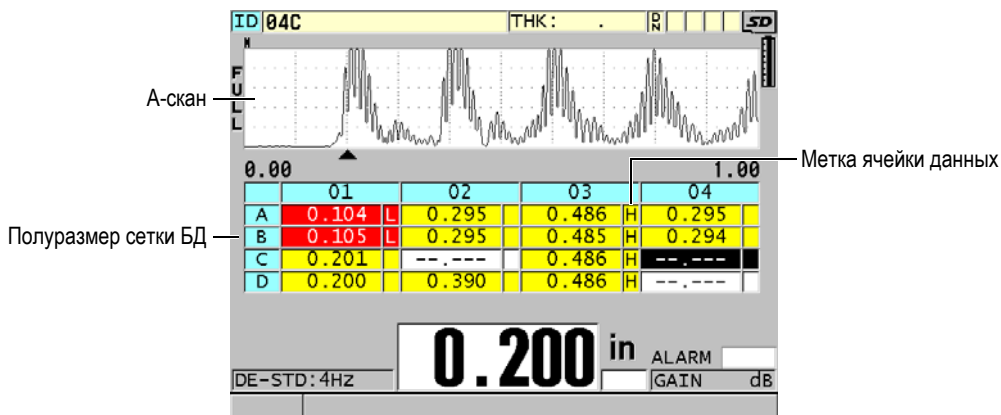


Рис. 10-8 Пример полуразмера сетки БД

10.4.1 Активация и настройка сетки БД

Функции сетки БД настраиваются в окне СЕТКА БД.

Активация и конфигурация сетки БД

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню, выберите СЕТКА БД.
3. В окне СЕТКА БД (см. Рис. 10-9 на стр. 156) выполните следующие шаги:

МЕНЮ НАСТР.		СЕТКА БД	
ВКЛЮЧИТЬ СЕТКУ БД	☐ ВЫКЛ ☒ ВКЛ		
РАЗМЕР СЕТКИ	ПОЛУ РАЗМЕР		
РЕВЕРСИВНАЯ СЕТКА	ВЫКЛ		
ТРАНСПОНИРОВАТЬ СЕТКУ	☒ ВЫКЛ ☐ ВКЛ		
СДЕЛАТЬ СЕТКУ ЛИНЕЙНОЙ	☒ ВЫКЛ ☐ ВКЛ		
МЕТКА ЯЧЕЙКИ ДАННЫХ	НЕТ		
НАСТР. ЦВЕТА	☒ ВЫКЛ ☐ ВКЛ		
ЦВЕТ НИЖ.ДИАП.	КРА		
ЗНАЧ НИЖ.ДИАП.	0,00		
ЦВЕТ СЕРЕД.ДИАП	ЖЕЛТЫЙ		
ЦВЕТ ВЫС.ДИАП.	ЗЕЛ.		
ЗНАЧ ВЫС.ДИАП.	0,00		
↔ выбрать, затем ENTER или ↓.			
↑, ↔, ENTER			

Рис. 10-9 Изменение параметров сетки БД

4. Установите **ВКЛЮЧИТЬ СЕТКУ БД** на **ВКЛ** для активации сетки БД.
5. Установите **РАЗМЕР СЕТКИ**, выбрав один из представленных вариантов (см. Рис. 10-10 на стр. 157):

ПОЛУРАЗМЕР


Отображает половину А-скана и половину сетки БД (до пяти строк).

ПОЛНЫЙ РАЗМЕР


Отображает сетку БД на весь экран (до 11 строк).

ПРИМЕЧАНИЕ

В обоих случаях, число отображаемых столбцов сетки варьируется в зависимости от длины текстовых данных и от присутствия/отсутствия в ячейке метки БД.

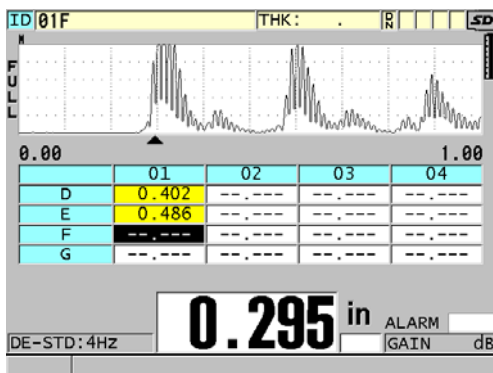

Полуразмер сетки БД

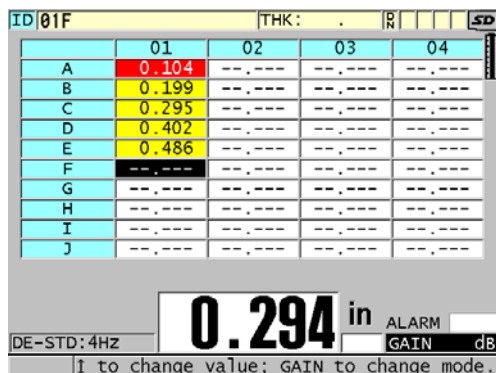

Полный размер сетки БД

Рис. 10-10 Полуразмер и полный размер сетки БД

6. Установите **ТРАНСП. СЕТКУ** на **ВКЛ** для возможности менять местами строки и столбцы в сетке (см. Рис. 10-11 на стр. 157).

ТРАНСП. СЕТКУ: ВЫКЛ

	A	B	C	D
01	--,---	--,---	--,---	--,---
02	--,---	--,---	--,---	--,---
03	--,---	--,---	--,---	--,---
04	--,---	--,---	--,---	--,---

ТРАНСП. СЕТКУ: ВКЛ

	01	02	03	04
A	--,---	--,---	--,---	--,---
B	--,---	--,---	--,---	--,---
C	--,---	--,---	--,---	--,---
D	--,---	--,---	--,---	--,---

Рис. 10-11 Транспонирование сетки

ПРИМЕЧАНИЕ

Номер ИД увеличивается в порядке, заданном при создании исходного файла независимо от значения **ТРАНСП. СЕТКУ**.

7. Установите **ЛИНЕАРИЗ. СЕТКУ** на **ВКЛ** для отображения сетки ИД в линейном формате (см. Рис. 10-12 на стр. 158).

ID	THICKNESS
A01	-- ,---
A02	-- ,---
A03	-- ,---
A04	-- ,---

Рис. 10-12 Пример линейаризованной сетки БД

8. Установите **МЕТКА ЯЧЕЙКИ ДАННЫХ** на одну из доступных опций для отображения метки данных с каждой ячейкой таблицы БД. Метка ячейки данных – буква, отображаемая в маленьком квадратике, справа от значения толщины в ячейке данных (см. Рис. 10-8 на стр. 155). Доступные опции:

Нет

Метки ячеек данных не отображаются.

МИН/МАКС

«М» обозначает минимальную толщину.

«М» обозначает максимальную толщину.

СИГН.

«L» обозначает любое условие с низким порогом сигнализации, включая стандартный низкий порог или сигнализацию предыдущей толщины.

«Н» указывает на условие высокого порога сигнализации.

А-СКАН

«W» указывает на сохранение А-скана вместе со значением толщины.

9. Установите **НАСТР. ЦВЕТА** на **ВКЛ** для активации использования цветов низкого, среднего и высокого диапазонов для фона ячеек таблицы.
10. Установите желаемый цвет фона **ЦВЕТ НИЖ.ДИАП. (КРА, ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛ.)**, когда значение толщины ячейки меньше **ЗНАЧ НИЖ.ДИАП.**
11. Установите желаемый цвет фона **ЦВЕТ СРЕД.ДИАП (КРА, ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛ.)**, когда значение толщины в ячейке находится между **ЗНАЧ НИЖ.ДИАП. и ЗНАЧ ВЫС.ДИАП..**
12. Настройте **ЦВЕТ ВЫС.ДИАП. (КРА, ЖЕЛТЫЙ или ЗЕЛ.)**, когда значение толщины в ячейке выше **ЗНАЧ ВЫС.ДИАП.**

10.4.2 Изменение выделенной ячейки в сетке БД

Используйте курсорные клавиши для перемещения выделенной ячейки в сетке БД.

Изменение выделенной ячейки в сетке БД

1. Активируйте и настройте сетку БД (см. раздел 10.4.1 на стр. 155).
2. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [ID#].
3. На экране просмотра ИД (см. Рис. 10-13 на стр. 159):
 - a) Используйте клавиши [▲], [▼], [◀] и [▶] для выделения желаемой ячейки сетки.
 - b) Нажмите [2nd F], [▲], чтобы перейти к последнему ИД в файле.
 - c) Нажмите [2nd F], [▼], чтобы перейти к первому ИД в файле.
 - d) Нажмите [ID#] в любой момент для редактирования отображенного ИД.

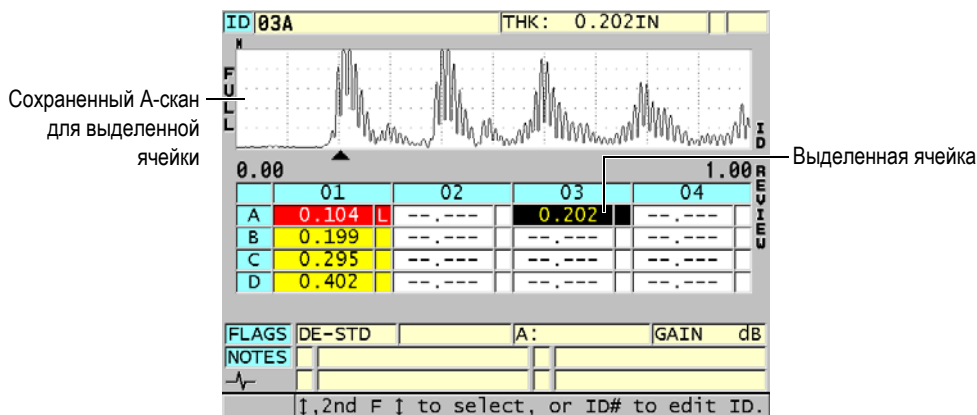


Рис. 10-13 Выделенная ячейка сетки БД на экране просмотра ИД

4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений с номером текущего ИД, измененным на ИД выбранного на экране просмотра ИД.

ИЛИ

Нажмите [2nd F], [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений с неизменным номером текущего ИД. Текущий ИД является последним активным ИД на экране измерений.

10.4.3 Сохранение показаний толщины в сетке БД

Сохранение значений толщины в сетке БД

1. Активируйте и настройте сетку БД (см. раздел 10.4.1 на стр. 155).
2. Перейдите к желаемой ячейке сетки БД (см. раздел 10.4.2 на стр. 158).
3. На экране измерений, при отображении значения толщины, нажмите **[SAVE/SEND]** для сохранения показания.

ИЛИ

Нажмите **[2nd F], [SAVE/SEND] (WAVEFORM)**, чтобы сохранить значение толщины и А-скан.

Отображенное значение толщины и информация о настройке сохраняются в текущем ИД, обозначенном выделенной ячейкой в сетке. Если значение толщины не отображается при нажатии клавиши **[SAVE/SEND]**, вместо показания сохранится "--.--".

Номер ИД автоматически обновляется на следующий. Новый номер ИД отображается в строке ИД, а его ячейка выделяется в сетке БД. Если номер ИД не обновляется, прибор издает длинный звуковой сигнал и отображает сообщение, указывающее на причину невозможности обновления ИД. В данном случае номер ИД на экране остается неизменным.

10.4.4 Просмотр вставленной или добавленной ячейки в сетке БД

Вы можете вставить или добавить ячейку в сетке БД. Для сохранения формата сетки новая ячейка не отображается в сетке. Однако, предыдущая ячейка отображается серым цветом (см. Рис. 10-14 на стр. 160).

Ячейка с вставленной
или добавленной
ячейкой

	01	02	03	04
A	0.104	--.--	0.202	--.--
B	0.199	--.--	--.--	--.--
C	0.295	--.--	--.--	--.--
D	0.402	--.--	--.--	--.--

Рис. 10-14 Пример вставленной ячейки

Просмотр вставленной или добавленной ячейки в сетке БД

1. Активируйте и настройте сетку БД (см. раздел 10.4.1 на стр. 155).
2. Нажмите **[ID#]**, затем с помощью курсорных клавиш перейдите к желаемой затененной ячейке сетки.

3. Нажмите **[ZOOM]**.

Сетка отображается в линейном формате, а вставленный или добавленный номер ИД становится видимым (см. Рис. 10-15 на стр. 161).

Вставленная ячейка —

ID	THICKNESS	
01A	0.104	L
01B	0.199	
01BB	0.200	
01C	0.295	

Рис. 10-15 Пример вставленной ячейки крупным планом

4. Повторно нажмите **[ZOOM]**, чтобы вернуться к обычному режиму отображения сетки БД.

10.5 Конфигурация измерения СРД/МИН

Функция измерения СРД/МИН используется для сохранения в регистратор данных усредненного или минимального значения нескольких последовательных измерений толщины.

Конфигурация опции измерения СРД/МИН

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **СРД/МИН**.
3. В окне **СРД/МИН** (см. Рис. 10-16 на стр. 162):
 - a) Установите **СРД/МИН АКТИВ**. на **ВКЛ** для активации функции сред/мин измерения.
 - b) Установите **РЕЖИМ** на **СРЕД** для расчета среднего значения нескольких последовательных измерений толщины, или на **МИН** для вычисления минимального значения нескольких последовательных измерений толщины.
 - c) Задайте параметр **КОЛ-ВО ЗНАЧ.**, установив количество значений толщины в порядке выполнения (2, 3 или 4).

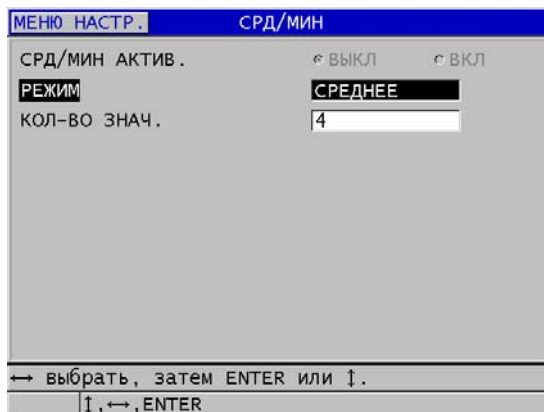


Рис. 10-16 Окно СРД/МИН

4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

10.6 Выполнение измерений СРД/МИН

При активированной функции СРД/МИН, на экране измерений последние полученные значения толщины (до 4-х значений), вместе с усредненным или минимальным значением, отображаются над текущим значением толщины (см. Рис. 10-17 на стр. 163).

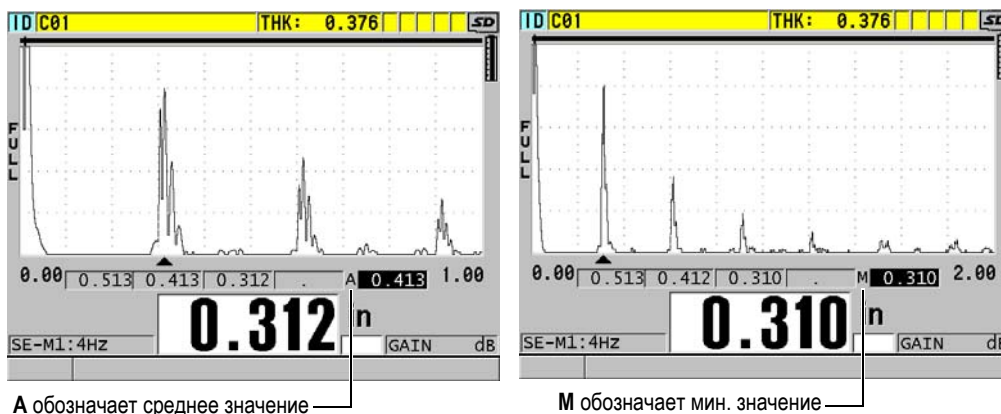


Рис. 10-17 Экраны измерений с активированной функцией измерения СРД/МИН

Измерение толщины с функцией СРД/МИН

1. Активируйте и настройте функцию **СРД/МИН** (см. раздел 10.5 на стр. 161).
2. Установите преобразователь на поверхность материала.
Экран прибора отобразит толщину материала.
3. Нажмите клавишу **[SAVE/SEND]** для отображения толщины в крайнем левом поле.
С каждым нажатием клавиши **[SAVE/SEND]** текущее значение толщины отображается в следующем затененном поле, перемещаясь вправо; тогда как минимальное или среднее значение толщины автоматически вычисляется и отображается в крайнем правом поле экрана.
4. Если вы хотите заменить показания, используйте курсорные клавиши **[◀]** и **[▶]** для перехода из одного выделенного поля в другое, затем нажмите клавишу **[SAVE/SEND]** для сохранения нового показания.
5. После выделения поля со средним или минимальным значением снова нажмите клавишу **[SAVE/SEND]**, чтобы сохранить данное значение в регистраторе данных в текущем ИД, затем очистите все поля.
ИЛИ
Нажмите **[MEAS]** для удаления содержимого всех полей без сохранения в регистраторе данных.

10.7 Использование температурной компенсации

38DL PLUS может компенсировать изменения скорости звука, вызванные колебаниями температуры. Данная функция используется, например, в случае, когда тестовый образец имеет комнатную температуру, а поверхность материала – повышенную температуру.

С помощью функции температурной компенсации вы можете ввести температуру калибровочного стандарта (в °F или °C). Можно вручную ввести фиксированную (повышенную) температуру, температуру для текущего ИД, или автоматически фиксировать температуру с дополнительного датчика температуры.

Скорость звука для большинства сталей меняется примерно на 1 % с каждым изменением 100 °F (55 °C) в температуре. Для компенсации изменений скорости звука, вызванных колебаниями температуры, используется следующая формула:

$$\text{Коррекция толщ. по темп.} = \text{MTI} \times V_0 \times (1 + (k \times (T_1 - T_0)))$$

Где:

MTI = Измеренный временной интервал

V_0 = Скорость звука в калибровочном образце

T_1 = Текущая температура материала

T_0 = Температура при калибровке

k = Температурный коэффициент (обычно – 0,0001 °F или – 0,00018 °C)

Температурный коэффициент 0,0001 предполагает изменение скорости на 1 % при изменении температуры на 100 °F (55 °C).

Использование температурной компенсации

1. Нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню, выберите **КОМП. ТЕМП.**
3. В окне **КОМП. ТЕМП.** (см. Рис. 10-18 на стр. 165):
 - a) Установите **ВКЛЮЧИТЬ КОМП. ТЕМП.** на **ВКЛ** для активации функции температурной компенсации.
 - b) Выберите **ЕД. ТЕМПЕРАТУРЫ (ФАРЕНГЕЙТ или ЦЕЛЬСИЙ)**.

- c) В поле **ТЕМПЕРАТУРА КАЛИБРОВКИ** введите температуру тестового образца, используемого для калибровки. Допустимый диапазон: от -10°C до 500°C .
- d) Установите значение **КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ** (обычно $-0,00018^{\circ}\text{C}$) для стали.
- e) В поле **ТЕК. ТЕМПЕРАТУРА** введите температуру тестового образца.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отредактировать знак «+» или «-», используйте клавишу [►] или [◄] для выделения знака, затем с помощью клавиш [▲] и [▼] установите нужный знак.

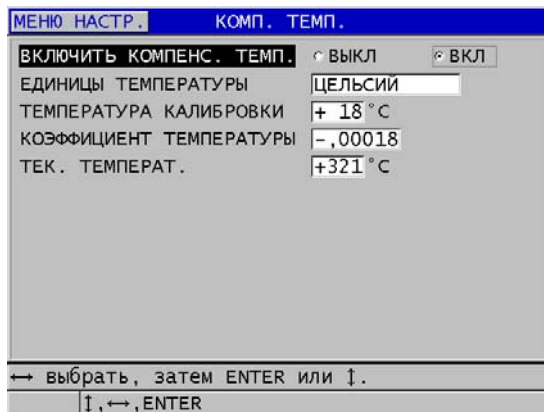


Рис. 10-18 Окно КОМП. ТЕМП.

- 4. Нажмите клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений с активированной функцией компенсации по температуре. Измеренная толщина компенсируется по температуре на основе значений параметров **ТЕМПЕРАТУРА КАЛИБРОВКИ**, **ТЕК. ТЕМПЕРАТУРА** и **КОЭФФ. ТЕМПЕРАТУРЫ**.

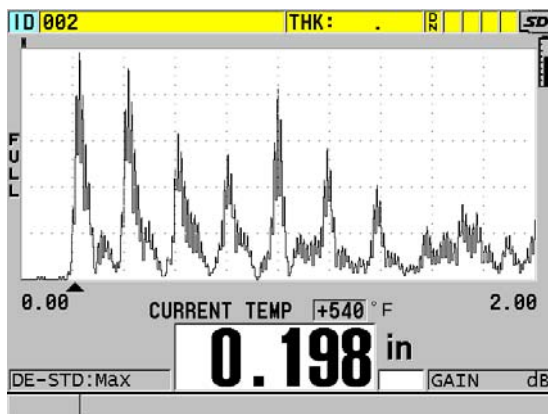


Рис. 10-19 Отображение данных температурной компенсации

5. При активированной функции температурной компенсации, и в случае изменения температуры тестового образца, можно быстро изменить **ТЕК. ТЕМП.**:
 - a) Нажмите [2nd F], [XDCR RECALL] (REF VALUE).
 - b) В окне **ТЕК. ТЕМПЕРАТУРА** введите новое текущее значение температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения толщины и текущей температуры сохраняются на внутреннем регистраторе данных.

11. Использование регистратора данных

В данной главе описывается принцип использования встроенного регистратора данных 38DL PLUS для оптимальной организации данных.

Глава состоит из следующих разделов:

- Регистратор данных (см. раздел 11.1 на стр. 167)
- Создание файла данных (см. раздел 11.2 на стр. 171)
- Выполнение файловых операций (см. раздел 11.3 на стр. 191)
- Примечания (см. раздел 11.4 на стр. 200)
- Настройка защиты от перезаписи ИД (см. раздел 11.5 на стр. 205)
- Экран просмотра ИД (см. раздел 11.6 на стр. 205)
- Использование перьевого сканера штрих-кода (опция) для ввода номера ИД (см. раздел 11.7 на стр. 210)
- Создание отчетов (см. раздел 11.8 на стр. 211)

11.1 Регистратор данных

Регистратор данных 38DL PLUS – это файловая система, где каждый файл открывается по отдельности. Активный файл сохраняет показание в ИД ячейке измерений толщины. Каждый раз, при нажатии клавиши **[SAVE/SEND]** отображаемое значение сохраняется в активном файле текущего ИД. ИД автоматически увеличивается для следующего измерения. При нажатии клавиши **[FILE]** в строке ИД над меню (см. Рис. 11-1 на стр. 168) появляется имя активного файла.

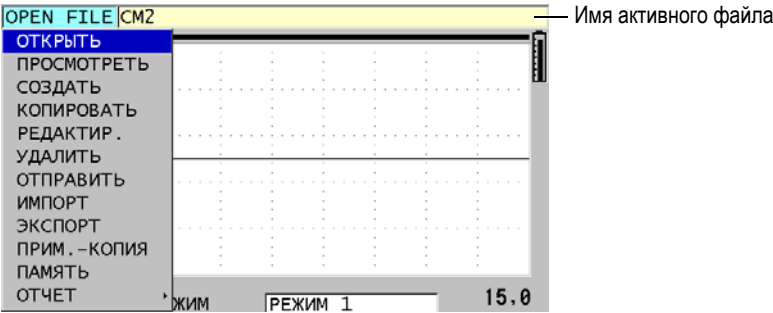


Рис. 11-1 Имя активного файла в строке ИД

Параметры заголовка файла можно отредактировать, представив краткое описание содержимого файла. Можно также добавлять примечания: до четырех примечаний на отдельный ИД или на диапазон ИД. В файле можно организовать диапазон ИД, выбрать формат данных и данные для сохранения. В Табл. 10 на стр. 168 представлено краткое описание содержимого файла с указанием раздела, содержащего более подробную информацию.

Табл. 10 Краткое описание содержимого файлов

Содержимое	Описание	См. раздел
Заголовок	Дополнительный параметр для описания содержимого и контекста данных	11.2 на стр. 171
Данные измерений	Классифицируются по типу файлов	11.2.1 на стр. 172
	Формат данных определяется типом данных файла	11.2.2 на стр. 190
	Сохраненные данные (значения толщины с А-сканом или без), конфигурированные с помощью меню настроек	5.4 на стр. 73
Примечания	Собраны в таблице примечаний	11.4 на стр. 200
	Относятся к отдельному ИД или диапазону ИД	11.4.2 на стр. 201

Можно определить параметры регистратора данных в строке ИД, расположенной в верхней части экрана измерений (см. Рис. 11-2 на стр. 169).

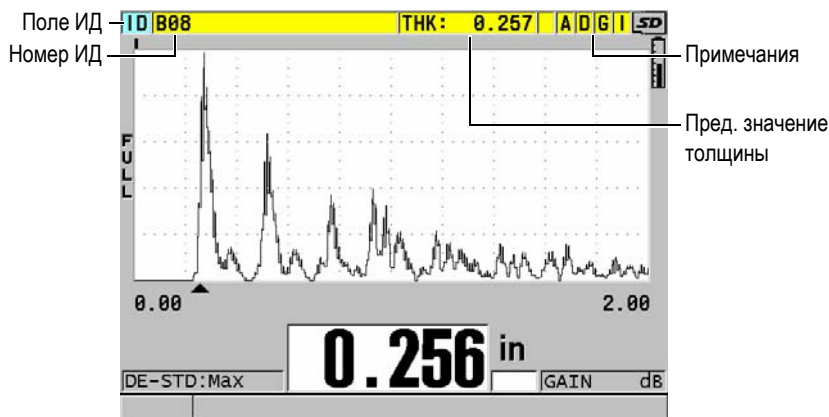


Рис. 11-2 Параметры регистратора данных

С каждым полученным значением толщины 38DL PLUS сохраняет полное описание условий измерения. В Табл. 11 на стр. 170 представлены дополнительные данные, сохраняемые с каждым значением толщины и А-сканом.

Табл. 11 Дополнительная сохраняемая информация

С показанием толщины	С А-сканом
Имя файла Заголовок файла Идентификатор файла Единицы измерения (дюймы или мм) LOS (потеря сигнала) Дифференциальный режим Дифференциальное опорное значение Режим сигнализации Состояние сигнализации Пороги сигнализации Режим Мин или Макс Мин. или Макс. значение Скорость звука Разрешение Номер настройки преобразователя и информация о нем Толщина покрытия (если активирован режим THRU-COAT) Температура (если активирована функция температурной компенсации) Толщина оксидного слоя (если активирована функция измерения оксидного слоя)	Масштабирование Границы горизонтальной оси Положение маркера обнаружения Задержка Диапазон Режим детектирования

38DL PLUS способен сохранить на встроенной карте памяти до 475 000 значений толщины без А-скана или до 20 000 показаний с изображением А-скана. Можно вдвое увеличить объем памяти с помощью внешней карты памяти microSD. Максимальная емкость карты памяти microSD, используемой с 38DL PLUS, составляет 2 Гб.

Регистратор данных позволяет легко создавать файлы данных (см. раздел 11.2 на стр. 171), выполнять целый ряд файловых операций (см. раздел 11.3 на стр. 191) и операций с данными (см. раздел 11.4 на стр. 200), добавлять примечания (см. раздел 11.5 на стр. 205).

Дополнительное устройство для считывания штрих-кода позволяет быстро вводить штрих-код в прибор, как ИД местоположения (см. раздел 11.7 на стр. 210).

11.2 Создание файла данных

Ниже описана процедура создания файла данных в 38DL PLUS.

ПРИМЕЧАНИЕ

Файл данных 38DL PLUS можно создать с компьютера при помощи интерфейсной программы GageView. Подробнее см. в *GageView Interface Program — User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

Создание файла данных

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
2. В меню, выберите **СОЗДАТЬ**.
3. В окне **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-3 на стр. 172):
 - a) В поле **ИМЯ ФАЙЛА** введите желаемое имя, используя до 32 символов.
 - b) В поле **ОПИСАНИЕ** введите (по желанию) описание содержимого файла.
 - c) В поле **КОНТРОЛЕР**, введите (по желанию) ИД контролера.
 - d) В поле **ПРИМЕЧ.ПО МЕСТУ** введите (по желанию) ИД места, где были выполнены измерения.
 - e) Выберите нужный **ТИП ФАЙЛА** данных (см. раздел 11.2.1 на стр. 172).
 - f) Выберите нужный **РЕЖИМ ДАННЫХ ФАЙЛА** (см. раздел 11.2.2 на стр. 190).
 - g) Отрегулируйте параметр **ЗАЩИТА ОТ УДАЛЕНИЯ**, установив **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.

Защита от удаления блокирует файл, защищая его от удаления. Чтобы удалить файл, необходимо его разблокировать, используя функции редактирования файла.
 - h) В зависимости от выбранного **ТИПА ФАЙЛА** обратитесь к следующим разделам для продолжения процедуры:
 - **ИНКРЕМЕНТНЫЙ** см. раздел 11.2.1.1 на стр. 173
 - **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ** см. раздел 11.2.1.2 на стр. 175
 - **ПОСЛ+ПОЛЬЗ. ТЧК** см. раздел 11.2.1.3 на стр. 176
 - **ДВУМЕР. СЕТКА** см. раздел 11.2.1.4 на стр. 178

- **2D+ПОЛЬЗ. ТЧК** см. раздел 11.2.1.5 на стр. 182
- **ТРЕХМЕР. СЕТКА** см. раздел 11.2.1.6 на стр. 184
- **БОЙЛЕР** см. раздел 11.2.1.7 на стр. 186
- **ТРЕХМЕР. ПОЛЬЗ** см. раздел 11.2.1.8 на стр. 188



Рис. 11-3 Окно СОЗДАТЬ

СОВЕТ

Используйте клавиши [2nd F], [▲] или [2nd F], [▼] для перемещения между параметрами на экране.

11.2.1 Типы файлов данных

Доступны восемь типов файлов:

- Инкрементный
- Последовательный
- Последовательный с пользовательской точкой
- Двумерная матричная сетка
- Двумерная матричная сетка с пользовательской точкой

- Трехмерная матричная сетка
- Бойлер
- Трехмерная матричная сетка с пользовательской точкой

11.2.1.1 Инкрементный тип файла

Инкрементный тип файла использует буквенно-цифровое стартовое ИД значение (до 20 символов) и автоматически увеличивается до последующего ИД значения, используя следующие правила приращения:

- Возрастают только числа и буквы; знаки пунктуации и другие специальные символы не изменяются.
- Приращение начинается с правого крайнего символа и
- расширяется влево до первого знака препинания или специального знака, или крайнего левого символа, в зависимости от того, что встретится раньше.
- Приращение чисел 0, 1, 2,..., 9. Переход от 9 к 0 происходит только после увеличения символа налево.
- Приращение букв А, В, С,..., Z. Переход от Z к А возможен только после увеличения символа налево.
- Если после сохранения значений не удастся увеличить ИД, в текстовом справочном поле появляется сообщение **Не удастся увеличить ИД!**. Последующие сохранения перезаписывают значение последнего возможного ИД до тех пор, пока диапазон значений ИД не изменится.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для конфигурации увеличения ИД в ряде чисел, от однозначного до многозначного, начинающегося с нулей, необходимо обозначить максимально возможное число (см. пример в Табл. 12 на стр. 173).

Табл. 12 Результирующие ИД для ИНКРЕМЕНТНОГО файла

НАЧАЛЬНЫЙ ИД	Результирующие ИД
1	1, 2, 3,..., 9

Табл. 12 Результирующие ИД для ИНКРЕМЕНТНОГО файла (продолжение)

НАЧАЛЬНЫЙ ИД	Результирующие ИД	
0001	0001 0002 0003 ... 0009	0010 ... 9999
ABC	ABC ABD ABE ... ABZ	ACA ACB ACC ... ZZZ
1A	1A 1B 1C ... 1Z	2A 2B ... 9Z
ABC*12*34	ABC*12*34 ABC*12*35 ABC*12*36 ... ABC*12*99	

Создание инкрементного типа файла

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее о первых параметрах см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В окне **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-4 на стр. 175):
 - a) Введите значение **НАЧАЛЬНЫЙ ИД**.
 - b) Нажмите **СОЗДАТЬ**.



Рис. 11-4 Окно СОЗДАТЬ для инкрементного типа файла

11.2.1.2 Последовательный тип файла

Последовательный тип файла сходен с инкрементным типом файла, но позволяет устанавливать как начальный, так и конечный номер ИД. Результирующий файл включает начальную и конечную точки, а также все инкрементные точки между ними (см. примеры в Табл. 13 на стр. 175).

Табл. 13 Результирующие ИД для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО типа файла

НАЧАЛЬНЫЙ ИД	КОНЕЧНЫЙ ИД	Результирующие ИД
ABC123	ABC135	ABC123 ABC124 ABC125 ... ABC135
XY-GY	XZ-IB	XY-GY XY-GZ XY-HA ... XZ-IB

Создание последовательного файла

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее о первых параметрах см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ.**
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-5 на стр. 176):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬНОГО ИД** и **КОНЕЧНОГО ИД**.
 - b) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

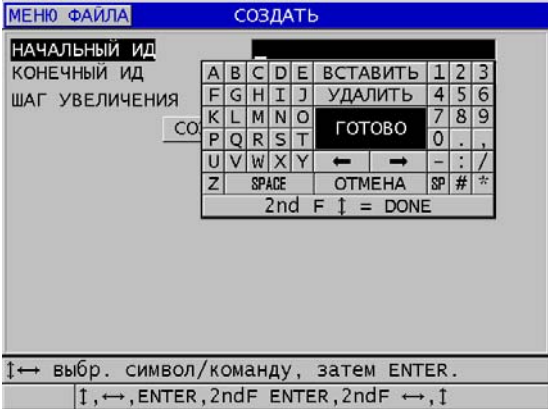


Рис. 11-5 Выбор диапазона ИД для последовательного типа файла

11.2.1.3 Последовательный файл с пользовательской точкой

Последовательный файл с пользовательской точкой (**ПОСЛ+ПОЛЬЗ.ТЧК**) характеризуется наличием начального и конечного ИД-номера, а также серией пользовательских точек. Результирующий файл включает начальную и конечную точки, а также все точки, находящиеся между ними. Кроме того, множество значений толщины на каждый ИД определяются с помощью заданных пользовательских точек.

Используйте последовательный с пользовательской точкой формат файла при измерении по всей длине труб и трубопроводов, где на каждом ИД можно выполнять измерения в верхней, нижней и боковых частях трубы (см. пример в Табл. 14 на стр. 177).

Табл. 14 Результирующие ИД для файла ПОСЛ.+ПОЛЬЗ. ТЧК

НАЧАЛЬНЫЙ ИД	КОНЕЧНЫЙ ИД	Пользовательские точки	Результирующие ИД
XYZ1267	XYZ1393	ВЕРХ НИЖН СЛЕВА СПРАВА	XYZ1267ВЕРХ XYZ1267НИЖН XYZ1267СЛЕВА XYZ1267СПРАВА XYZ1268ВЕРХ XYZ1268НИЖН XYZ1268СЛЕВА ... XYZ1393СПРАВА

Допустимое число символов для каждой пользовательской точки зависит от количества символов ИД, определяемых начальным и конечным ИД. Общее число символов ИД в сумме с пользовательскими точками не должно превышать 20. Например, если начальный и конечный ИД в сумме представляют семь символов, как показано в Табл. 14 на стр. 177, максимально допустимая длина для каждой пользовательской точки будет равна тринадцати ($20 - 7 = 13$).

Создание последовательного файла с пользовательской точкой

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее о первых параметрах см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** выберите **ПРОДОЛЖ**.
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-6 на стр. 178):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬНОГО ИД** и **КОНЕЧНОГО ИД**.
 - b) Введите два или более значений **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - c) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - d) Нажмите **СОЗДАТЬ**.



Рис. 11-6 Конфигурация диапазона ИД для последовательного файла с пользовательской точкой

11.2.1.4 Двумерная сетка

Двумерная сетка – это последовательный ряд ИД чисел, упорядоченных в некоторую структуру для изображения траектории в двух измерениях. Каждая часть ИД номера соответствует отдельной координате матрицы.

2-D (двумерная) последовательность начинается с ИД-номера, относящегося к первому столбцу первой строки (см. Рис. 11-7 на стр. 179). ИД-номер возрастает на одно значение за раз до тех пор, пока не достигнет последнего столбца (строки). При этом другая размерная величина остается постоянной. В данной точке другая величина увеличивается от своего первого значения до последнего. Это продолжается до тех пор, пока не достигнут ИД-номер, относящийся к последнему столбцу и последней строке. Можно определить порядок увеличения: столбцы или строки.

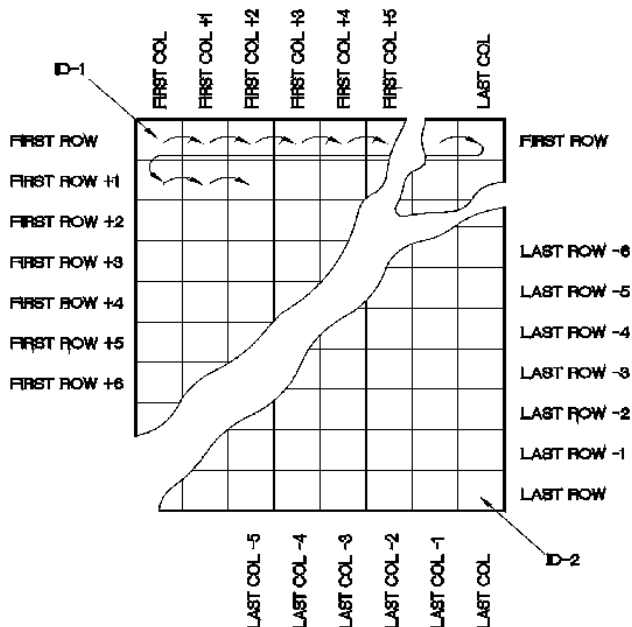


Рис. 11-7 Типичный пример двумерной сетки

Структура сетки позволяет соотносить каждое деление сетки с физической частью исследуемого объекта. Специфические точки измерения каждой части соотносятся затем с другой величиной сетки (см. пример Рис. 11-8 на стр. 180).

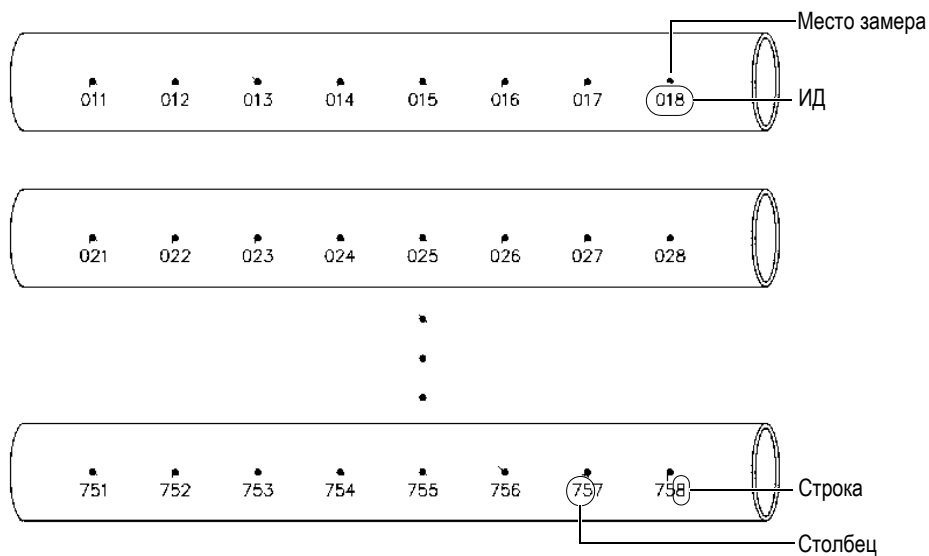


Рис. 11-8 Одна сетка для 75 одинаковых частей

Кроме того, строки и столбцы сетки могут соотноситься с двумерной картой измерительных точек на поверхности частей объекта. В этом случае создается отдельная сетка для каждой части объекта (см. пример Рис. 11-9 на стр. 181).

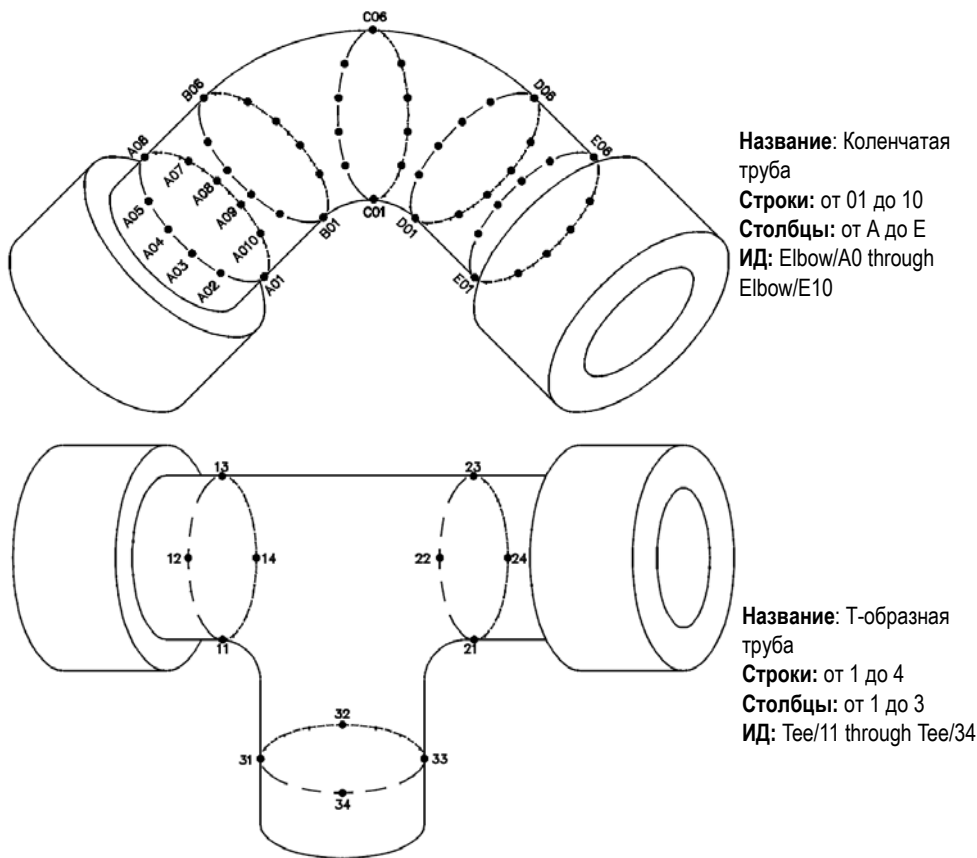


Рис. 11-9 Разные названия сетки для каждого объекта

Создание двумерной сетки

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее о первых параметрах см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ**.
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-10 на стр. 182):
 - а) Введите значения **НАЧАЛЬН.СТОЛБЕЦ**, **КОНЕЧ.СТОЛБЕЦ**, **НАЧАЛЬН.СТРОКА** и **КОНЕЧ.СТРОКА**.

- b) Выберите **ФОРМАТ ИД** для определения порядка увеличения букв после Z:
СТАНДАРТНЫЙ: A, B, C... Z, AA, AB, AC... ZZ.
EPRI: A, B, C... Z, AA, BB, CC... ZZ.
- c) В окне **1-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров увеличивается в первую очередь (**СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
- d) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

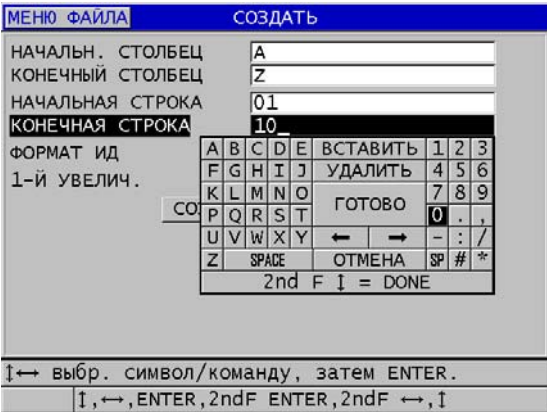


Рис. 11-10 Конфигурация диапазона ИД для 2-D сетки

ПРИМЕЧАНИЕ

38DL PLUS позволяет добавлять строку или столбец, а также изменять направление приращения после создания двумерной сетки (см. раздел 11.3.3 на стр. 194).

11.2.1.5 Двумерная сетка с пользовательскими точками

Двумерная сетка с пользовательскими точками похожа на двумерную сетку (см. раздел 11.2.1.4 на стр. 178), но позволяет добавлять пользовательские точки. Пользовательские точки используются для записи многочисленных показаний с каждым номером ИД сетки (см. пример в Табл. 15 на стр. 183).

Табл. 15 Результирующие ИД для файла 2D+ПОЛЬЗ. ТЧК

Параметры	Значения	Пользовательские точки	Результирующие ИД
НАЧАЛЬН. СТОЛБЕЦ	A	LEFT (Лев.)	A01LEFT
КОНЕЧ. СТОЛБЕЦ	J	CENTER (Цент.)	A01CENTER
НАЧАЛЬН. СТРОКА	01	RIGHT (Прав.)	A01RIGHT
КОНЕЧ. СТРОКА	17		A02LEFT
			...
			J17RIGHT

Создание файла двумерной сетки с пользовательскими точками

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ.**
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-11 на стр. 184):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬН.СТОЛБЕЦ**, **КОНЕЧ.СТОЛБЕЦ**, **НАЧАЛЬН.СТРОКА** и **КОНЕЧ.СТРОКА**.
 - b) Введите два или более значений **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - c) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - d) В окне **1-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров увеличивается в первую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - e) В окне **2-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров увеличивается во вторую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - f) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

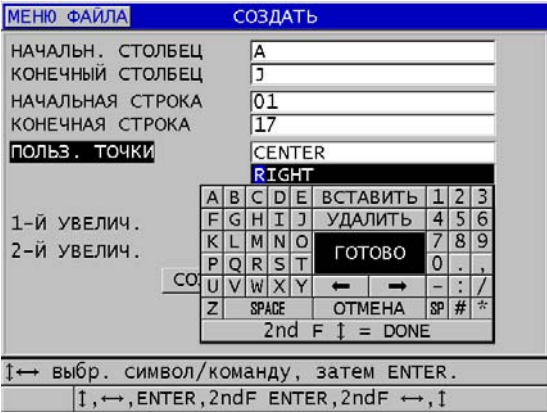


Рис. 11-11 Конфигурация диапазона ИД для 2-D сетки с пользовательскими точками

ПРИМЕЧАНИЕ

Столбцы 38DL PLUS могут увеличиваться после Z. Например: начальный столбец: A; конечный столбец: AC; результирующий столбец: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

11.2.1.6 Трехмерная сетка

Трехмерная сетка – это последовательный ряд многокомпонентных ИД номеров, упорядоченных в некую структуру для изображения траектории в трех измерениях. Каждая часть ИД-номера соответствует отдельной координате матрицы.

3-D (трехмерная) последовательность начинается с ИД-номера, относящегося к первому столбцу, первой строке и первой точке. С каждым нажатием клавиши [SAVE/SEND] значение первой величины увеличивается на один ; при этом две другие величины остаются неизменными. При достижении последнего значения первой величины, значение второй величины увеличивается на один. Это продолжается до тех пор, пока не достигнут ИД-номер последнего столбца и последней строки. Вы можете выбрать, что будет увеличиваться в первую очередь: столбцы или строки.

Структура трехмерной сетки позволяет соотносить две величины сетки (например, столбцы и строки) с физическими координатами измеряемого объекта. Специфические точки измерения каждой детали объекта соотносятся затем с третьей величиной сетки (например, точками). Такой метод позволяет сохранять многочисленные показания в каждой координате сетки. Пример, показанный в Табл. 15 на стр. 183, предполагает увеличение точки в первую очередь, строки – во вторую очередь и столбца – в третью очередь.

Табл. 16 Результирующие ИД для 3D сетки

Параметры	Значения	Результирующие ИД
Начальный столбец	A	A1X
Конечный столбец	F	A1Y
Начальная строка	1	A1Z
Конечная строка	4	A2X
Начальная точка	X	...
Конечная точка	Z	A4Z
		B1X
		B1Y
		...
		AF4Z

Создание трехмерной сетки

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ**.
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-12 на стр. 186):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬН.СТОЛБЕЦ**, **КОНЕЧ.СТОЛБЕЦ**, **НАЧАЛЬН.СТРОКА**, **КОНЕЧ.СТРОКА**, **НАЧАЛЬН. ТОЧКА**, **КОНЕЧ. ТОЧКА**.
 - b) В окне **1-Й УВЕЛИЧ**, выберите какой из параметров будет увеличиваться в первую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - c) В окне **2-Й УВЕЛИЧ**, выберите какой из параметров будет увеличиваться во вторую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - d) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

МЕНЮ ФАЙЛА		СОЗДАТЬ	
НАЧАЛЬН. СТОЛБЕЦ		A	
КОНЕЧНЫЙ СТОЛБЕЦ		F	
НАЧАЛЬНАЯ СТРОКА		1	
КОНЕЧНАЯ СТРОКА		4	
НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА		X	
КОНЕЧНАЯ ТОЧКА		Y	
1-й УВЕЛИЧ.		ТОЧКА	
2-й УВЕЛИЧ.		СТРОКА	
		СОЗДАТЬ	ОТМЕНА

↔ выбрать, затем ENTER или ↓.

↑, ↔, ENTER

Рис. 11-12 Конфигурация диапазона ИД для 3-D сетки

11.2.1.7 Бойлер

Бойлер – это специально созданный формат файла, используемый при работе с бойлерами. Общая методика определения места измерения толщины включает три ниже перечисленных размерных подхода:

Высота

Первая величина, определяющая физическое расстояние от нижней до верхней части бойлера.

Номер трубы

Вторая величина, соответствующая номеру инспектируемой бойлерной трубы.

Пользовательские точки

Третья величина, соотносящаяся с текущим местом замера толщины на определенной высоте отдельно взятой трубы.

Все три величины объединены в единый ИД-номер, точно определяющий место каждого замера толщины. В Табл. 17 на стр. 187 показан пример, где в первую очередь изменяются пользовательские точки, затем номер трубы и в последнюю очередь высота.

Табл. 17 Результирующие ИД для БОЙЛЕРА

ВЫСОТА	НАЧАЛЬНАЯ ТРУБА	КОНЕЧНАЯ ТРУБА	ПОЛЬЗОВАТ. ТОЧКИ	Результирую щие ИД
10FT 20FT 45FT 100FT	01	73	L (лев.) C (центр.) R (прав.)	10FT-01L 10FT-01C 10FT-01R 10FT-02L ... 10FT-73R 20FT-01L ... 100FT-73R

Создание файла «бойлер»

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ.**
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-13 на стр. 188):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬН. ТРУБА** и **КОНЕЧ. ТРУБА**.
 - b) Введите два или более значений **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - c) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - d) Введите два или более значений **ВЫСОТЫ**.
 - e) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - f) В окне **1-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров будет увеличиваться в первую очередь (**ТОЧКА**, **ТРУБА** или **ВЫСОТА**).
 - g) В окне **2-Й УВЕЛИЧ.** выберите параметр, который будет увеличиваться вторым (**ТОЧКА**, **ТРУБА** или **ВЫСОТА**).
 - h) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

МЕНЮ ФАЙЛА

СОЗДАТЬ

НАЧАЛЬНАЯ ТРУБКА

01

КОНЕЧНАЯ ТРУБКА

74

ПОЛЬЗ. ТОЧКИ

N

S

ВЫСОТЫ

45

70

1-й УВЕЛИЧ.

ТОЧКА

2-й УВЕЛИЧ.

ТРУБКА

СОЗДАТЬ

ОТМЕНА

↔ выбрать, затем ENTER или ↓.

↑, ↔, ENTER

Рис. 11-13 Конфигурация диапазона ИД для бойлера

11.2.1.8 Трехмерная пользовательская сетка

Трехмерная пользовательская сетка аналогична трехмерной сетке, с той разницей, что параметр Точка может представлять пользовательский список точек.

В Табл. 18 на стр. 188 показан пример, где в первую очередь изменяются пользовательские точки, затем пользовательская строка и в последнюю очередь столбец.

Табл. 18 Результирующие ИД для файла 3D+ПОЛЬЗ. ТЧК

Параметры	Значение	ПОЛЬЗ. СТРОКИ	ПОЛЬЗ. ТОЧКИ	Результирующие ИД
НАЧАЛЬН. СТОЛБЕЦ КОНЕЧ. СТОЛБЕЦ	A F	TOP (Верх) MIDDLE (Сред) БОТТОМ (Нижн)	LEFT (Лев) RIGHT (Прав)	A-TOP-LEFT A-TOP-RIGHT A-MIDDLE-LEFT A-MIDDLE-RIGHT ... F-BOTTOM-LEFT F-BOTTOM-RIGHT

Создание трехмерной пользовательской сетки

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**, затем выберите **СОЗДАТЬ** (подробнее см. в разделе 11.2 на стр. 171).
2. В нижней части диалогового окна **СОЗДАТЬ** нажмите **ПРОДОЛЖ.**
3. На второй странице диалогового окна **СОЗДАТЬ** (см. Рис. 11-14 на стр. 189):
 - a) Введите значения **НАЧАЛЬН.СТОЛБЕЦ** и **КОНЕЧ.СТОЛБЕЦ**.
 - b) Введите два или более значений **ПОЛЬЗ. СТРОКИ**.
 - c) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. СТРОКИ**.
 - d) Введите два или более значений **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - e) Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для завершения ввода **ПОЛЬЗ. ТОЧЕК**.
 - f) В окне **1-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров будет увеличиваться в первую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - g) В окне **2-Й УВЕЛИЧ.** выберите какой из параметров будет увеличиваться во вторую очередь (**ТОЧКА**, **СТРОКА** или **СТОЛБЕЦ**).
 - h) Нажмите **СОЗДАТЬ**.

МЕНЮ ФАЙЛА		СОЗДАТЬ	
НАЧАЛЬН. СТОЛБЕЦ		A	
КОНЕЧНЫЙ СТОЛБЕЦ		F	
ПОЛЬЗ. СТРОКИ		MID	
		BOT	
ПОЛЬЗ. ТОЧКИ		LEFT	
		RIGHT	
1-Й УВЕЛИЧ.		ТОЧКА	
2-Й УВЕЛИЧ.		СТОЛБЕЦ	
		СОЗДАТЬ	ОТМЕНА
← выбрать, затем ENTER или ↑.			
↑, ←, ENTER			

Рис. 11-14 Конфигурация диапазона ИД для пользовательской 3-D сетки

ПРИМЕЧАНИЕ

Столбцы 38DL PLUS могут увеличиваться после Z. Например:

Начальный столбец: A;

Конечный столбец: AC;

Результирующий столбец: A, B, C,...Z, AA, AB, AC.

11.2.2 Режимы данных файла

При создании файла данных в 38DL PLUS, необходимо выбрать режим данных файла, чтобы определить, какие измеряемые параметры будут сохранены в файле (см. этап 3.f в разделе 11.2 на стр. 171). В Табл. 19 на стр. 190 представлены возможные режимы данных файла. В файле можно хранить только один тип данных.

Табл. 19 Режимы данных файла

Режим данных файла	Сохраненные рез-ты измерений	Применение
ТОЛЩИНА	Стандартная толщина; Толщина эхо-эхо	При использовании базовых функций измерения толщины
THRU COAT	Толщина покрытия; Толщина материала	При использовании THRU-COAT (см. раздел 5.5 на стр. 75)
ТЕМП КОМП	Температура материала; Толщина материала	При использовании температурной компенсации (см. раздел 10.7 на стр. 164)
ОКСИД. СЛОЙ	Толщина оксид. слоя; Толщина материала	При использовании ПО для измерения толщины оксидного слоя (см. раздел 7.3 на стр. 94)
СКОРОСТЬ ЗВУКА	Скорость звука	При измерениях скорости звука
МИН/МАКС	Минимальная толщина; Максимальная толщина	При работе в режиме МИН/МАКС (см. раздел 8.2 на стр. 118)

Табл. 19 Режимы данных файла (продолжение)

Режим данных файла	Сохраненные рез-ты измерений	Применение
ВРЕМЯ ПРОЛЕТА	Время пролета	При измерении времени пролета
УТОНЕНИЕ	Толщина материала; Коэффициент утонения	При работе в дифференциальном режиме и режиме измерения коэффициента утонения (см. УТОНЕНИЕ в разделе 8.4 на стр. 120)
МЯГК. КОНТАКТ	Сагиттальная высота; Радиус кривизны; Толщина линз	При использовании ПО для измерения толщины многослойных материалов (см. раздел 7.4.3 на стр. 105)
% ОБЩ. ТОЛЩ.	Толщина; Процент от общей толщины	При использовании ПО для измерения толщины многослойных материалов (см. раздел 7.4.4 на стр. 106)

Можно установить режим данных файла по умолчанию на наиболее используемую опцию.

Изменение режима данных файла по умолчанию

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В меню, выберите СИСТЕМА.
3. В окне СИСТЕМА установите РЕЖ. ДАННЫХ ПО УМОЛЧ. на желаемую опцию (подробнее см. в Табл. 19 на стр. 190).
4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

11.3 Выполнение файловых операций

Нажатие клавиши [FILE] открывает меню, которое предлагает множество файловых операций (см. Рис. 11-15 на стр. 192). Следующие ниже разделы подробно описывают процедуру выполнения данных операций. Файлы

регистратора данных хранятся на встроенной карте памяти microSD. Эти данные могут быть перенесены на внешнюю карту памяти microSD или, наоборот, импортированы с внешней карты памяти.

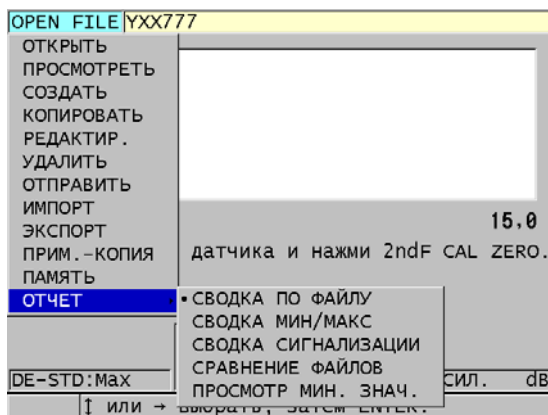


Рис. 11-15 Меню Файл: подменю Отчет

11.3.1 Открытие файла

При открытии существующего файла, он становится активным для сохранения результатов контроля.

Открытие файла

1. Нажмите клавишу **[FILE]**.
2. В меню, выберите **ОТКРЫТЬ**.
3. В окне **ОТКРЫТЬ** (см. Рис. 11-16 на стр. 193):
 - a) В поле **СОРТИР. ПО** выберите параметр упорядочения на экране файлов (**ИМЯ** или **ДАТА СОЗДАНИЯ**).
 - b) В списке файлов выберите файл, который вы хотите открыть. В нижней части экрана появится заголовок с описанием выделенного файла.
 - c) Нажмите **ОТКРЫТЬ**, чтобы вернуться в окно измерений с выбранным активным файлом и номером ИД к первому номеру ИД в файле.

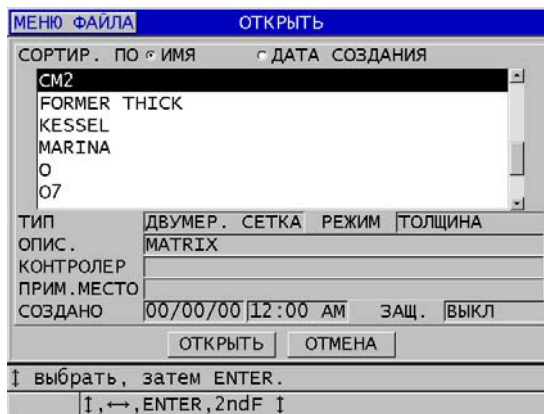


Рис. 11-16 Открытие файла

11.3.2 Копирование файла

Можно скопировать файл, уже существующий в регистраторе данных. Функция копирования файла удобна при создании нового файла, идентичного по структуре ИД-номера с ранее созданным файлом. Также, можно по желанию копировать данные измерений.

Функция копирования файла позволяет копировать существующие файлы только с внутренней памяти на внутреннюю. Для копирования данных с внутренней карты памяти на внешнюю, или наоборот, используйте функции импорта/экспорта файла.

Копирование файла

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
2. В меню, выберите **КОПИРОВАТЬ**.
3. В окне **КОПИРОВАТЬ** (см. Рис. 11-17 на стр. 194):
 - a) Выберите из списка исходный файл.
 - b) В поле **ИМЯ КОПИИ**, введите имя для файла назначения.
 - c) Если вы хотите скопировать данные измерений из исходного файла, установите **КОПИР. ДАННЫЕ О ТОЛЩИНЕ?** на **ДА**.
 - d) Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.

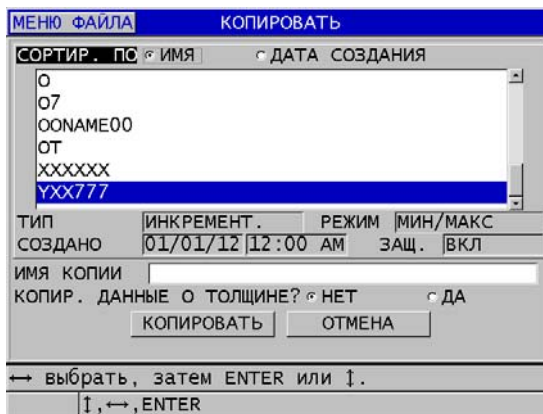


Рис. 11-17 Копирование файла

4. Откройте только что созданный файл, чтобы сделать его активным (см. раздел 11.3.1 на стр. 192.)

11.3.3 Редактирование файла

После создания файла вы можете воспользоваться функцией редактирования файла для настройки следующих параметров:

- Имя файла
- Описание файла
- Контролер
- Примечания по месту
- Защита от удаления (Вкл/Выкл)
- Конечные строка, столбец и точка двумерной сетки
- Порядок увеличения для сетевого файла

Функция редактирования не позволяет редактировать тип файла и не может быть использована для редактирования отдельных идентификаторов (ИД) измерения или текущих значений толщины.

Редактирование файла

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу [FILE].

2. В меню, выберите **РЕДАКТИР.**
3. В окне **РЕДАКТИР.** (см. Рис. 11-18 на стр. 195):
 - а) Выберите из списка файл, который вы хотите редактировать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время прокрутки файлов в нижнем секторе экране появляется краткое описание выделенного файла. Эта информация может быть полезна при выборе нужного файла, если вы не уверены в точном названии файла.

- б) Для переименования файла отредактируйте значение **ИМЯ**.
- с) Отредактируйте при необходимости описание (**ОПИС.**), ИД контролера (**КОНТРОЛЕР**) и места (**ПРИМ.МЕСТО**).
- д) Для установки/снятия блокировки файла, в поле **ЗАЩИТА ОТ УДАЛЕНИЯ** выберите **ДА** или **НЕТ**.
- е) Для файла без координатной сетки выберите **ОБНОВИТЬ**.

Рис. 11-18 Редактирование информации нового файла

4. Для файла с координатной сеткой выберите **ПРОДОЛЖИТЬ**. На второй странице диалогового окна **РЕДАКТИР.** выполните следующие действия (см. Рис. 11-19 на стр. 196):
 - а) Увеличьте при необходимости значения **КОНЕЧ. СТОЛБЕЦ** и **КОНЕЧ. СТРОКА**. Эти значения не могут быть уменьшены.

- b) Измените при необходимости значение **1-Й УВЕЛИЧ.**
- c) Нажмите **ОБНОВИТЬ**.

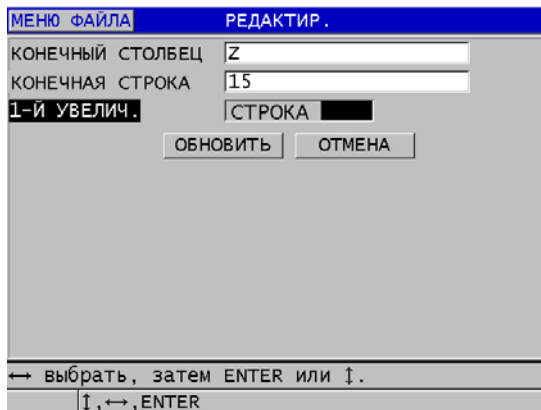


Рис. 11-19 Экран редактирования сеточного файла

11.3.4 Удаление файла или его содержимого

Функция удаления файла служит для полного удаления файла или его содержимого из регистратора данных. Файлы, защищенные от удаления, не могут быть удалены, пока блокировка активирована (см. раздел 11.3.3 на стр. 194.)



ВНИМАНИЕ

После удаления файла, его содержимое невозможно восстановить.

Удаление файла с внутренней памяти 38DL PLUS

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
2. В меню, выберите **УДАЛИТЬ**.
3. В окне **УДАЛИТЬ** (см. Рис. 11-20 на стр. 197):

- a) Выберите из списка один или несколько файлов, которые вы хотите удалить.
Справа от выделенного файла появляется «галочка».
- b) Нажмите клавиши [2nd F], [▼], чтобы покинуть список.
- c) Выберите режим удаления: **Данные** или **Файл**.
- d) Установите **РЕЖИМ УДАЛЕНИЯ** на **ДАННЫЕ** для удаления содержимого файла.
ИЛИ
Установите **РЕЖИМ УДАЛЕНИЯ** на **ФАЙЛ** для полного удаления файла.
- e) Нажмите **УДАЛИТЬ** для завершения операции.

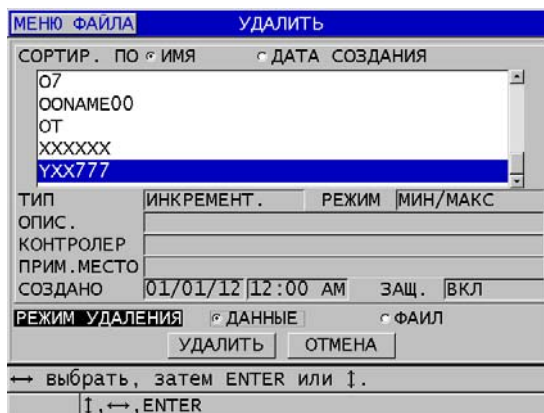


Рис. 11-20 Удаление файла

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе нескольких файлов для удаления, среди которых некоторые будут защищены от удаления, 38DL PLUS удалит только незаблокированные файлы.

11.3.5 Удаление диапазона идентификаторов

Возможно удаление диапазона идентификаторов (ИД) в активном файле с помощью функции очистки памяти. В инкрементных и созданных вручную (в GageView) файлах функция очистки памяти удаляет данные вместе с ИД-номером. В других типах файлов стираются только данные, а структура ИД сохраняется.

Удаление диапазона ИД в файле

1. Откройте файл, в котором вы хотите удалить данные диапазона ИД (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
2. Нажмите [2nd F], [FILE] (CLR MEM).
3. В окне **ОЧИСТ. ДИАП. ИД** (см. Рис. 11-21 на стр. 198):
 - a) Отредактируйте **НАЧАЛЬНЫЙ ИД** и **КОНЕЧНЫЙ ИД** для определения диапазона ИД, который вы хотите удалить из файла.
 - b) Нажмите **ОЧИСТ.**

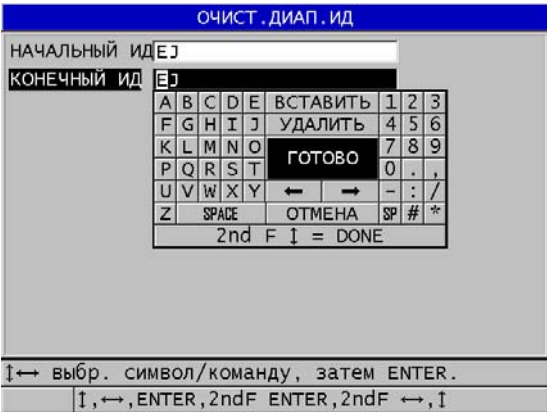


Рис. 11-21 Удаление данных диапазона ИД в активном файле

11.3.6 Удаление всех файлов данных

Функция сброса служит для быстрого удаления всех файлов в 38DL PLUS.



ВНИМАНИЕ

Функция сброса стирает все файлы, а также содержимое этих файлов. Удаленные файлы и их содержимое не могут быть восстановлены. После сброса регистратор данных будет полностью пуст.

Удаление всех файлов

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите СБРОС.
3. В окне СБРОС (см. Рис. 11-22 на стр. 199):
 - a) В списке СБРОС выберите СБРОС ВНУТР. ПАМЯТИ или ОБЩИЙ СБРОС для полного удаления всех файлов с внутренней карты памяти microSD.
 - b) Нажмите СБРОС для удаления всех файлов
ИЛИ
Щелкните ОТМЕНА или нажмите клавишу [MEAS] для отмены операции.

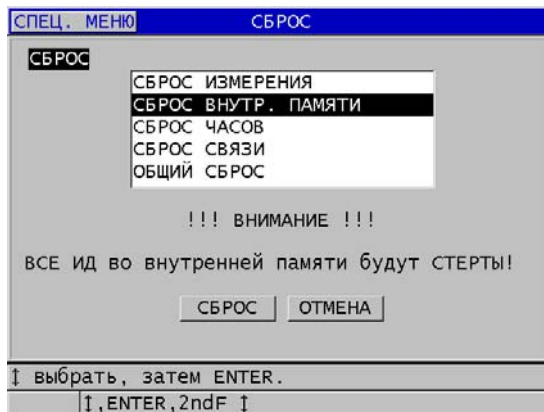


Рис. 11-22 Предупреждающее сообщение при сбросе данных измерения

11.4 Примечания

Примечание – комментарий (пояснение), который можно добавить и сохранить с конкретным показанием, например, для идентификации аномальных условий измерения. 38DL PLUS позволяет редактировать список текстовых примечаний, сохраняемых вместе с файлом данных (см. Рис. 11-23 на стр. 200).

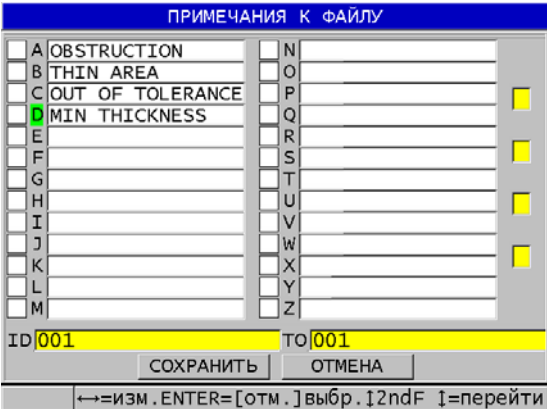


Рис. 11-23 Окно ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ

Примечание может содержать до 16 символов. В окне **ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ** можно создать до 26 примечаний на файл. Каждое примечание однозначно определяется алфавитным кодом. Можно выбрать до четырех примечаний в списке, а затем соотнести их с конкретным ИД или с диапазоном ИД.

Если примечание относится к отдельному ИД, алфавитный код примечания появляется в поле ИД в верхней части экрана измерений (см. Рис. 11-2 на стр. 169).

11.4.1 Создание и редактирование примечаний

Создание или редактирование текстовых примечаний осуществляется в таблице примечаний, сохраняемой вместе с файлом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно быстро создать таблицу примечаний на компьютере при помощи интерфейсной программы GageView. Подробнее см. в *GageView Interface Program – User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

Создание или редактирование примечания

1. Откройте файл, в котором вы хотите создать или редактировать примечания (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
2. Нажмите **[2nd F], [ID#] (NOTE)**.
3. В окне **ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ**:
 - a) Выберите алфавитный код для примечания, которое вы хотите создать или редактировать.
 - b) Нажмите клавишу **[▶]** для входа в режим редактирования.
 - c) Создайте или отредактируйте текстовое примечание.
 - d) Повторите шаги 3.a – 3.c для создания или редактирования других примечаний.
 - e) Нажмите **СОХРАНИТЬ** для сохранения списка примечаний в файле.

ПРИМЕЧАНИЕ

Ранее созданные примечания будут отображены в окне **ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ**.

11.4.2 Примечания для отдельного ИД или диапазона ИД

Можно включить до четырех примечаний на каждый ИД измерения в файле. Можно также выбрать для использования до четырех примечаний и сохранить их в диапазоне ИД файла. Примечания могут быть сохранены в ИД с показанием толщины или без. Примечания могут быть добавлены к ИД или к диапазону ИД без перезаписи сохраненных значений толщины.

Привязка примечания к отдельному ИД или диапазону ИД

1. Находясь в окне измерений, нажмите [2nd F], [ID#] (NOTE).
2. В окне **ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ** (см. Рис. 11-24 на стр. 202):
 - a) Выберите алфавитный код для примечания, которое вы хотите использовать.
 - b) Нажмите [ENTER].
Слева от алфавитного кода появляется галочка.
 - c) Повторите шаги 2.a – 2.b для использования других примечаний (до четырех).
 - d) В поле **ИД** введите ИД или начальный ИД диапазона, к которому вы хотите добавить примечание (примечания).
 - e) В поле **ДО** введите ИД или конечный ИД диапазона, к которому вы хотите добавить примечание (примечания).
 - f) Нажмите **СОХРАНИТЬ** для сохранения списка примечаний в файле. Алфавитные коды отмеченных примечаний соотносятся с выбранным диапазоном ИД.

ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ					
☐	A	OBSTRUCTION	☐	N	
☒	B	HIGH TEMP	☐	O	
☒	C	ROUGH SURFACE	☐	P	
☐	D		☐	Q	
☐	E		☐	R	
☐	F		☐	S	
☐	G		☐	T	
☐	H		☐	U	
☐	I		☐	V	
☐	J		☐	W	
☐	K		☐	X	
☐	L		☐	Y	
☐	M		☐	Z	

ID **10FT-01L** TO **10FT-01L**

↔=изм. ENTER=[отм.] выбр. I2ndF I=перейти

Рис. 11-24 Выбор примечания в таблице примечаний

ПРИМЕЧАНИЕ

Отметки с буквенных кодов автоматически убираются при нажатии клавиши **[SAVE/SEND]**. Следовательно, нужно выбрать желаемый код примечания перед нажатием клавиши **[SAVE/SEND]**.

11.4.3 Удаление примечания из файла

Можно удалить примечание из файла.

**ВНИМАНИЕ**

Для предотвращения потери данных не удаляйте примечания с алфавитным кодом, привязанным к конкретному ИД или диапазону ИД. Это нарушит значение алфавитных кодов, сохраненных с ИД.

Удаление примечания из файла

1. Откройте файл, в котором вы хотите удалить примечание (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
2. Нажмите **[2nd F], [ID#] (NOTE)**.
3. В окне **ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ**:
 - a) Выберите алфавитный код примечания, которое вы хотите удалить.
 - b) Нажмите клавишу **[►]** для входа в режим редактирования.
 - c) Удалите текстовое примечание.
 - d) Нажмите **СОХРАНИТЬ** для сохранения отредактированного списка примечаний в файле.

11.4.4 Копирование таблицы примечаний

38DL PLUS позволяет копировать примечания из одного файла в другой. Это очень удобно при создании файлов в 38DL PLUS, и если вы хотите использовать общую таблицу примечаний.



ВНИМАНИЕ

Для предотвращения потери данных, не копируйте таблицу примечаний в файл, уже содержащий буквенные коды. Копирование может переопределить значение уже существующих буквенных кодов.

Например, если А = ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ в исходной таблице примечаний, а вы копируете таблицу примечаний, где А = ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ, это может переопределить значение кода А, а следовательно, и значение всех ранее сохраненных примечаний А.

Копирование таблицы примечаний

1. Нажмите клавишу [F10].
2. В меню, выберите **ПРИМ-КОПИЯ**.
3. В окне **ПРИМ-КОПИЯ** (см. Рис. 11-25 на стр. 204):
 - а) Выберите **ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ**, из которого вы хотите копировать таблицу примечаний.
 - б) Выберите **ФАЙЛ НАЗНАЧЕНИЯ**, куда вы хотите копировать таблицу примечаний.
 - с) Нажмите **КОПИРОВАТЬ**.

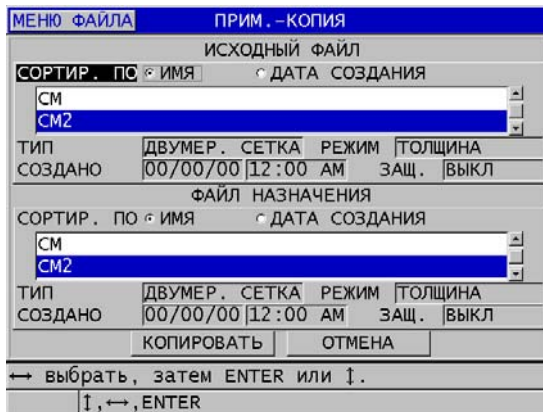


Рис. 11-25 Копирование таблицы примечаний из одного файла в другой

11.5 Настройка защиты от перезаписи ИД

Защита от перезаписи ИД служит для предупреждения пользователя в случае риска затирания существующих данных в файле. Эта функция может быть активирована в любое время.

Если функция защиты от перезаписи ИД активирована и вы пытаетесь сохранить данные поверх существующих значений толщины/А-сканов, в справочной строке появляется предупреждающее сообщение. Нажмите **ДА** для замены предыдущих значений новыми, или **НЕТ** для сохранения исходных данных.



Рис. 11-26 Предупреждающее сообщение защиты от перезаписи ИД

Установка защиты от перезаписи ИД

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В диалоговом окне **ИЗМ.** установите **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАПИСИ ИД** на **ВКЛ** или **ВЫКЛ**.
4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

11.6 Экран просмотра ИД

Для просмотра данных активного файла используйте экран просмотра ИД. Для переключения статуса экрана просмотра ИД используйте клавишу [ID#]. Экран просмотра ИД отображает А-скан и данные активного файла.

На Рис. 11-27 на стр. 206 показан пример экрана просмотра ИД и краткое описание его содержимого. Область, расположенная ниже изображения А-скана, предназначена для маркеров состояния, объясняющих значения отображенных на экране данных толщины. Маркеры состояния представляют собой аббревиатуру, состоящую из первых букв составляющих слов (см. раздел 14 на стр. 255).

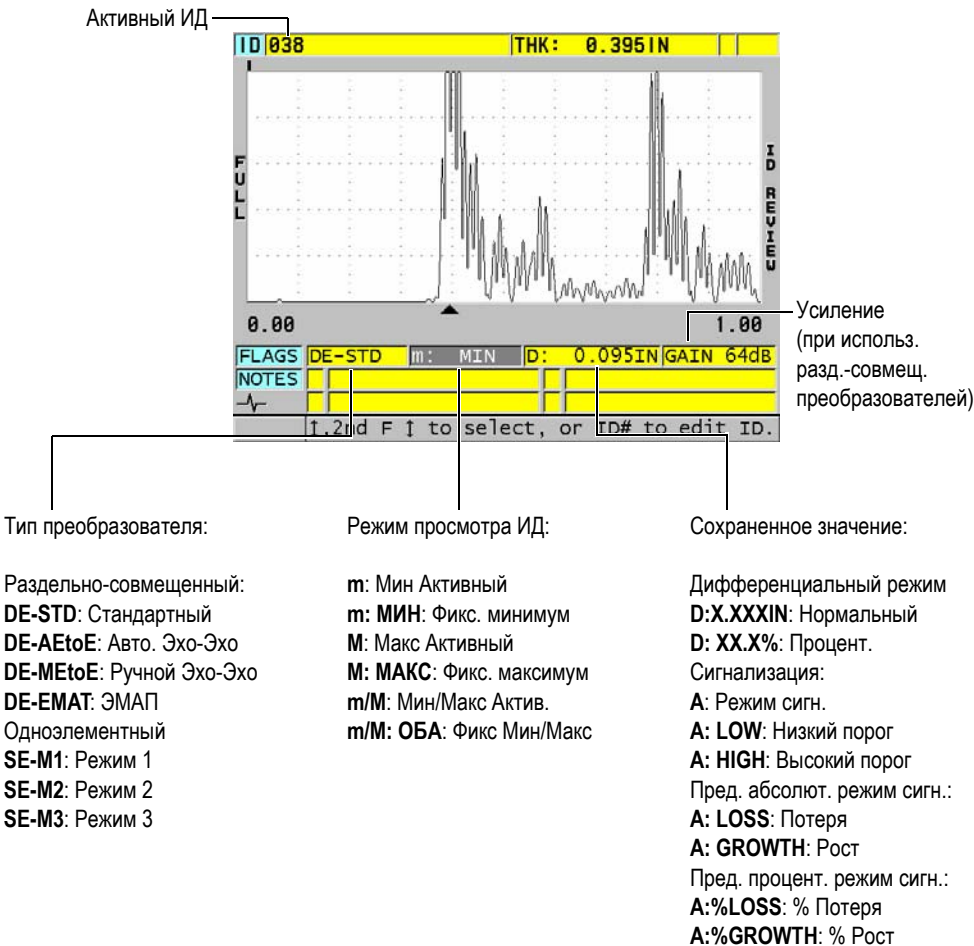


Рис. 11-27 Содержимое экрана просмотра ИД

Экран просмотра ИД имеет три функции:

- Просмотр содержимого регистратора данных путем обзора сохраненных ИД в активном файле.
- Перемещение в файле данных и изменение текущего ИД на любой другой, уже существующий в файле.

- Изменение текущего ИД на любой другой, уже существующий в файле данных, в целях редактирования данного ИД.

11.6.1 Просмотр сохраненных данных и изменение активного ИД

Экран просмотра ИД служит для просмотра данных в активном файле.

Просмотр сохраненных данных и изменение активного ИД

1. Откройте нужный вам файл (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
2. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[ID#]**.
3. На экране просмотра ИД (ID review) [см. Рис. 11-27 на стр. 206]:
 - a) Просмотрите А-скан, маркеры состояния и данные измерений активного ИД.
 - b) Нажмите клавишу **[▲]** для отображения данных следующего ИД в файле.
 - c) Нажмите клавишу **[▲]** для отображения данных предыдущего ИД в файле.
 - d) Используйте клавиши **[2nd F]**, **[▲]** и **[2nd F]**, **[▼]** для перехода соответственно к последнему и первому ИД в файле.
 - e) Нажмите **[ID#]** для редактирования ИД (см. раздел 11.6.2 на стр. 207).
4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений с новым активным ИД.

11.6.2 Редактирование ИД

Редактирование ИД необходимо в следующих случаях:

- Изменение активного ИД для быстрого перехода к существующему ИД. При работе с большой базой данных, когда для обнаружения нужного ИД использование клавиш-стрелок может занять много времени.
- Изменение активного ИД на новый ИД, еще не существующий в файле. Данный режим используется при включении дополнительных точек в активный файл. Дополнительные идентификаторы (ИД) могут быть добавлены в начале, середине или конце БД.

ПРИМЕЧАНИЕ

Во время редактирования ИД сохраненные данные не отображаются.

Использование режима редактирования ИД

1. Откройте файл, содержащий ИД, который вы хотите редактировать (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
2. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [ID#].
3. Выберите ИД для редактирования (см. раздел 11.6.1 на стр. 207).
4. Повторно нажмите клавишу [ID#] и отредактируйте значение ИД (см. Рис. 11-28 на стр. 208).

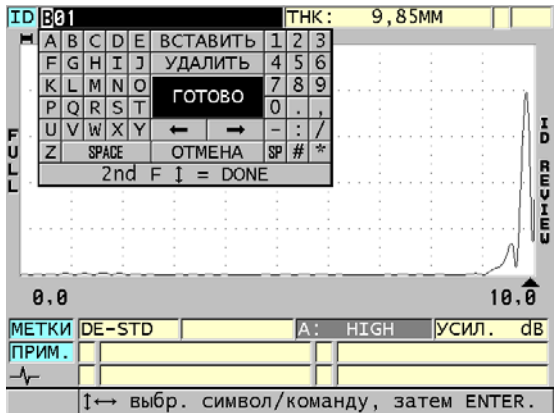


Рис. 11-28 Режим редактирования ИД #

5. Нажмите клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений с новым активным ИД.
6. Если отредактированный ИД не найден в базе данных, в справочном текстовом поле появляется сообщение (см. Рис. 11-29 на стр. 209). Выберите **ВСТАВИТЬ**, чтобы вставить новый ИД впереди активного ИД.
ИЛИ
Выберите **ДОБАВИТЬ**, чтобы добавить новый ИД в конец файла.

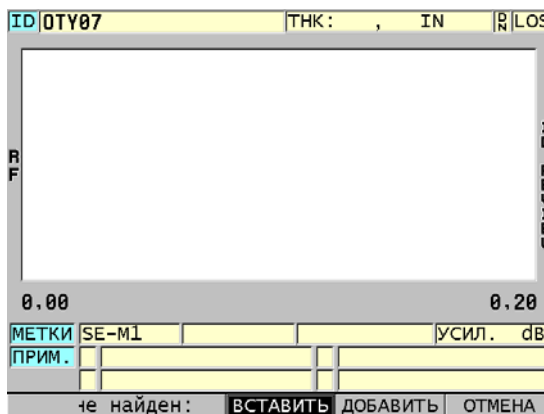


Рис. 11-29 Отредактированный ИД не найден в базе данных

7. Нажмите клавишу [SAVE/SEND] с текущим показанием или без, чтобы сделать отредактированный ИД частью базы данных. Последовательность действий в предыдущем активном ИД возобновляется.

11.6.3 Удаление данных в активном файле



ВНИМАНИЕ

Удаленные с помощью следующих ниже действий данные файла **НЕВОЗМОЖНО** восстановить.

Удаление единичного измерения

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу [ID#]. Появляется экран просмотра ИД, отображающий активный ИД с сохраненными данными.
2. Выберите ИД, который вы хотите удалить (см. раздел 11.6.1 на стр. 207).
3. Нажмите [2nd F], [FILE] (CLR MEM) для удаления данных отображенного ИД. Отображенный на экране ИД меняется на следующий по порядку ИД.

СОВЕТ

Наиболее оптимальным способом замены значения толщины является сохранение нового значения в желаемом ИД на экране измерений. Если вы не желаете сохранить данные измерений в конкретном ИД, нажмите клавишу **[SAVE/SEND]** из окна измерений; при этом вы не должны производить измерения. Данное действие сохраняет условие LOS и $-\cdot-$ в конкретном ИД-номере.

4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
-

ПРИМЕЧАНИЕ

При удалении сохраненных измерений в ИД, ИД также удаляется. Во всех других файлах удаляются только данные толщины и А-сканы.

11.7 Использование перьевого сканера штрих-кода (опция) для ввода номера ИД

Компания Olympus предлагает бесконтактное устройство считывания штрих-кода, совместимого с 38DL PLUS (Арт.: 38DLP/BCW/NC [U8780289]). Устройство для считывания штрих-кода позволяет автоматически редактировать текущий номер ИД в соответствии со штриховой этикеткой.

Ввод ИД-номера с помощью устройства для считывания штрих-кода

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **КОММ**.
3. В окне **КОММ** (см. Рис. 11-30 на стр. 211):
 - a) Установите **ТИП СОЕДИНЕНИЯ** на **RS-232**.
 - b) Установите **УСТРОЙСТВО RS-232** на **ШТРИХ-КОД**.

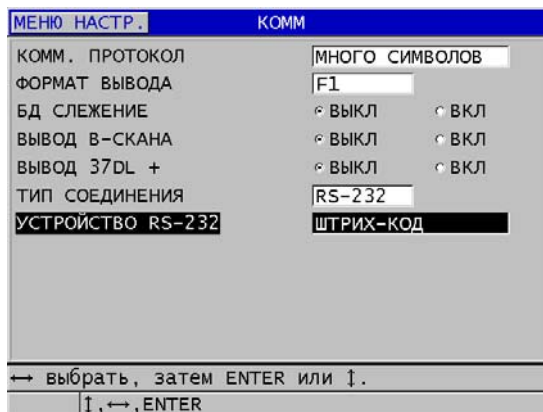


Рис. 11-30 Выбор сканера штрих-кода RS-232

4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
5. Подключите устройство для считывания штрих-кода Olympus к разъему RS-232 толщиномера 38DL PLUS (см. Рис. 1-4 на стр. 19).
6. Поместите бесконтактное устройство считывания штрих-кода над этикеткой штрих-кода (на расстоянии 0–50 мм), затем нажмите на кнопку пуска.
Номер ИД меняется на значение, закодированное на этикетке штрих-кода, и прибор автоматически возвращается к экрану измерений.
7. Нажмите **[SAVE/SEND]**, чтобы сохранить измерение.
Текущий номер ИД отображается в поле ИД экрана (слева сверху).

ПРИМЕЧАНИЕ

Печатайте этикетки штрих-кода при средней плотности 3–9. Для получения более подробной информации о требованиях к этикетке обращайтесь в представительство Olympus.

11.8 Создание отчетов

38DL PLUS позволяет создавать отчеты по результатам измерений, не подключаясь к компьютеру или принтеру. Доступны следующие виды отчетов:

Сводка файла

Показывает основную статистику файла (минимальную толщину и местоположение, максимальную толщину и местоположение, высокий и низкий пороги сигнализации; а также среднее значение, медиану и стандартное отклонение).

Сводка Мин/Макс

Представляет список ИД с минимальной и максимальной толщиной в файле.

Сводка сигнализации

Отображает список всех ИД, где сработала сигнализация.

Сравнение файлов

Позволяет выбрать два файла и сравнить их. Первый файл содержит предыдущие результаты измерений, второй файл – текущие данные. Отчет показывает максимальное утонение стенок и наибольшую толщину стенки (увеличение), а также их ИД.

Просмотр минимальных значений

Позволяет просмотреть все минимальные значения толщины в выбранном файле. Помимо проверки всех минимальных значений толщины, можно при необходимости заменить их.

Создание отчета

1. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
2. В меню, выберите **ОТЧЕТ**.
3. В подменю выберите желаемый тип отчета. При выборе:
 - **СВОДКА ФАЙЛА**, перейдите к этапу 4
 - **СВОДКА МИНМАКС**, перейдите к этапу 5
 - **СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ**, перейдите к этапу 6
 - **СВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ**, перейдите к этапу 7
 - **ПРОСМОТР МИН. ЗНАЧ.**, перейдите к этапу 8
4. В окне **СВОДКА ПО ФАЙЛУ** (см. Рис. 11-31 на стр. 213):
 - a) Выберите файл, для которого вы хотите создать отчет
 - b) Нажмите **ОТЧЕТ**.
Открывается экран отчета **СВОДКА ПО ФАЙЛУ** (см. Рис. 11-32 на стр. 213).

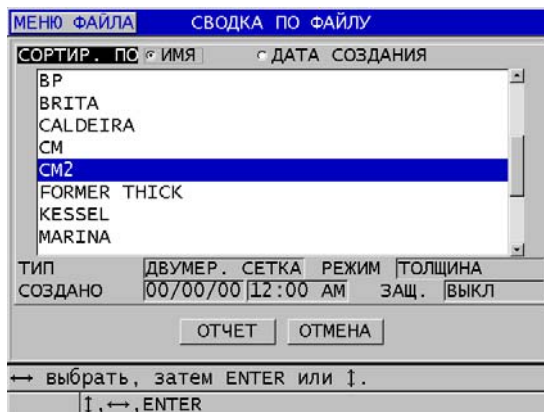


Рис. 11-31 Экран отчета СВОДКА ПО ФАЙЛУ



Рис. 11-32 Экран результатов отчета СВОДКА ПО ФАЙЛУ

- с) Нажмите **ОТМЕНА**, чтобы вернуться к экрану измерений, или **НОВЫЙ ОТЧЕТ** для создания другого отчета.
5. В окне **СВОДКА МИНМАКС**:
 - а) Выберите файл, для которого вы хотите создать отчет.
 - б) Нажмите **ОТЧЕТ**.
Открывается экран результатов **СВОДКА МИН/МАКС** с выделенным первым минимальным ИД (см. Рис. 11-33 на стр. 214).

СВОДКА МИН/МАКС

МИН. ЗНАЧ: 2,45

МАКС. ЗНАЧ: 9,85

#МИН: 7

E01

L01

M01

N01

#МАКС: 1

B01

ОТМЕНА

НОВЫЙ ОТЧЕТ

Рис. 11-33 Экран результатов СВОДКА МИН/МАКС

- c) Используйте клавиши [2nd F], [▲] или [2nd F], [▼] для переключения между списками #МИН и #МАКС.
 - d) Нажмите **ОТМЕНА**, чтобы вернуться к экрану измерений, или **НОВЫЙ ОТЧЕТ** для создания другого отчета.
6. В окне **СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ** (см. Рис. 11-34 на стр. 215):
- a) В верхнем списке выберите файл, используемый в качестве эталона для сравнения.
 - b) В нижнем списке выберите сравниваемый файл (содержащий обновленные данные для тех же самых точек измерения).
 - c) Нажмите **ОТЧЕТ**.
Открывается экран результатов **СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ** с выделенным первым ИД максимального утонения (см. Рис. 11-35 на стр. 215).

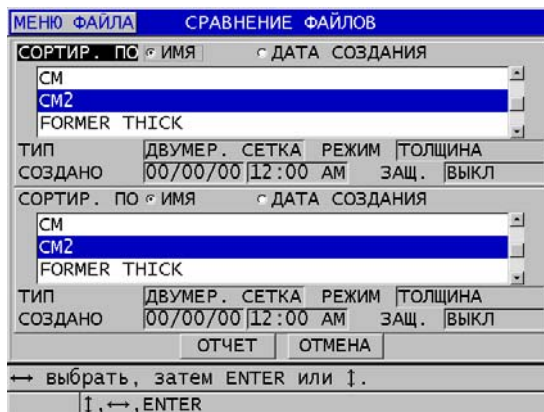


Рис. 11-34 Экран отчета СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ

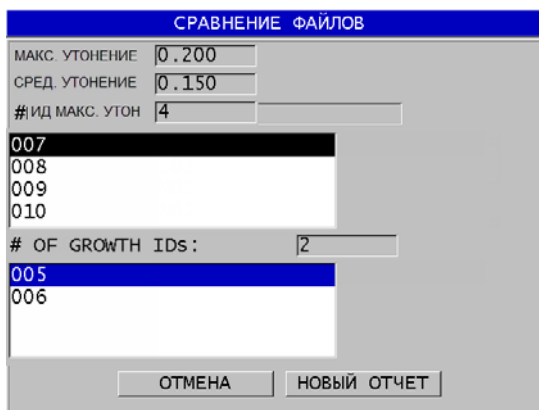


Рис. 11-35 Экран результатов отчета СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ

- d) Просмотрите список с максимальным утонением и список с максимальным расширением.
 - e) Нажмите **ОТМЕНА**, чтобы вернуться к экрану измерений, или **НОВЫЙ ОТЧЕТ** для создания другого отчета.
7. В окне **СВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ**:
 - a) Выберите файл, для которого вы хотите создать отчет.

- b) Нажмите **ОТЧЕТ**.
Открывается экран **СВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ** с выделенным ИД первого низкого порога сигнализации (см. Рис. 11-36 на стр. 216).

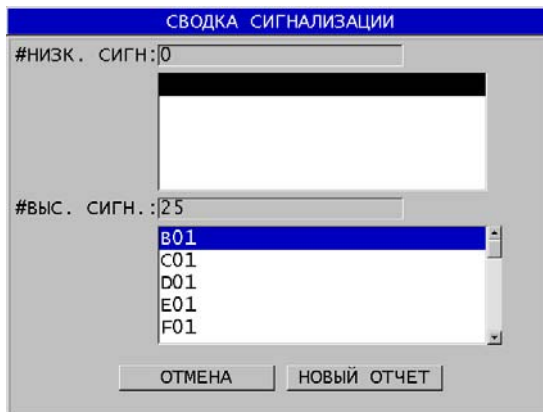


Рис. 11-36 Экран результатов отчета СВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ

- c) Просмотрите ИДы, где срабатывала пороговая сигнализация.
- d) Нажмите **ОТМЕНА**, чтобы вернуться к экрану измерений, или **НОВЫЙ ОТЧЕТ** для создания другого отчета.
8. В окне **ПРОСМОТР МИН. ЗНАЧ.:**
- a) Выберите файл, для которого вы хотите создать отчет.
- b) Нажмите **ОТЧЕТ**.
Открывается экран результатов отчета **СВОДКА МИН/МАКС** с выделенным ИД минимального значения толщины (см. Рис. 11-37 на стр. 217).

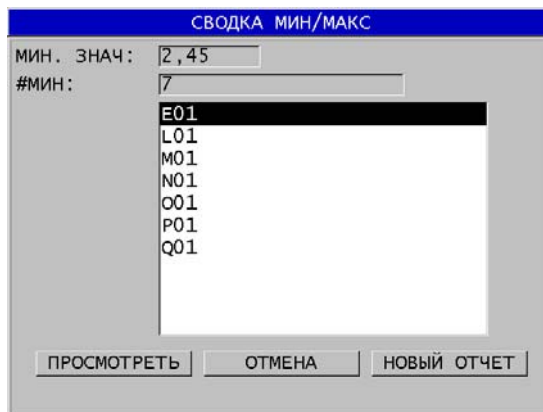


Рис. 11-37 Экран результатов отчета СВОДКА МИН/МАКС

- c) Выберите ИД из списка.
38DL PLUS возвращается к текущему экрану измерений с выбранным минимальным ИД в файле (см. Рис. 11-38 на стр. 217).

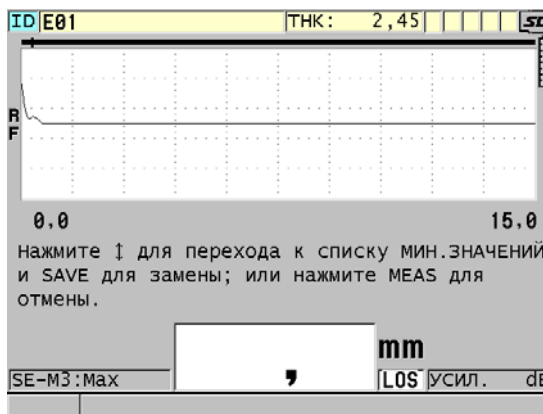


Рис. 11-38 Возвращение к экрану измерений

- d) Вновь установите преобразователь на точке минимального ИД для контроля толщины, затем нажмите клавишу [SAVE/SEND], чтобы сохранить новое значение.

- e) Используйте курсорные клавиши [▲] и [▼] для перехода к другим ИД с минимальным значением.
- f) Нажмите клавишу [MEAS], чтобы покинуть просмотр минимальных значений.

12. Настройки для раздельно-совмещенных преобразователей

38DL PLUS поддерживает широкий ряд преобразователей. Вы можете создавать, сохранять и быстро вызывать настройки в приборе для используемых преобразователей и специальных приложений.

38DL PLUS поступает с предустановленными настройками (по умолчанию), которые нельзя удалить (см. Табл. 20 на стр. 219). Настройки по умолчанию позволяют быстро ориентироваться и подбирать нужную конфигурацию в зависимости от ситуации. Вы, тем не менее, можете легко изменить существующие настройки и создать до 35 пользовательских настроек для отдельных случаев применения.

Табл. 20 Предустановленные настройки

Кол-во	Тип настройки	Применение
22	По умолчанию	Использование стандартных одноэлементных и раздельно-совмещенных преобразователей
7	По умолчанию	Опция повышенного проникновения
2	По умолчанию	ПО для измерения толщины внутреннего слоя оксида/накипи
35	Пользоват.	Пользовательские приложения

12.1 Стандартный преобразователь D79X и другие раздельно-совмещенные преобразователи

38DL PLUS совместим со всеми раздельно-совмещенными преобразователями Olympus для измерения толщины (см. Табл. 21 на стр. 221). 38DL PLUS автоматически распознает преобразователь D79X при подключении и автоматически запрашивает компенсацию нуля преобразователя ([Do ZERO]).

38DL PLUS распознает преобразователь путем идентификации пин-кода, расположенного на опрессованном штепселе кабеля. Функция распознавания преобразователя позволяет 38DL PLUS автоматически вызывать соответствующие настройки и установки коррекции V-пути. Данная функция обеспечивает высокий уровень точности и повторяемости. Для лучшей производительности, Olympus рекомендует использовать раздельно-совмещенный преобразователь производства компании Olympus. Olympus не может гарантировать надлежащую функциональность раздельно-совмещенных преобразователей других производителей или преобразователей, не предназначенных для работы с 38DL PLUS.

При подключении к 38DL PLUS раздельно-совмещенного преобразователя с нераспознаваемым пин-кодом, прибор предлагает выбрать общую настройку преобразователя или одну из ранее созданных пользовательских настроек преобразователя. 38DL PLUS позволяет создавать и сохранять пользовательскую настройку для нераспознанных раздельно-совмещенных преобразователей с частотным диапазоном от 1 до 10 МГц.


12.2 Создание настройки для нестандартных раздельно-совмещенных преобразователей

38DL PLUS автоматически распознает раздельно-совмещенные преобразователи серии D79X и автоматически загружает соответствующую настройку. При использовании нестандартного раздельно-совмещенного преобразователя необходимо создать пользовательскую настройку.

Создание настройки для нестандартного раздельно-совмещенного преобразователя

1. Подключите нестандартный раздельно-совмещенный преобразователь к 38DL PLUS.

2. В открывшемся окне **ВЫБОР ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ** (см. Рис. 12-1 на стр. 221):
 - a) В окне **ТИП НАСТРОЙКИ** выберите **ПО УМОЛЧАНИЮ**.
 - b) В списке **ВЫБР. НАСТРОЙКУ** выберите настройку, наиболее подходящую для частоты подключенного преобразователя.

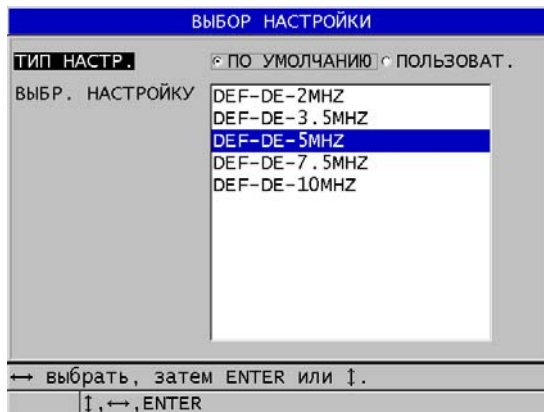Рис. 12-1 Экран **ВЫБОР ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ**

3. Нажмите [**MEAS**], чтобы вернуться к экрану измерений.
4. Нажмите клавишу [**XD CR RECALL**].
5. В меню, выберите **РАЗД-СОВМЕЩ. ПО УМОЛЧ.**
6. В окне **РАЗД-СОВМЕЩ. ПО УМОЛЧ.** выберите из списка преобразователь, наиболее подходящий по частоте и диаметру к используемому раздельно-совмещенному преобразователю (см. Табл. 21 на стр. 221).

Табл. 21 Преобразователи по умолчанию

Преобразователь по умолч.	Частота	Диаметр контакт. поверх-ти
D790/791/D799	5 МГц	11 мм
D792/D793	5 МГц	7,2 мм
D794/D795	10 МГц	7,2 мм
D797	2 МГц	22,9 мм
D798/D7226	7,5 МГц	7,2 мм

Табл. 21 Преобразователи по умолчанию (продолжение)

Преобразователь по умолч.	Частота	Диаметр контакт. поверх-ти
MTD705	5 МГц	5,1 мм
D7906 (THRU-COAT)	5 МГц	11 мм
D7908	7,5 МГц	7,2 мм
Общие настройки для раздельно-совмещенных преобразователей:		
DEF-DE-2MHZ	2 МГц	
DEF-DE-3.5MHZ	3,5 МГц	
DEF-DE-5MHZ	5 МГц	
DEF-DE-7.5MHZ	7,5 МГц	
DEF-DE-10MHZ	10 МГц	

7. В окне **АКТИВНЫЙ** (см. Рис. 12-2 на стр. 223):
- Установите **ИЗМЕРЕНИЕ** на желаемый режим определения эхо-сигнала, используемый с данным преобразователем (подробнее см. в разделе 5.6 на стр. 77).
 - В поле **НАЗВ. НАСТР.** введите имя настройки, которая описывает преобразователь и приложение, в котором данная настройка используется.
 - Установите **СКОРОСТЬ** звука в исследуемом материале.
 - При необходимости, настройте значение **МАКС. УСИЛ.** (см. раздел 13.6.1 на стр. 241).
 - При необходимости, настройте значение **РАСШИР. ИГНОР.** (см. раздел 10.2 на стр. 143).
 - Нажмите **[SAVE/SEND]**, чтобы сохранить изменения настройки.



Рис. 12-2 Экран АКТИВНЫЙ

8. В окне **СОХР. НАСТРОЙКУ**:
 - a) При необходимости, выделите поле **СОХРАНИТЬ КАК** и отредактируйте название настройки.
 - b) В списке **СОХРАНИТЬ В** выберите местоположение пользовательской настройки.
 - c) Нажмите **СОХРАНИТЬ**.
9. Находясь в окне **АКТИВНЫЙ**, нажмите клавишу [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

12.3 Вызов сохраненных настроек для раздельно-совмещенного преобразователя

38DL PLUS позволяет сохранять и вызывать настройки для раздельно-совмещенных преобразователей. Сохраненные настройки для раздельно-совмещенных преобразователей могут также включать информацию о калибровке: например, скорость звука, смещение нуля, V-путь и усиление по умолчанию. Данная функция позволяет быстро переключаться между разными настройками преобразователя, используемыми в различных ситуациях и приложениях.



ВНИМАНИЕ

Все несохраненные данные будут потеряны при вызове другой настройки. Перед вызовом другой настройки сохраните все изменения, выполненные в активной настройке.

Вызов пользовательской настройки для раздельно-совмещенного преобразователя

1. Нажмите клавишу [XDCR RECALL].
2. В меню, выберите **РАЗД-СОВМЕЩ. ПОЛЬЗ.**
3. В окне **РАЗД-СОВМЕЩ. ПОЛЬЗ.** выберите желаемую пользовательскую настройку.
4. В окне **АКТИВНЫЙ** просмотрите параметры настройки.
5. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений с активной вызванной настройкой.

12.4 V-путь

V-путь – это путь, по которому ультразвуковая волна перемещается от одного элемента к другому, при использовании раздельно-совмещенного преобразователя. Так как V-путь почти в два раза больше толщины, прибор должен рассчитать компенсацию для измерения реальной толщины. Использование коррекции V-пути позволяет 38DL PLUS измерять толщину с высокой степенью точности и повторяемости.

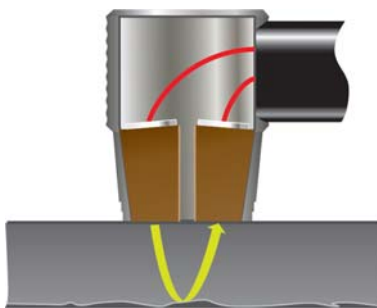


Рис. 12-3 Изображение V-пути

При подключении раздельно-совмещенного преобразователя D79X Olympus, 38DL PLUS автоматически распознает его и вызывает соответствующую настройку по умолчанию и коррекцию V-пути. 38DL PLUS также включает функцию построения пользовательской компенсации V-пути для любого другого раздельно-совмещенного преобразователя. Данная кривая компенсации сохраняется и вызывается с пользовательской настройкой.

12.4.1 Активация функции V-пути

Для построения кривой коррекции V-пути следует активировать функцию V-пути.

Активация функции V-пути

1. Нажмите клавишу [SETUP MENU].
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В окне **ИЗМ.** установите **АКТИВАЦИЯ V-ПУТИ** на **ВКЛ.**
4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

12.4.2 Построение кривой коррекции V-пути для нестандартного раздельно-совмещенного преобразователя

Для создания пользовательского V-пути требуется многоступенчатый тестовый образец, представляющий диапазон толщин и исследуемый материал (с минимальной и максимальной толщиной). Необходимо выполнить измерения

как минимум на трех ступенях образца. Для создания кривой коррекции V-пути можно использовать до десяти известных толщин. Использование большего числа точек калибровки V-пути повышает точность измерений.

**ВАЖНО**

При использовании обычных раздельно-совмещенных преобразователей необходимо определить точный диапазон измеряемых толщин. Минимальная и максимальная толщина во многом зависят от следующих элементов:

- Частота преобразователя
- Измеряемый материал
- Угол отражения преобразователя
- Материал задержки преобразователя
- Отношение сигнал-шум преобразователя

**ВНИМАНИЕ**

Olympus не может гарантировать точность и производительность преобразователей, не относящихся к серии D79X. Пользователь должен убедиться, что раздельно-совмещенный преобразователь функционирует должным образом и подходит для выполнения данного вида измерений.

Построение коррекции V-пути для нестандартного раздельно-совмещенного преобразователя

1. Убедитесь, что преобразователь не находится на поверхности исследуемого материала и что на его наконечнике нет контактной жидкости.
2. Нажмите **[2nd F]**, **[CAL ZERO]** (**Do ZERO**) для выполнения калибровки нуля преобразователя.
3. Чтобы убедиться, что прибор правильно детектирует эхо-сигналы:
 - а) Нажмите клавишу **[RANGE]** несколько раз, пока значение диапазона не будет больше максимальной толщины тестового образца.

- b) Установите преобразователь на самую толстую часть образца и нажмите **[GAIN]** для настройки усиления с целью правильного обнаружения донного эхо-сигнала; затем убедитесь в отсутствии шумовых сигналов выше 20 % высоты экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ

Значения толщины в данной точке могут быть неточны, т.к. смещение нуля для преобразователя еще не было установлено.

- c) Установите преобразователь на самую тонкую часть образца.
- d) При необходимости, нажмите **[GAIN]** для настройки усиления с целью правильного обнаружения донного эхо-сигнала.
- e) При необходимости, настройте расширенное игнорирование для правильного обнаружения прибором донного эхо-сигнала (см. раздел 5.6.1 на стр. 81).
- f) Убедитесь, что прибор правильно детектирует эхо-сигналы на всех ступенях тестового образца.
4. Активируйте функцию V-пути (см. раздел 12.4.1 на стр. 225).
5. Установите преобразователь на толстый образец, представляющий самый толстый измеряемый материал.
6. Нажмите **[CAL VEL]**.
7. В справочной строке, на вопрос **Калибровка VПути?** выберите **ДА** (см. Рис. 12-4 на стр. 227).



Рис. 12-4 Выберите ДА для подтверждения калибровки V-пути

8. После установки преобразователя на толстый образец и получения устойчивого показания толщины, нажмите **[ENTER]**.
9. В окне **КАЛИБРОВКА V-ПУТИ** отредактируйте значение точки **1** для соответствия известной толщине (см. Рис. 12-5 на стр. 228).

КАЛИБРОВКА V-ПУТИ

ВВЕДИТЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧКИ 1 ОБРАЗЦА

1	2	3	4	5
0.500	---	---	---	---
6	7	8	9	10
---	---	---	---	---

СЛЕД. ТОЧКА ОБРАЗЦА

Нажмите CAL VEL для измерения след. выбранной точки
образца или MEAS = Готово

←=Move I=Select MEAS or ENTER=Done.

↑, ←, ENTER, MEAS, CAL VEL

Рис. 12-5 Редактирование точки 1 калибровки V-пути

10. Нажмите [CAL VEL].
11. Установите преобразователь на следующий толстый образец; при получении устойчивого значения толщины нажмите [ENTER].
12. В окне **КАЛИБРОВКА V-ПУТИ** отредактируйте значение следующей точки для соответствия известной толщине.
13. Повторите шаги 10 – 12 для редактирования других значений толщины. Вам необходимо минимум три точки и максимум десять точек калибровки V-пути.
14. После ввода всех известных значений толщины всех точек калибровки нажмите [MEAS].
15. На данном этапе можно нажать [CAL VEL] для просмотра таблицы калибровки V-пути.

ИЛИ

Сохранить калибровку V-пути как пользовательскую настройку для раздельно-совмещенных преобразователей:

- a) Нажмите клавишу [SAVE/SEND].
- b) В окне **SAVE SETUP** введите желаемое имя файла пользовательской настройки (см. Рис. 12-6 на стр. 229).

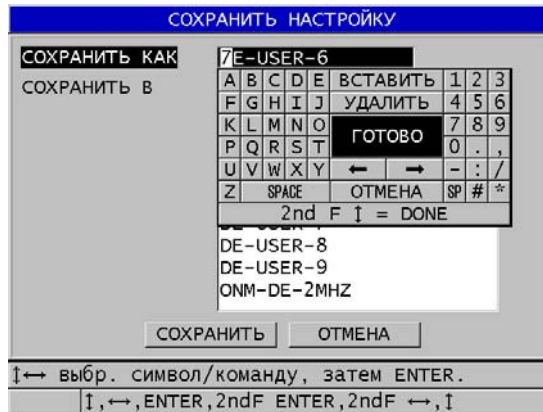


Рис. 12-6 Сохранение настройки

- c) В списке **СОХРАНИТЬ В** выберите место хранения.



ВНИМАНИЕ

DE-USER-X (где X = от 1 до 10) представляет пустую ячейку. Выбор ячейки, уже содержащей пользовательскую настройку, удаляет и заменяет содержимое на новую пользовательскую настройку для раздельно-совмещенных преобразователей.

- d) Нажмите **СОХРАНИТЬ**, чтобы сохранить пользовательскую настройку.
- e) В окне **АКТИВНЫЙ** просмотрите параметры.
- f) Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений. Новый пользовательский преобразователь теперь является активной настройкой, которая может быть вызвана из списка пользовательских настроек для раздельно-совмещенных преобразователей.

13. Пользовательские настройки для одноэлементных преобразователей

38DL PLUS включает предустановленные настройки для стандартных одноэлементных преобразователей. В некоторых случаях, 38DL PLUS поставляется с завода с одной или более пользовательскими настройками для удовлетворения требований пользователя. Вы можете создать ваши собственные настройки для отдельных случаев применения или при использовании нестандартного одноэлементного преобразователя. Настройки по умолчанию и пользовательские настройки позволяют быстро ориентироваться и подбирать нужную конфигурацию в зависимости от ситуации и используемого преобразователя, путем выбора ранее сохраненной настройки.

Глава состоит из следующих разделов:

- Создание пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя (см. раздел 13.1 на стр. 232)
- Быстрая настройка А-скана для одноэлементных преобразователей (см. раздел 13.2 на стр. 235)
- Режимы детектирования (см. раздел 13.3 на стр. 236)
- Первый пик (см. раздел 13.4 на стр. 238)
- Мощность генератора (см. раздел 13.5 на стр. 239)
- Кривая TDG (см. раздел 13.6 на стр. 240)
- Игнорирование зондирующего импульса (см. раздел 13.7 на стр. 243)
- Окно Эха (см. раздел 13.8 на стр. 245)
- Сохранение параметров настройки (см. раздел 13.9 на стр. 251)
- Быстрый вызов пользовательской настройки для одноэлементных преобразователей (см. раздел 13.10 на стр. 253)

13.1 Создание пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя

Если стандартные установки прибора не соответствуют специфике конкретных измерений, необходимо создать пользовательскую настройку. После создания отдельной настройки вы можете дать ей имя и сохранить в одной из 35 папок, предназначенных для пользовательских настроек.



ВНИМАНИЕ

Настройки, представленные в следующих ниже процедуре и подразделах, должны осуществляться только квалифицированным оператором, хорошо разбирающимся в ультразвуковых приборах и умеющим читать А-сканы.

Многие настройки прибора интерактивны. Любая регулировка 38DL PLUS влияет на диапазон и/или точность измерений. В большинстве случаев, не пытайтесь регулировать настройки без отслеживания А-скана. При установке пользовательских настроек для специальных приложений важно проверить функционирование прибора на стандартных образцах, имеющих аналогичные с исследуемым материалом характеристики и диапазон толщины.

Создание пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя

1. Подключите одноэлементный преобразователь к толщиномеру 38DL PLUS (см. раздел 5.1 на стр. 59).
2. Нажмите клавишу [XDCR RECALL].
3. В меню, выберите **ОДНОЭЛЕМЕНТ. ПОЛЬЗ.**
4. В окне **ОДНОЭЛЕМЕНТ. ПОЛЬЗ.** выберите место (**SE-USER-n**) для сохранения настройки.

СОВЕТ

Для сокращения количества вносимых изменений параметров можно выбрать уже существующую настройку для одноэлементных преобразователей со значениями параметров, близкими к желаемой настройке.

5. В окне **АКТИВНЫЙ** (см. Рис. 13-1 на стр. 233):

- а) Установите **РЕЖИМ** на желаемый режим детектирования (подробнее см. в разделе 13.3 на стр. 236).

МЕНЮ ВЫЗОВА		АКТИВНЫЙ	
РЕЖИМ		РЕЖИМ 1	
НАЗВ. НАСТР.		SE-USER-1	
ТИП ИЗМ.		СТАНДАРТНЫЙ	
ТИП ДАТЧИКА		M112	
СКОРОСТЬ		5,740 мм/us	
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯ		643,0	
МОЩН. ГЕНЕРАТ.		200 в	
МАКС. УСИЛЕНИЕ		53,9 dB	
НАЧ. УСИЛЕНИЕ		35,9 dB	
УВЕЛ. УСИЛ. TDG		1,07 dB/us	
ИГНОР. ЗИ		0,25 us	
ОКНО ЭХА		199,65 us	
ПОЛЯРН. ЭХО 1		ОТРИЦ.	
↔ выбрать, затем ENTER или ↑.			
↑, ↔, ENTER			

Рис. 13-1 Экран АКТИВНЫЙ для настройки одноэлементного преобразователя

- б) Введите **НАЗВ. НАСТР.**, дающее краткое описание используемого преобразователя и/или области применения данной настройки.
- с) Задайте желаемый тип измерения (**ТИП ИЗМ.**):
- **СТАНДАРТНЫЙ**: для обычных режимов 1, 2 или 3 измерения позитивного или негативного максимума.
 - **ОКСИД. СЛОЙ** (опция): для одновременного измерения толщины бойлерной трубы и толщины внутреннего оксидного слоя с программной опцией «оксидный слой» (см. раздел 7.3 на стр. 94).
 - **БАР. СЛОЙ** (опция): для измерения толщины тонкого защитного слоя многослойного пластика с программной опцией «мульти-измерение» (см. раздел 7.4 на стр. 100).
 - **ПЕРВЫЙ ПИК**: для детектирования первого пика из нескольких пиков аналогичных амплитуд (см. раздел 13.4 на стр. 238).
- д) Задайте **ТИП ДАТЧИКА** для обозначения типа преобразователя, используемого с данной настройкой. Выбранный тип преобразователя должен соответствовать частоте преобразователя, используемого для правильной работы генератора/приемника.

- e)* Задайте **СКОРОСТЬ** звука в материале, измеряемом с помощью данной настройки (см. раздел 5.2.4 на стр. 67).
 - f)* Установите **ЗНАЧЕНИЕ НОЛЯ** на откалиброванное значение нулевого сдвига (время пролета эхо-сигнала до момента передачи его в изделие) для данного преобразователя (см. раздел 5.2.1 на стр. 63).
 - g)* При необходимости увеличьте значение **МОЩН. ГЕНЕРАТ.** для увеличения проникновения ультразвуковой волны в материал. Уменьшите значение для лучшего приповерхностного разрешения (см. раздел 13.5 на стр. 239).
 - h)* Установите **МАКС. УСИЛЕНИЕ** (подробнее см. в разделе 13.6.1 на стр. 241).
 - i)* Установите **НАЧ. УСИЛЕНИЕ** (подробнее см. в разделе 13.6.2 на стр. 242).
 - j)* Установите нарастание коэффициента усиления во времени (**УВЕЛ.УСИЛ.TDG**) [см. раздел 13.6.3 на стр. 242].
 - k)* В поле **ИГНОР. ЗИ** установите временной интервал очистки зондирующего сигнала (см. раздел 13.7 на стр. 243).
 - l)* Установите **ОКНО ЭХА** на желаемый временной интервал (см. раздел 13.8 на стр. 245).
 - m)* Установите **ПОЛЯРН. ЭХО 1** на **ОТРИЦ.** для детектирования отрицательного пика первого эхо-сигнала, или на **ПОЛОЖ.** для определения положительного пика первого эхо-сигнала (см. раздел 13.8.1 на стр. 246).
- 6. Нажмите клавишу **[SAVE/SEND]**.
 - 7. В окне **СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКУ**:
 - a)* При необходимости, в поле **СОХРАНИТЬ КАК** отредактируйте имя настройки.
 - b)* В списке **СОХРАНИТЬ В** выберите место для сохранения пользовательской настройки.
 - c)* Нажмите **СОХРАНИТЬ**.
 - 8. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
Сохраненная настройка становится активной.

13.2 Быстрая настройка А-скана для одноэлементных преобразователей

При использовании одноэлементных преобразователей можно быстро настроить параметры А-скана, используя клавишу [WAVE ADJ].

Быстрая настройка параметров А-скана

1. Убедитесь, что одноэлементный преобразователь подключен к 38DL PLUS.
2. Нажмите клавишу [WAVE ADJ].
На экране измерений (над значением толщины) появляется параметр настройки А-скана (см. Рис. 13-2 на стр. 235).

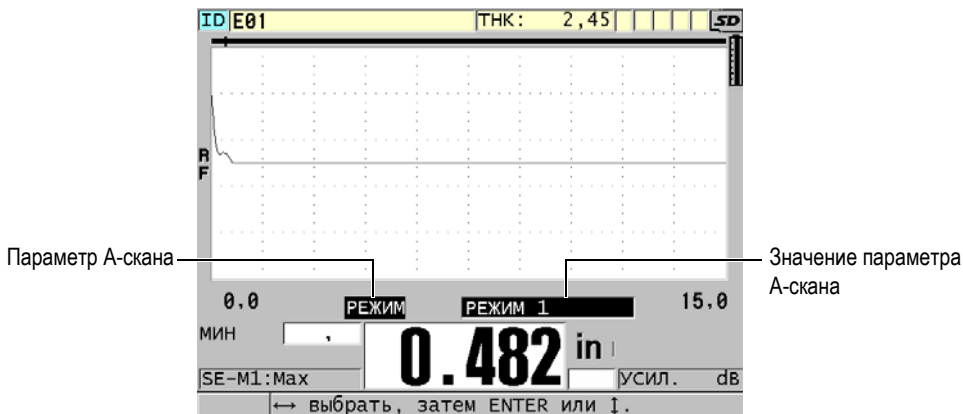


Рис. 13-2 Настройка параметров А-скана

3. Используйте клавиши [▲] или [▼] для выбора параметра, который вы хотите отрегулировать:
 - РЕЖИМ (см. раздел 13.3 на стр. 236)
 - ИГНОР. РЗ только в режиме 3 (см. раздел 13.8.3 на стр. 250)
 - ИГНОР. ИС только в режимах 2 и 3 (см. раздел 13.8.2 на стр. 248)
 - ПОЛЯРН. ЭХО 2 в режимах 2 и 3 (см. раздел 13.8.1 на стр. 246)
 - ПОЛЯРН. ЭХО 1 (см. раздел 13.8.1 на стр. 246)
 - ОКНО ЭХА (см. раздел 13.8.1 на стр. 246)

- **ИГНОР. ЗИ** (см. раздел 13.7 на стр. 243)
 - **УВЕЛ.УСИЛ.ТDГ** (см. раздел 13.6.3 на стр. 242)
 - **НАЧ. УСИЛЕНИЕ** (см. раздел 13.6.2 на стр. 242)
 - **МАКС. УСИЛ.** (см. раздел 13.6.1 на стр. 241)
 - **МОЩН. ГЕНЕРАТ.** (см. раздел 13.5 на стр. 239)
 - **ТИП ДАТЧИКА**
 - **ТИП ИЗМ.** (см. шаг 5.с в разделе 13.1 на стр. 232)
4. Используйте клавиши [◀] и [▶] для выбора значения выделенного параметра.
 5. Повторите шаги 3 и 4 для настройки других параметров.
 6. Повторно нажмите [WAVE ADJ], чтобы свернуть параметр настройки А-скана.

13.3 Режимы детектирования

Доступны три режима детектирования (**Режим 1, Режим 2 и Режим 3**):

Режим 1

Использует прямой контактный преобразователь для измерения времени пролета между зондирующим импульсом и первым донным эхо-сигналом (см. Рис. 13-3 на стр. 236).

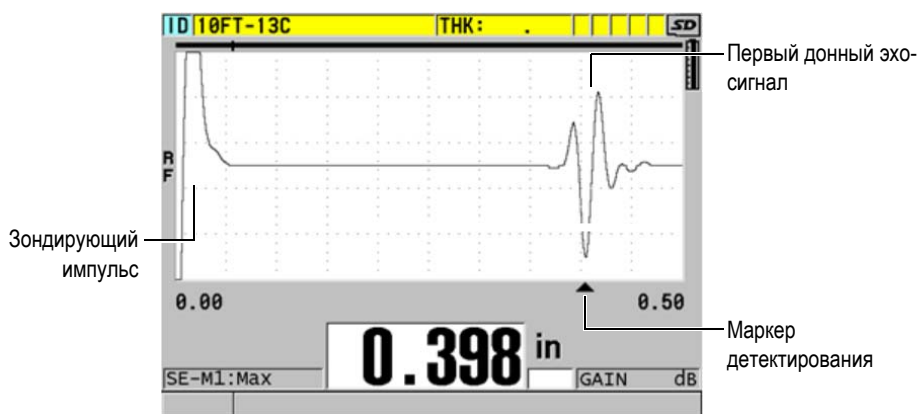


Рис. 13-3 Режим 1 детектирования

Режим 2

Измеряет время пролета между интерфейсным эхо-сигналом (или линией задержки) и первым донным эхо-сигналом с помощью преобразователя с линией задержки или иммерсионного преобразователя (см. Рис. 13-4 на стр. 237).



Рис. 13-4 Режим 2 детектирования

Режим 3

Использует преобразователь с линией задержки или иммерсионный преобразователь для измерения времени пролета между первым и вторым донными эхо-сигналами (см. Рис. 13-5 на стр. 238).



Рис. 13-5 Режим 3 детектирования

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее о режимах и окне эха см. в разделе 13.8 на стр. 245.

13.4 Первый пик

С одноэлементными преобразователями, 38DL PLUS обычно определяет либо самый высокий положительный пик, либо самый высокий отрицательный пик РЧ А-скана. Данная функция используется при измерении толщины многих металлов.

Стандартная функция детектирования пика может быть нестабильна в некоторых ситуациях, когда донный эхо-сигнал нерегулярен и содержит несколько отрицательных и положительных пиков с похожей амплитудой. В таких случаях показание толщины может колебаться при переключении прибора с детектирования одного пика на другой. Это может произойти, например, при измерении длины болтов или при измерении толщины контактного тела на стекловолоконных изделиях (см. Рис. 13-6 на стр. 239). В

данной ситуации, для стабилизации детектирования эхо-сигнала и измерения толщины, выберите алгоритм первого пика для определения первого из нескольких пиков с похожей амплитудой (см. этап 5.с в разделе 13.1 на стр. 232).

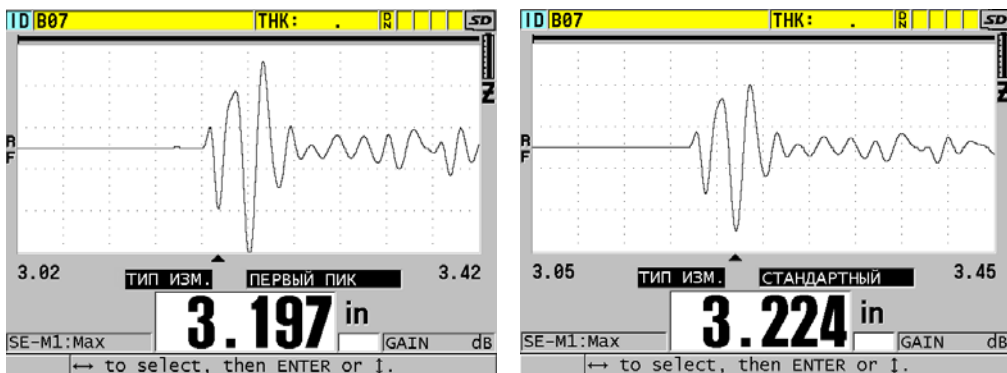


Рис. 13-6 Детектирование первого или второго отрицательного пика

13.5 Мощность генератора

Напряжение зондирующего импульса может быть установлено на одно из следующих значений: 60 В, 110 В, 150 В и 200 В.

Высокое напряжение может вызвать повышенное проникновение за счет более низкого приповерхностного разрешения, особенно в режиме 1. И наоборот, низкое напряжение может улучшить приповерхностное разрешение за счет пониженного проникновения.

Как правило, напряжение 110 В обеспечивает оптимальное отношение сигнал-шум для эхо-сигналов. Напряжение генератора показывает напряжение, используемое для возбуждения преобразователя, тем самым влияя на величину зондирующего импульса (см. Рис. 13-7 на стр. 240) и количество энергии, сообщаемой материалу.

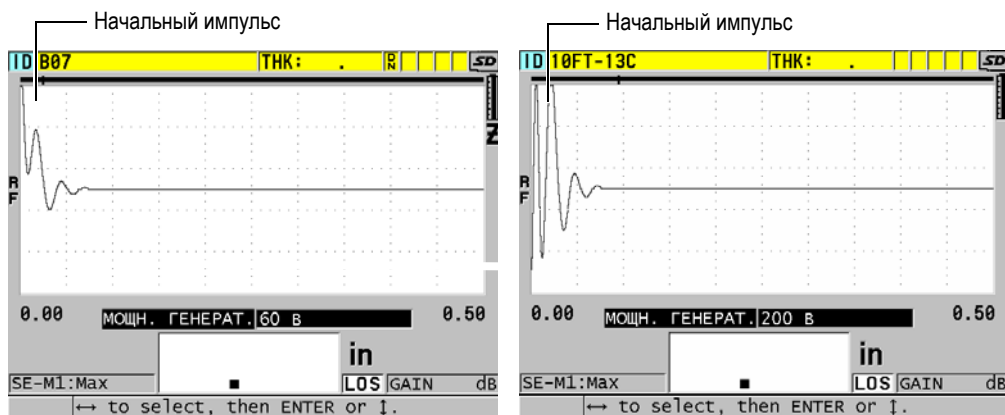


Рис. 13-7 Сравнение напряжения генератора: 60 В и 200 В

13.6 Кривая TDG

С одноэлементными преобразователями, 38DL PLUS использует либо автоматический контроль усиления (AGC) [см. раздел 9.1 на стр. 131 с подробным описанием активации AGC], либо функции изменяющегося во времени усиления (TDG) для автоматической настройки усиления приемника на оптимальный уровень детектирования эхо-сигнала.

38DL PLUS предлагает три параметра для изображения изменяющейся во времени кривой усиления: **НАЧ. УСИЛЕНИЕ**, **УВЕЛ.УСИЛ.TDG** и **МАКС. УСИЛ.** (см. Рис. 13-8 на стр. 241). От начального уровня усиления приемника возрастает до максимального уровня со скоростью, установленной в настройке **УВЕЛ.УСИЛ.TDG**. При настройке любого параметра усиления приемника отображается кривая усиления TDG черного цвета, четко определяющая зоны начального усиления, увеличения усиления и максимального усиления.

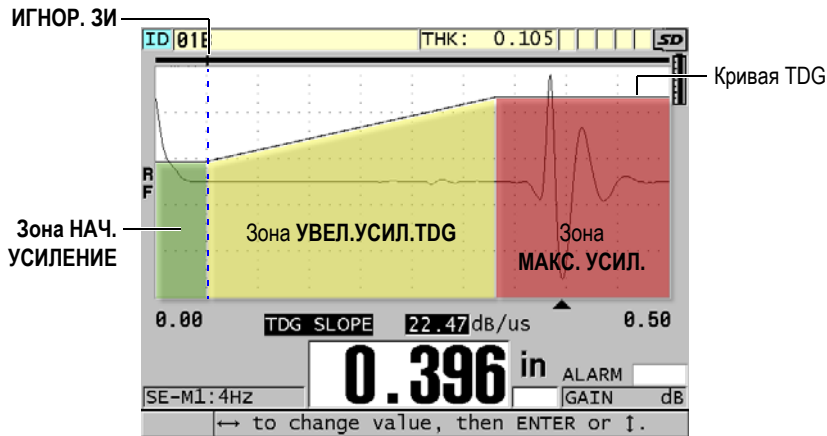


Рис. 13-8 Зоны кривой TDG и параметры

Кривая TDG используется для оптимизации приповерхностного разрешения, обеспечивая при этом максимальный коэффициент усиления для толстых образцов. Можно также использовать кривую TDG при измерении материалов с высокой степенью рассеяния ультразвука (таких как литой металл и стекловолокно) для минимизации детектирования эхо-сигналов, возникающих в результате рассеяния перед донным эхо-сигналом.

13.6.1 Максимальное усиление

Максимальное усиление показывает максимально возможное (изменяющееся во времени) усиление приемника. Максимальное усиление используется для увеличения амплитуды эхо-сигналов, в зависимости от времени. Как правило, максимальное усиление должно быть достаточно высоким для обнаружения всех интересующих эхо-сигналов.

Максимальное усиление приемника может быть настроено в диапазоне от 0 до 99 дБ. Если эхо-сигнал не обнаружен (LOS), усиление увеличивается до максимального уровня, заданного начальным усилением, кривой усиления и максимальным усилением. В случае слишком высокого значения максимального усиления прибор может задержаться на шуме преобразователя или других помехах; если значение слишком низкое, отраженные сигналы могут быть недостаточно высоки для обнаружения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальное усиление никогда не может быть ниже начального усиления и имеет максимальное значение 99 дБ.

13.6.2 Начальное усиление

Начальное усиление устанавливает верхний предел усиления приемника в районе зондирующего импульса (режим 1) или интерфейсного эхо-сигнала (режимы 2 и 3). Существенно снижая зондирующий импульс или интерфейсный эхо-сигнал, кривая TDG позволяет детектировать эхо-сигналы, находящиеся рядом с импульсом. Начальное усиление может быть настроено в диапазоне от 0 дБ до максимума, заданного в настройках **МАКС. УСИЛ.**

Настройка **НАЧ. УСИЛЕНИЕ** особенно важна в случаях, где измерение минимальной толщины должно быть оптимальным. Эта настройка должна всегда производиться с помощью опорного образца, представляющего стандартный минимум. В случаях, когда минимальная толщина менее важна, чем проникновение, и рассеянные эхо-сигналы не являются проблемой, начальное усиление может быть настроено на уровне максимального усиления.

Начальное усиление:

- Показывает выбранное начальное (изменяющееся во времени) усиление приемника
- Увеличивает амплитуду эхо-сигналов, расположенных близко к зондирующему импульсу или интерфейсным эхо-сигналам
- Начинается с нуля и расширяется до:
 - Границы игнорирования зондирующего сигнала в режиме 1
 - Конца зоны игнорирования ИС в режимах 2 и 3

13.6.3 Кривая TDG

Кривая TDG контролирует скорость, с которой усиление приемника увеличивается с начального уровня до максимального. Нарастание TDG начинается с положения параметра **ИГНОР. ЗИ** в режиме 1, и в конце параметра **ИГНОР. ИС** в режимах 2 и 3. Нарастание TDG помогает устранить отражение сигналов от кристаллической структуры изделия или стекловолокна.

Нарастание TDG должно быть настроено как можно выше для быстрого достижения максимального усиления, не давая прибору фиксировать ложные сигналы. Нарастание может быть установлено в диапазоне от 0 до 39,95 дБ/мкс.

13.7 Игнорирование зондирующего импульса

Игнорирование зондирующего импульса в действительности является зоной с нулевым усилением, защищающей приемник от ложных показаний, вызванных зондирующим импульсом. Эта мертвая зона (до 18 мкс от зондирующего импульса) предупреждает ошибочное использование эхо-сигналов заднего фронта зондирующего импульса как донных или интерфейсных эхо-сигналов. Конец игнорирования зондирующего импульса показывает точку во времени, после которой прибор начинает искать эхо-сигналы.

Настройте зону игнорирования зондирующего импульса сразу за точкой фиксации ложного сигнала; затем приступите к тестированию (с преобразователем на поверхности материала и с приподнятым преобразователем) для обеспечения точности измерений.

В режиме 1, длина зоны игнорирования зондирующего импульса определяет минимальную измеряемую толщину, и должна быть установлена после настройки уровня начального усиления (см. Рис. 13-9 на стр. 244). Если зона игнорирования зондирующего импульса слишком короткая, инструмент задерживается на зондирующем импульсе и получение показаний затрудняется. Если зона игнорирования зондирующего импульса слишком продолжительная, минимальная измеряемая толщина сильно ограничена. При использовании иммерсионных преобразователей убедитесь, что граница зоны игнорирования зондирующего импульса всегда установлена перед интерфейсным эхо-сигналом при минимальном расстоянии между преобразователем и погруженным в жидкость изделием.

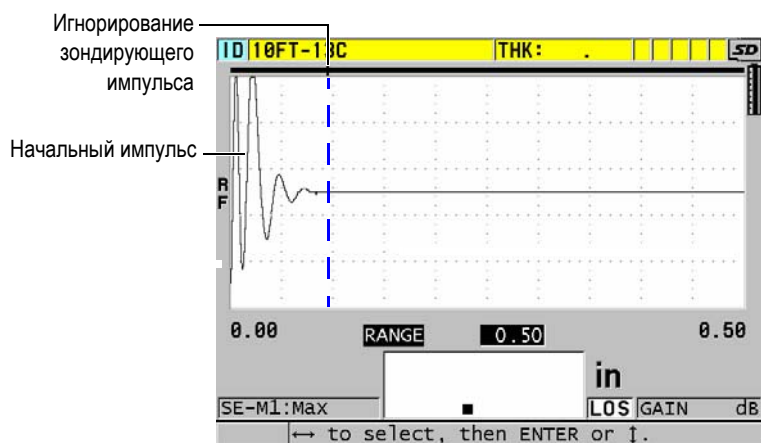


Рис. 13-9 Положение ИГНОР. ЗИ для режима 1

В режимах 2 и 3 настройка игнорирования зондирующего импульса не так важна, если установлена на положение между концом зондирующего импульса и интерфейсным эхо-сигналом (см. Рис. 13-10 на стр. 244).

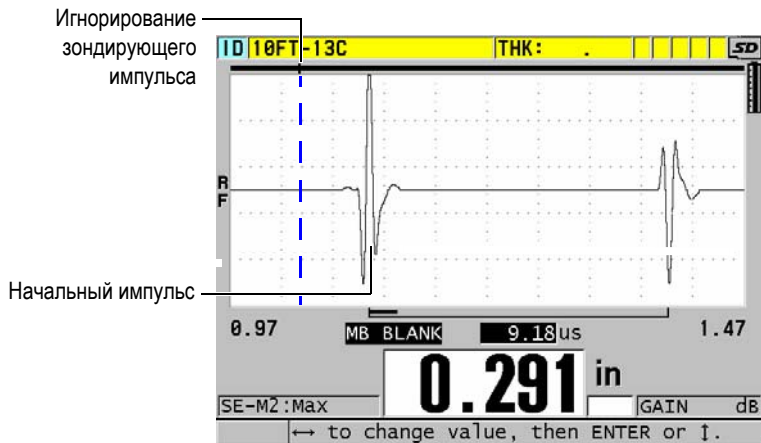


Рис. 13-10 Положение ИГНОР. ЗИ для режимов 2 и 3

13.8 Окно Эха

Окно эха – временной интервал после каждого зондирующего импульса, в течение которого прибор может определить эхо-сигналы. Интервал окна эха начинается в конце зоны игнорирования зондирующего импульса. Окно эха (соответствует жирной черной линии в верхней части экрана) заканчивается на x мкс, вслед за зондирующим импульсом в режиме 1, или на x мкс после границы зоны игнорирования интерфейсного сигнала в режимах 2 и 3.

В режиме 1 можно установить окно эха на любое значение, больше временного интервала пробега сигнала туда-обратно в самой толстой части измеряемого материала (см. Рис. 13-11 на стр. 245). Точность настройки не столь критична, если окно достаточно широко, чтобы включить самый дальний интересующий нас эхо-сигнал.

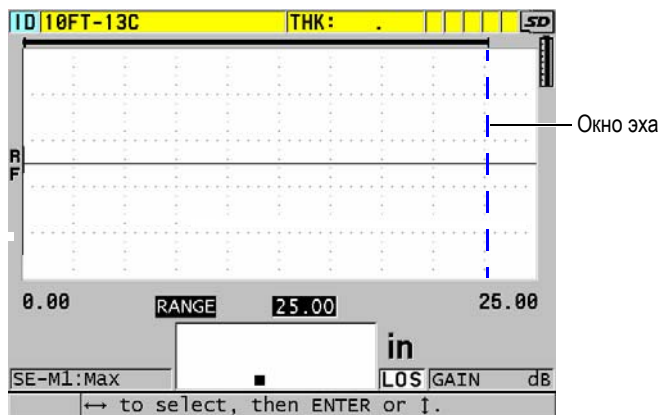


Рис. 13-11 Настройка окна эха для режима 1

В режимах 2 и 3, окно эха ограничено временным интервалом между последовательными интерфейсными эхо-сигналами (см. Рис. 13-12 на стр. 246). Конечная граница окна эха (соответствует жирной черной линии в верхней части экрана) должна быть установлена перед вторым интерфейсным эхо-сигналом во избежание неверного детектирования, которое в свою очередь определяет максимальную измеряемую толщину. В случаях иммерсионных измерений в режимах 2 и 3 расположение границы окна эха должно учитывать возможное изменение расстояния между преобразователем и поверхностью контролируемой детали.

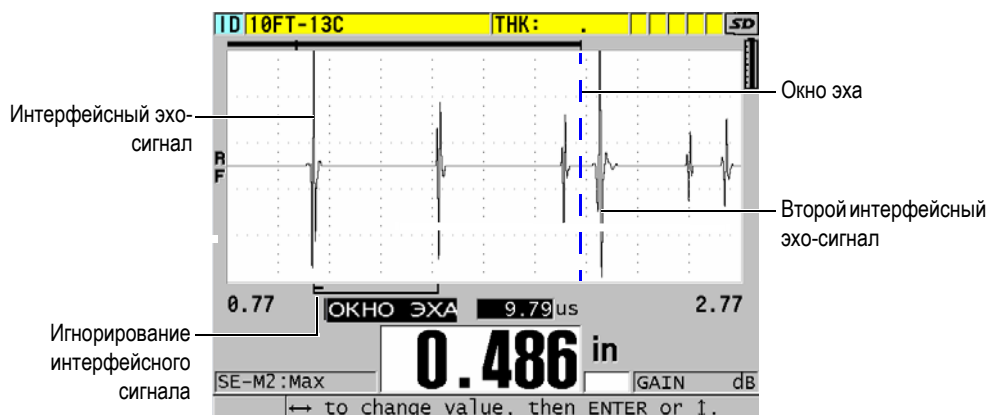


Рис. 13-12 Настройка окна эха для режимов 2 и 3

13.8.1 Детектирование эхо-сигнала 1 и эхо-сигнала 2

Можно выбрать полярность детектирования (положительную или отрицательную) для первого и второго эхо-сигналов. В зависимости от режима измерения и типа измеряемого материала, максимальная амплитуда эхо-сигнала может быть либо положительной либо отрицательной. Положительная или отрицательная полярность относится к обработанным эхо-сигналам, отображенным на экране А-скана (см. Рис. 13-13 на стр. 247). Для достижения высокой точности измерения толщины, важно, чтобы 38DL PLUS обнаружил эхо-сигнал с максимальной амплитудой.

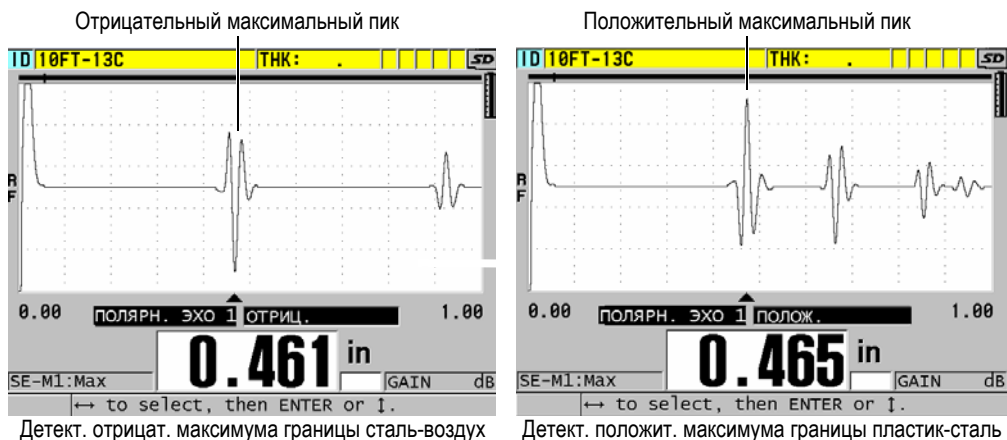


Рис. 13-13 Отрицательный и положительный максимумы

Табл. 22 на стр. 247 поможет выбрать полярность детектирования для конкретного приложения.

Табл. 22 Полярность эхо-сигналов

Режим измерения	Эхо-сигнал 1	Эхо-сигнал 2
Режим 1 с использ. контактного преобразователя	Донный эхо-сигнал обычно отрицателен, кроме случаев измерения материалов с низким акустическим импедансом, покрытых материалом с высоким импедансом (такие как пластиковое или резиновое покрытие металла), где эхо-сигнал имеет противоположную фазу.	N/A

Табл. 22 Полярность эхо-сигналов (продолжение)

Режим измерения	Эхо-сигнал 1	Эхо-сигнал 2
Режим 2 с использ. иммерсионного преобразователя или преобразователя с линией задержки	Интерфейсный эхо-сигнал обычно положителен для материалов с высоким импедансом (такие как керамика), и отрицателен для материалов с низким импедансом (такие как пластик).	Донный эхо-сигнал, как правило, отрицателен, за исключением тех случаев, когда донный эхо-сигнал представляет что-то вроде границы между низким и высоким импедансами.
Режим 3 с использ. иммерсионного преобразователя или преобразователя с линией задержки	Интерфейсный эхо-сигнал обычно положителен для материалов с высоким импедансом.	Донный эхо-сигнал обычно отрицателен, за исключением случаев измерения объектов сложной геометрической формы, где фазовое искажение может стать причиной того, что положительная сторона донного эхо-сигнала будет лучше выражена, чем его отрицательная сторона.

13.8.2 Игнорирование интерфейсного сигнала

Зона игнорирования интерфейсного сигнала представляет собой мертвую зону до 20 мкс, следующую за передним фронтом интерфейсного эхо-сигнала. Игнорирование ИС доступно только в режимах 2 и 3.

В режиме 2, игнорирование ИС предупреждает детектирование задних выступов и контуров интерфейсного эхо-сигнала, которые могут быть приняты за донные эхо-сигналы (см. Рис. 13-14 на стр. 249). Игнорирование ИС должно быть как можно короче, во избежание лишнего ограничения минимальной измеряемой толщины. Параметр начального усиления позволяет уменьшить амплитуду интерфейсного эхо-сигнала и сократить игнорирование ИС. Проверьте настройки игнорирования ИС, сначала установив преобразователь на поверхность образца, затем убрав преобразователь с образца.

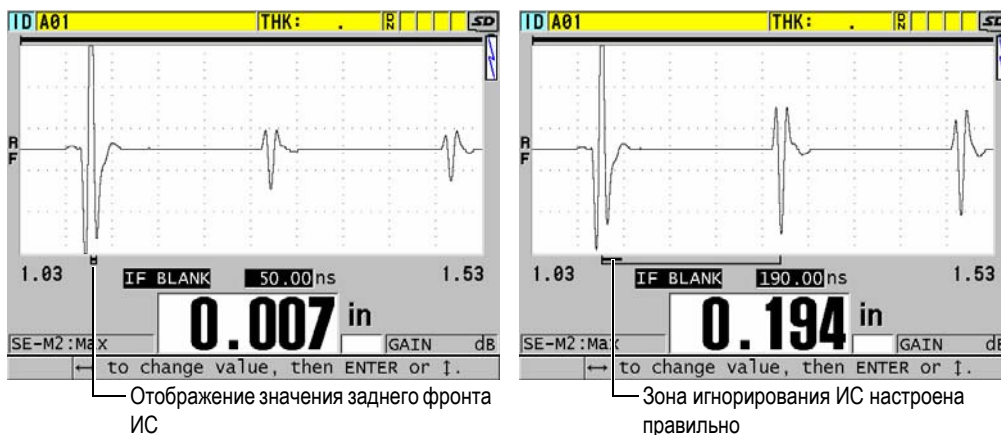


Рис. 13-14 Примеры игнорирования ИС в режиме 2

В режиме 3 положением границы игнорирования ИС (черная жирная линия в нижней части эхо-окна) определяется, какая пара донных эхо-сигналов будет измерена (см. Рис. 13-15 на стр. 250). В большинстве случаев, граница зоны игнорирования ИС должна быть установлена ближе к первому донному эхо-сигналу. Однако, на практике первый донный эхо-сигнал тонких материалов часто искажен или потерян в интерфейсном эхо-сигнале. В объектах со сложной геометрией более поздняя пара донных эхо-сигналов может быть чище, чем ранние эхо-сигналы. В таких случаях, настройте игнорирование ИС на длину, обеспечивающую детектирование четко выраженных донных эхо-сигналов, даже если эти эхо-сигналы не первые.

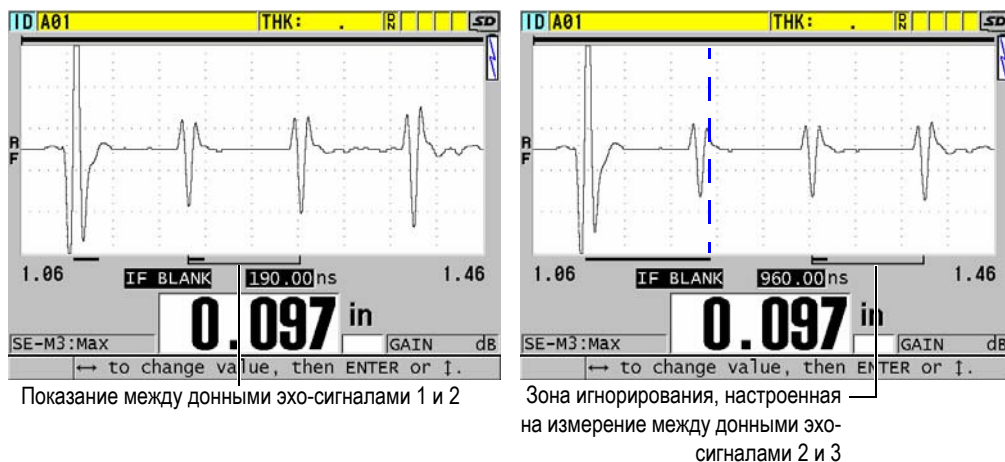


Рис. 13-15 Примеры игнорирования ИС в режиме 3

13.8.3 Режим 3 Игнорирование эхо-сигнала

Игнорирование эхо-сигнала в режиме 3 (**ИГНОР. Р3**) похоже на игнорирование ИС в режиме 2 или на игнорирование зондирующего импульса в режиме 1. Эта функция создает пустую или мертвую зону (длиной до 20 мкс) после переднего фронта первого обнаруженного донного эхо-сигнала с целью предупреждения детектирования задних контуров этого эхо-сигнала и избежания ложной фиксации (см. Рис. 13-16 на стр. 251).

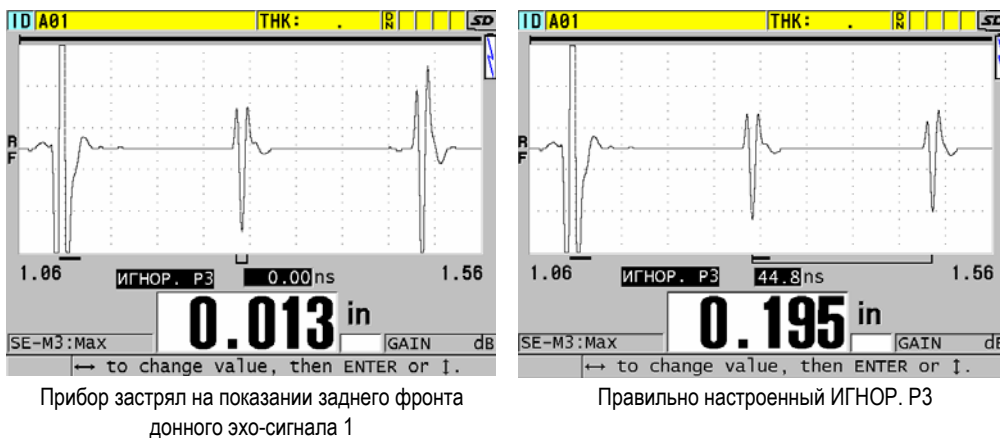


Рис. 13-16 Примеры настройки Игнор. P3

Так как в режиме 3 игнорирование эхо-сигнала ограничивает минимальные измеряемые значения толщины, установите границу по возможности на самый короткий период, не дольше, чем несколько сотен наносекунд. Иногда, при контроле криволинейных образцов, происходит волновое преобразование, которое вызывает появление ложных сигналов. В таких случаях установите в режиме 3 игнорирование эхо-сигнала на максимально долгий период для предупреждения детектирования ложных сигналов.

13.9 Сохранение параметров настройки

После установки выбранных параметров А-скана, эти настройки можно сохранить для быстрого вызова их в дальнейшем. 38DL PLUS сохраняет до 35 пользовательских настроек на внутренней памяти.

Сохранение параметров настройки

1. Выполните необходимые изменения в параметрах А-скана
2. Нажмите клавишу [XDCR RECALL].
Убедитесь, что параметр **АКТИВНЫЙ** выделен. Выполненные вами изменения находятся в активной настройке.
3. Нажмите клавишу [SAVE/SEND].

4. В окне **СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКУ** (см. Рис. 13-17 на стр. 252).
 - a) В поле **СОХРАНИТЬ КАК** введите имя пользовательской настройки.
 - b) В списке **СОХРАНИТЬ В** выберите одно из 35 отведенных для пользовательских настроек мест.

**ВНИМАНИЕ**

Настройки от **SE-USER-1** до **SE-USER-35** пустые и доступны для записи. Будьте осторожны при выборе места для новой настройки, чтобы случайно не записать ее на уже занятое место, так как старая информация будет автоматически удалена.

- c) Нажмите **SAVE**, чтобы сохранить пользовательскую настройку.

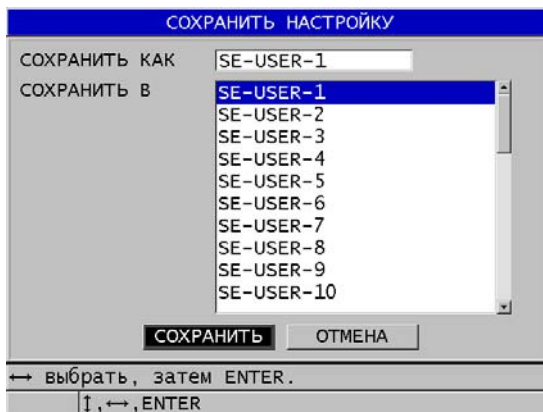


Рис. 13-17 Сохранение пользовательских настроек

5. В окне **АКТИВНЫЙ** просмотрите параметры настройки.
6. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

13.10 Быстрый вызов пользовательской настройки для одноэлементных преобразователей

Для изменения настройки на пользовательскую нажмите **[RECALL XDCR]**, чтобы выбрать соответствующую настройку в списке доступных настроек; затем нажмите **[MEAS]**. Данная процедура подходит для типичных редко изменяемых настроек. Однако, при необходимости частого переключения между двумя и более настройками, используйте функцию быстрого вызова настройки.

Когда функция быстрого вызова настройки активирована, достаточно простой комбинации клавиш для переключения на любую из первых четырех пользовательских настроек для одноэлементных преобразователей.

Активация функции быстрого вызова настройки

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В списке меню выберите **ИЗМ.**
3. В окне **ИЗМ.** установите **БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ НАСТРОЕК** на **ВКЛ.**
4. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.

Быстрый вызов одной из первых четырех пользовательских настроек

- ◆ После того, как функция быстрого вызова настройки активирована, нажмите клавиши **[2nd F]**, **[▲]** для вызова первой пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя.

ИЛИ

Нажмите **[2nd F]**, **[▶]** для вызова второй пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя.

ИЛИ

Нажмите **[2nd F]**, **[▼]** для вызова третьей пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя.

ИЛИ

Нажмите **[2nd F]**, **[◀]** для вызова четвертой пользовательской настройки для одноэлементного преобразователя.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данная функция доступна только при подключении к 38DL PLUS одноэлементного преобразователя.

14. Средства коммуникации и передача данных

В данной главе описывается принцип коммуникации толщиномера 38DL PLUS с компьютером или принтером для отправки и получения данных, импорта/экспорта файлов. 38DL PLUS имеет два порта передачи данных: USB и RS-232.

В комплект поставки 38DL PLUS входит USB-кабель для коммуникации через порт USB 2.0. Можно также приобрести дополнительный кабель RS-232 (см. Табл. 23 на стр. 258) для использования коммуникационного порта RS-232. 38DL PLUS может отправлять данные на любое устройство, принимающее форматированные ASCII-данные через протокол RS-232C/D. Сюда входят персональные компьютеры, мини-компьютеры, регистраторы данных и принтеры. Кабель передачи данных должен быть совместим с выходным разъемом 38DL PLUS и последовательным входным разъемом принимающего устройства. Компания Olympus поставляет кабели для компьютеров и принтеров с последовательным интерфейсом, а также предоставляет помощь в подключении к любому оборудованию.

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае прямого подключения к принтеру, 38DL PLUS совместим только с принтерами с последовательным интерфейсом RS-232.

14.1 Интерфейсная программа GageView

GageView – это интерфейсная программа производства компании Olympus, предназначенная для коммуникации с такими приборами, как 38DL PLUS. Программа GageView позволяет создавать файлы данных контроля, загружать файлы данных и создавать отчеты. Olympus рекомендует использовать GageView для коммуникации с 38DL PLUS и управления данными 38DL PLUS.

Интерфейсная программа GageView совместима с ОС Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. Подробнее см. в *GageView Interface Program — User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

14.2 Настройка коммуникации USB

Протокол передачи данных по умолчанию для 38DL PLUS: USB 2.0. Толщиномер 38DL PLUS также может быть настроен на использование последовательного интерфейса RS-232 (см. раздел 14.3 на стр. 257).

Настройка USB-соединения

1. Убедитесь, что на вашем компьютере установлен драйвер 38DL PLUS. Драйвер установлен, если была установлена интерфейсная программа GageView.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробнее об установке GageView см. в *GageView Interface Program — User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

2. Если вместо GageView вы используете другую программу, см. документацию к программе для использования данной программы через порт USB.
 3. Включите 38DL PLUS.
 4. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
 5. В меню, выберите **КОММ**.
 6. В окне **КОММ** установите **ТИП СОЕДИНЕНИЯ** на **USB**.
 7. Нажмите **[MEAS]**, чтобы вернуться к экрану измерений.
-

8. Один конец USB-кабеля подключите к разъему USB в верхней части 38DL PLUS, а другой конец кабеля USB подключите к разъему USB на компьютере (см. Рис. 14-1 на стр. 257).

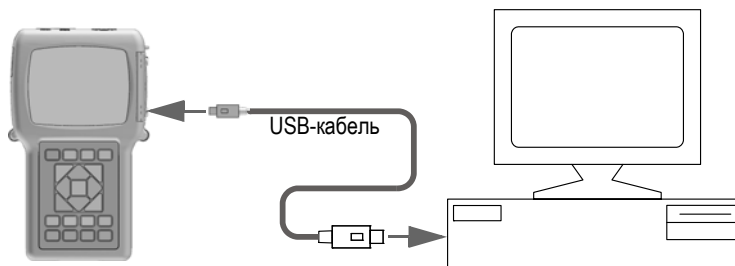


Рис. 14-1 Подключение 38DL PLUS к компьютеру

При подключении 38DL PLUS к компьютеру в первый раз, компьютер предупреждает об обнаружении нового устройства и запрашивает подтверждение на установление драйвера. Подробнее см. в *GageView Interface Program — User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

После загрузки драйвера можно использовать программу GageView для коммуникации с 38DL PLUS.

СОВЕТ

При возникновении проблем коммуникации между 38DL PLUS и удаленным устройством попробуйте использовать функцию сброса коммуникации 38DL PLUS, чтобы вернуть все параметры соединения по умолчанию (см. раздел 14.7 на стр. 273); затем конфигурируйте только те параметры коммуникации, которые вам необходимы.

14.3 Настройка коммуникации RS-232

С помощью кабеля RS-232 ввода/вывода 38DL PLUS может передавать сохраненные данные и отображенные значения толщины на любое устройство с последовательным интерфейсом RS-232. 38DL PLUS также может получать и

выполнять команды, исходящие из любого устройства с последовательным интерфейсом. Такие устройства включают персональные компьютеры и принтеры.

Для подключения 38DL PLUS к устройству RS-232 используйте соответствующий кабель. Не все компьютеры имеют одинаковый разъем последовательного порта, поэтому необходимо заказать кабель в Olympus. Кабель RS-232 не входит в базовый комплект 38DL PLUS и поставляется по заказу клиента (см. Табл. 23 на стр. 258)

Табл. 23 Дополнительные кабели RS-232

Кабель ввода/вывода: модель	Разъем последовательного порта ПК	Длина кабеля	Типичное устройство
36DLP-9F6	Тип D, штекер, 9-pin	(2 м)	Компьютер (Windows)
36DLP-PR6	Тип D, гнездо, 25-pin	(2 м)	Принтер с последовательным интерфейсом

Конфигурация параметров последовательной передачи должна быть одинакова в 38DL PLUS и удаленном устройстве. В 38DL PLUS, скорость передачи данных регулируется (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200), тогда как другие параметры RS-232 остаются неизменными:

- Длина слова = 8 символов
- Стоп бит = 1
- Четность = Нет

Настройка последовательного интерфейса RS-232

1. Внимательно ознакомьтесь с документацией программного и аппаратного обеспечения приемного устройства; затем установите параметры последовательной передачи устройства на значения, поддерживаемые 38DL PLUS:
 - a) Установите скорость передачи данных: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 или 115200.
 - b) Установите Стоп-бит на 1.
 - c) Установите Четность на Нет.
2. Находясь в окне измерений 38DL PLUS, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.

3. В меню, выберите **СИСТЕМА**.
4. В окне **СИСТЕМА** установите **КНОПКА SAVE/SEND** на **ОТПРАВИТЬ**.
5. Нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
6. В меню, выберите **КОММ**.
7. В окне **КОММ** (см. Рис. 14-2 на стр. 260):
 - a) Установите **ТИП СОЕДИНЕНИЯ** на **RS-232**.
Появляются параметры RS-232.
 - b) Выберите **УСТРОЙСТВО RS-232**, к которому вы хотите подключить 38DL PLUS:
 - **ПРИНТЕР**: при подключении к принтеру с последовательным интерфейсом.
 - **ТЕРМИНАЛ**: при подключении к компьютеру.
 - **ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ**: при подключении к штангенциркулю Olympus (Арт.: HPV/C (U8780124]).
 - **FISCHER**: при подключении к толщиномеру покрытий Fischer.
 - c) Установите **СКОРОСТЬ В БОДАХ** на значение, выбранное на этапе 1.a.
 - d) Установите **РЕЖИМ ПОСТ. ВЫВОДА** на одно из следующих значений:
 - **ВЫКЛ**: режим постоянного вывода выключен (значение по умолчанию).
 - **ВКЛ**: передача данных в непрерывном режиме с заданной скоростью (см. раздел 4.6 на стр. 57).
 - **СРЕДН. 5 СЕК**: вывод среднего значения толщины каждые 5 секунд.
 - **СРЕДН. 10 СЕК**: вывод среднего значения толщины каждые 10 секунд.

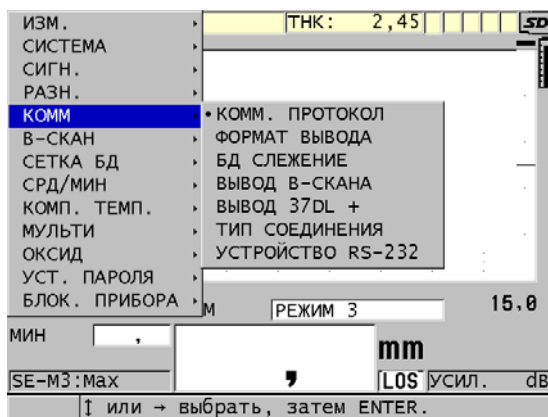


Рис. 14-2 Просмотр параметров коммуникации

8. Используя нужный кабель RS-232 (см. Табл. 23 на стр. 258), подключите 38DL PLUS к удаленному устройству с последовательным интерфейсом.
9. При необходимости, на удаленном устройстве с последовательным интерфейсом запустите соответствующую коммуникационную программу.
10. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

СОВЕТ

При возникновении проблем коммуникации между 38DL PLUS и удаленным устройством попробуйте использовать функцию сброса коммуникации 38DL PLUS, чтобы вернуть все параметры соединения по умолчанию (см. раздел 14.7 на стр. 273); затем конфигурируйте только те параметры коммуникации, которые вам необходимы.

14.4 Обмен данными с удаленным устройством

38DL PLUS может обмениваться данными с удаленным устройством (компьютер, принтер).

ПРИМЕЧАНИЕ

Данные, отправленные с 38DL PLUS, сохраняются на внутренней памяти толщиномера.

14.4.1 Передача целых файлов (RS-232)

38DL PLUS может отправлять на компьютер или принтер один или несколько файлов. Экспортируемые данные включают имя файла, заголовок файла, ИД, значения толщины, индикаторы, настройки калибровки и примечания.

Передача целых файлов с 38DL PLUS на компьютер или принтер

1. Убедитесь, что параметры коммуникации RS-232 правильно конфигурированы (см. раздел 14.3 на стр. 257).
2. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
3. В меню, выбрать **ОТПРАВИТЬ**.
4. В окне **ОТПРАВИТЬ** (см. Рис. 14-3 на стр. 262):
 - a) С помощью клавиш **[◀]** и **[▶]** выберите **ВСЕ** или **ВЫБРАН** (отправка всех файлов или только выбранных).
При выборе **ВСЕ** в списке файлов, справа от каждого файла, появляется галочка.
 - b) При выборе **ВЫБРАН**. файлы для отправки выбираются вручную:
 - (1) Установите **СОРТИР. ПО** на желаемую опцию (**ИМЯ** или **ДАТА СОЗДАНИЯ**).
 - (2) В списке файлов, выделите нужный файл и нажмите **[ENTER]**; справа от выбранного файла появится галочка. Аналогичным образом отметьте другие файлы, которые вы хотите отправить.
 - (3) Нажмите клавиши **[2nd F]**, **[▼]**, чтобы покинуть список файлов.
 - c) Нажмите кнопку **ОТПРАВИТЬ** в нижней части экрана.
В справочной строке появляется сообщение **Подключение к архиву. Подождите...**

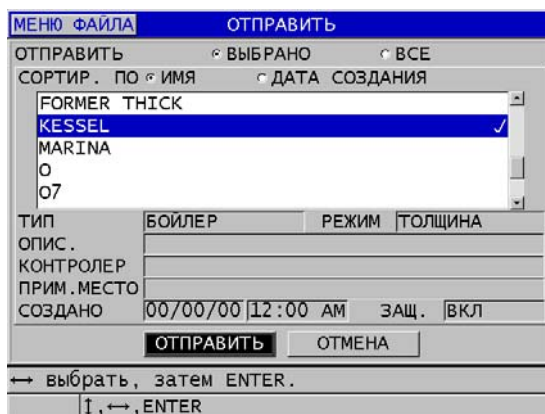


Рис. 14-3 Выбор файла для отправки

14.4.2 Передача диапазона ID файла (RS-232)

38DL PLUS позволяет отправлять на компьютер или принтер только часть отдельно взятого файла.

Передача конкретного диапазона ИД отдельно взятого файла

1. Убедитесь, что параметры коммуникации RS-232 правильно настроены (см. раздел 14.3 на стр. 257).
2. Откройте файл, содержащий данные, которые вы хотите отправить, если нужный файл уже не является активным (см. раздел 11.3.1 на стр. 192).
3. Находясь в экране измерений, нажмите и удерживайте клавишу [SAVE/SEND], пока не откроется экран ПОСЛ. ДИАП. ИД.

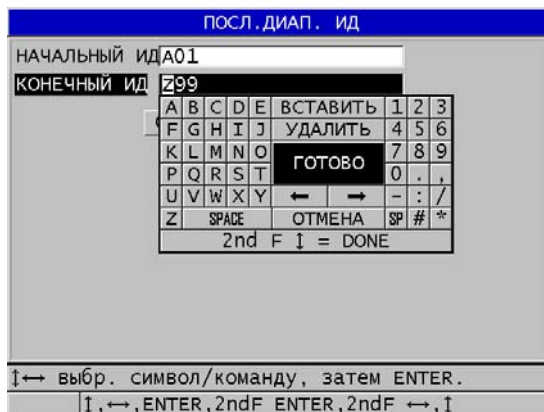


Рис. 14-4 Установление диапазона ИД для отправки

4. Введите **НАЧАЛЬНЫЙ ИД** и **КОНЕЧНЫЙ ИД** диапазона ИД, который вы хотите отправить.
5. Нажмите **ОТПРАВИТЬ**.
Толщиномер отправляет данные обозначенного диапазона.

14.4.3 Передача текущих данных (RS-232)

По желанию, можно выбрать опцию передачи только текущих данных, отображаемых на экране прибора. Данная функция используется в том случае, если 38DL PLUS постоянно подключен к внешнему устройству (блоку сбора данных или компьютеру) и сбор данных осуществляется по команде.

Отправка одного файла

1. Убедитесь, что параметры коммуникации RS-232 правильно настроены (см. раздел 14.3 на стр. 257).
2. Настройте экран измерений 38DL PLUS.
3. Произведите измерение толщины.
4. Нажмите клавишу **[SAVE/SEND]** и отпустите ее менее, чем через 1 секунду.
Отображенное на экране прибора значение толщины с соответствующими индикаторами настройки отправляется на удаленное устройство, а прибор возвращается к исходному экрану измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Передача специфических данных зависит от формата вывода регистратора данных. Если экран измерения пуст, нажатие клавиши [SAVE/SEND] отправляет значение “—.—” и все отображаемые индикаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Передача отображаемых на экране значений стирает данные на экране, сбрасывает функцию Мин. или Макс. и «размораживает» А-скан.

14.4.4 Экспорт файла на съемную карту памяти

38DL PLUS имеет возможность экспортировать файлы с внутренней памяти на съемную карту памяти microSD. Файлы можно экспортировать в формате CSV (значения, разделенные запятой), в текстовом формате (с разделителями-пробелами) или в форме отчета (с помощью программы GageView). С помощью устройства для считывания карты памяти microSD переданные файлы можно открыть на компьютере в Microsoft Excel или другой программе. Можно импортировать файлы отчета с помощью GageView с устройства для считывания карты microSD.

Вы можете отправить пользовательские настройки преобразователя в интерфейсную программу GageView для сохранения копии этих настроек на компьютере. Вы также можете отправить эти настройки обратно на 38DL PLUS (см. раздел 14.4.5 на стр. 265). Данная процедура позволяет быстро настраивать многочисленные толщиномеры 38DL PLUS с помощью одной пользовательской настройки для преобразователя.

Экспорт файлов на съемную карту памяти

1. Убедитесь, что карта памяти microSD вставлена в слот, расположенный в отсеке вводов/выводов (под крышкой) с правой стороны 38DL PLUS (см. Рис. 1-5 на стр. 20)
2. Если вы вставили карту памяти microSD при включенном приборе, выключите и снова включите 38DL PLUS для обнаружения карты памяти прибором.

3. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
 4. В меню, выберите **ЭКСПОРТ**.
 5. В окне **ЭКСПОРТ** (см. Рис. 14-5 на стр. 265):
 - a) При необходимости, измените параметр СОРТИР. ПО
 - b) В списке файлов выделите файл, который вы хотите экспортировать.
 - c) В поле **ФАЙЛ** выберите нужный формат файла:
 - **ФАЙЛ ОТЧЕТА**: для импортирования данных в GageView
 - **EXCEL CSV**: для открытия файла данных в Microsoft Excel.
 - **ТКСТ. ФАЙЛ**: для открытия файла данных в различных программах на базе Windows.
 6. Нажмите **ЭКСПОРТ**.
- Выбранный файл копируется на съемную карту памяти microSD в папку:
 \OlympusNDT\38DLP\Transfer.
 Прибор автоматически возвращается к экрану измерений.

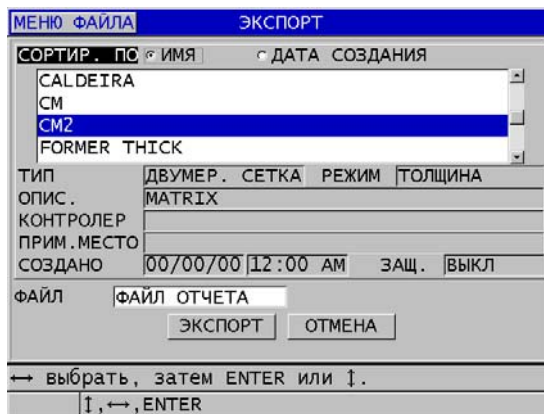


Рис. 14-5 Окно ЭКСПОРТ

14.4.5 Импортирование файлов отчета со съемной карты памяти

Вы можете импортировать файлы отчета со съемной карты памяти microSD на внутреннюю карту памяти 38DL PLUS. Можно использовать данную функцию вместе с интерфейсной программой GageView для импорта файлов отчета,

перенесенных с GageView на карту памяти microSD. Данная функция позволяет импортировать файлы в 38DL PLUS в полевых условиях, где нет возможности подключить прибор к компьютеру.

Импортирование файлов отчета со съемной карты памяти

1. Убедитесь, что папка \OlympusNDT\38DLP\Transfer на съемной карте памяти microSD содержит файл, который вы хотите импортировать на внутреннюю память 38DL PLUS.
2. Вставьте карту памяти microSD в слот, расположенный в отсеке вводов/выводов, с правой стороны 38DL PLUS (см. Рис. 1-5 на стр. 20).
3. Если вы вставили карту памяти microSD при включенном приборе, выключите и снова включите 38DL PLUS для обнаружения карты памяти прибором.
4. Находясь в экране измерений, нажмите клавишу **[FILE]**.
5. В меню, выберите **ИМПОРТ**.
6. В окне **ИМПОРТ** (см. Рис. 14-6 на стр. 267):
 - a) Выберите файл, который вы хотите импортировать в список доступных файлов.
Список доступных файлов находится в папке \OlympusNDT\38DLP\Transfer на съемной карте памяти microSD.
 - b) Нажмите **ИМПОРТ**.
 - c) Если файл с таким именем уже существует в 38DL PLUS, на экране отображается сообщение **Перезаписать файл?**. Для подтверждения операции выберите **ДА**.
Звуковой сигнал подтверждает завершение передачи файла и прибор возвращается к экрану измерений.

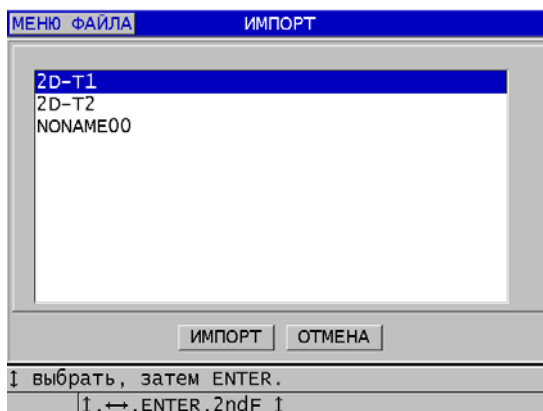


Рис. 14-6 Окно ИМПОРТ

14.4.6 Получение файлов с компьютера

Информацию регистратора данных можно не только посылать на компьютер, но и получать и скачивать с компьютера на прибор. При этом есть два преимущества:

- Через несколько месяцев или лет вы можете восстановить старые данные, сохраненные в компьютерном файле с номерами ИД. Полученные данные можно использовать в следующих целях:
 - Сохранения последовательности измерений, с помощью номеров ИД
 - Сравнения текущих показаний с ранее полученными данными толщины
 - Для ручной или автоматической проверки настройки конкретного измерения путем сравнения данной настройки с ранее использованной.
- Создание последовательности номеров ИД на компьютере и дальнейшая их загрузка в прибор. Эта последовательная организация поможет вам найти путь к заданным точкам измерения. Созданная на компьютере последовательность ИД должна иметь информацию о настройке. Настройкой может быть настройка прибора по умолчанию или другая желаемая последовательность настроек.

Загруженные в 38DL PLUS данные должны сохранять формат передаваемых данных. Olympus рекомендует использовать интерфейсную программу GageView для управления функциями подключения, хранения и создания данных 38DL PLUS. Для получения дополнительной информации по

программам управления данными обращайтесь в представительство Olympus.

Получение файлов данных с компьютера

1. При использовании программы GageView или другой программы для отправки файла с компьютера через USB-порт, установите параметры коммуникации USB и подключите 38DL PLUS к компьютеру (см. раздел 14.2 на стр. 256).
2. При использовании программы для отправки файла с компьютера через порт RS-232, установите параметры коммуникации RS-232 и подключите 38DL PLUS к компьютеру (см. раздел 14.3 на стр. 257).
3. Включите 38DL PLUS и убедитесь, что экран измерений активен.
4. Начните передачу отформатированных данных с компьютера. Во время передачи данных, 38DL PLUS отображает экран **ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ**, затем возвращается к экрану измерений.

14.5 Экранные снимки 38DL PLUS

Можно сделать снимок всего экрана 38DL PLUS со всеми отображенными на нем данными, и сохранить снимок в виде файла изображения. Данная функция удобна в случае, если вам необходима точная копия изображения экрана для отчета или другой документации. Есть два метода получения снимков:

- Отправка снимка экрана в GageView (см. раздел 14.5.1 на стр. 268)
- Отправка экранного снимка на съемную карту памяти microSD (см. раздел 14.5.2 на стр. 270)

14.5.1 Отправка снимка экрана в GageView

Вы можете отправить содержимое текущего экрана 38DL PLUS в интерфейсную программу GageView.

Подробнее об установке GageView см. в *GageView Interface Program — User's Manual* (P/N: 910-259-EN [U8778347]).

Отправка экранного снимка в GageView

1. Задайте параметры коммуникации USB, а затем подключите 38DL PLUS к компьютеру (см. раздел 14.2 на стр. 256).

2. Выберите экранное изображение 38DL PLUS, которое вы хотите сохранить.
3. Запустите программу GageView на компьютере.
4. При первом подключении 38DL PLUS к компьютеру с программой GageView, выполните следующие действия в GageView:
 - a) В меню GageView выберите **Device > Config** (Устройство > Конфигурация).
 - b) В окне **Device Configuration** (см. Рис. 14-7 на стр. 269):
 - (1) В списке **Device List** (Список устройств) выберите 38DL PLUS и щелкните **Add** (Добавить).
38DL PLUS (USB) появится в правом окне **Current Configured Devices**.
 - (2) Поставьте флажок **Connect at Startup** для автоматического подключения GageView к 38DL PLUS при запуске.
 - (3) Щелкните **OK**.

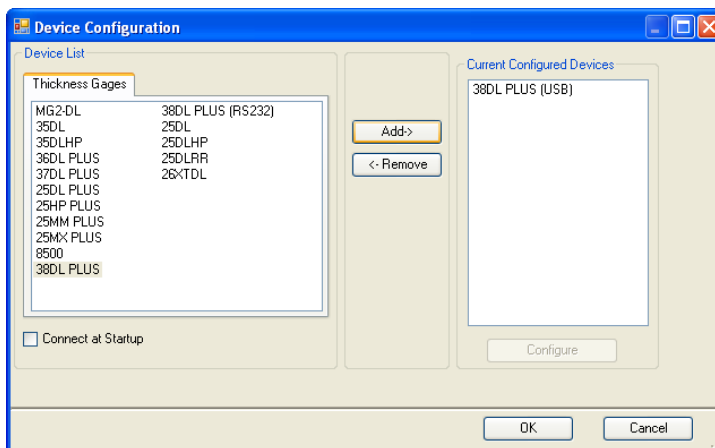


Рис. 14-7 Окно Device Configuration (Конфигурация устройства)

5. Выполните следующие действия в GageView:
 - a) В меню GageView выберите **Device > Tools** (Устройство > Инструменты).
 - b) В окне **Device Tools** (см. Рис. 14-8 на стр. 270) выберите **Screen Capture** (Экранный снимок) и щелкните **Receive**. (Получить)
По завершении передачи данных появляется изображение экрана.

- с) Щелкните **Copy** (Копировать), чтобы скопировать экранный снимок в буфер обмена Windows.

ИЛИ

Щелкните **Save** (Сохранить), чтобы сохранить изображение в формате BMP в желаемую папку и под нужным вам именем.

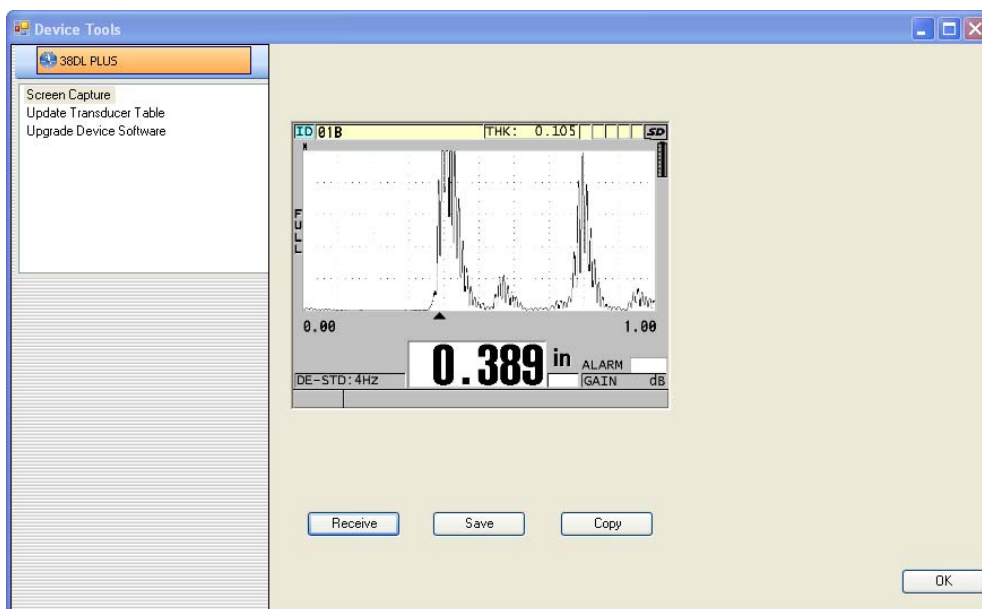


Рис. 14-8 Окно Device Tools с экранным снимком

14.5.2 Отправка экранного снимка на съемную карту памяти microSD

38DL PLUS позволяет копировать содержимое текущего экрана на съемную карту памяти microSD. Экранный снимок сохраняется в формате .bmp. Карту памяти microSD можно затем подсоединить к компьютеру и открыть файл в любой программе, читающей .bmp файлы.

Отправка экранного снимка на съемную карту памяти microSD

1. Убедитесь, что карта памяти microSD вставлена в слот, расположенный в отсеке вводов/выводов (под крышкой) с правой стороны 38DL PLUS (см. Рис. 1-5 на стр. 20)

2. Если вы вставили карту памяти microSD при включенном приборе, выключите и снова включите 38DL PLUS для обнаружения карты памяти прибором.
3. Убедитесь, что функция сохранения экранных снимков на карту памяти microSD активирована:
 - a) Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
 - b) В меню, выберите **СИСТЕМА**.
 - c) Установите **ПЕЧАТЬ ЭКРАНА НА SD** на **ВКЛ**.
4. Выберите экранное изображение, которое вы хотите сохранить.
5. Нажмите **[2nd F]**, **[DISPLAY]**.

Экран будет зафиксирован в течение 20 секунд, пока файл отправляется на съемную карту памяти в папку \OlympusNDT\38DLP\Snapshot.

Экранные снимки автоматически называются BMP n .bmp, где n начинается с 0 и увеличивается на единицу с каждым новым снимком.
6. Передача файла изображения:
 - a) Выньте карту памяти microSD из слота 38DL PLUS.
 - b) Используя устройство для считывания карты microSD, подсоедините карту памяти к компьютеру.
 - c) Скопируйте файл с карты памяти из папки \OlympusNDT\38MG\Snapshot в нужную папку на компьютере.

14.6 Формат вывода данных на последовательный порт RS-232

38DL PLUS поддерживает десять форматов вывода для передаваемых через RS-232 данных. Форматы вывода данных варьируются в зависимости от типа используемого преобразователя: одноэлементного или раздельно-совмещенного. В Табл. 24 на стр. 272 и Табл. 25 на стр. 272 представлено содержимое каждого формата для раздельно-совмещенных и одноэлементных преобразователей соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании USB-интерфейса формат вывода, как правило, установлен на F1.

Табл. 24 Формат вывода данных для раздельно-совмещенных преобразователей

Формат	Заголовок файла	ИД	Таблица толщин	А-скан	Таблица настроек	Таблица примеч.
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	✓
F4				✓		
F5		✓	✓	✓	✓	✓
F6		✓	✓		✓	✓
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	✓

Табл. 25 Формат вывода данных для одноэлементных преобразователей

Формат	Заголовок файла	ИД	Таблица толщин	А-скан	Таблица настроек	Таблица примеч.
F1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F2	✓	✓	✓		✓	
F4				✓		
F5		✓	✓	✓	✓	
F6		✓	✓		✓	
F7		✓	✓	✓	✓	
F8		✓	✓		✓	
F9		✓	✓	✓	✓	✓
F10		✓	✓		✓	

Просмотр или изменение текущего формата вывода данных

1. Находясь в окне измерений, нажмите клавишу **[SETUP MENU]**.
2. В меню, выберите **КОММ**.
3. В окне **КОММ** просмотрите или измените значение **ФОРМАТ ВЫВОДА** (описание форматов вывода см. в Табл. 24 на стр. 272 и Табл. 25 на стр. 272).



Рис. 14-9 Просмотр или изменение формата вывода файла

4. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

14.7 Сброс параметров коммуникации

Сброс параметров коммуникации восстанавливает параметры по умолчанию. Эта функция используется в случае возникновения трудностей при установке соединения с удаленным устройством. В Табл. 26 на стр. 273 представлены значения параметров коммуникации по умолчанию.

Табл. 26 Параметры коммуникации по умолчанию

Параметр	Значение
КОММ. ПРОТОКОЛ	МНОГО СИМВОЛОВ
ФОРМАТ ВЫВОДА	F1
БД СЛЕЖЕНИЕ	ВЫКЛ
ВЫВОД В-СКАНА	ВЫКЛ
ВЫВОД 37DL	ВЫКЛ
ТИП СОЕДИНЕНИЯ	USB

Сброс параметров коммуникации

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите СБРОС.
3. В окне СБРОС (см. Рис. 14-10 на стр. 274):
 - a) В списке СБРОС выберите СБРОС СВЯЗИ.
 - b) Нажмите СБРОС.

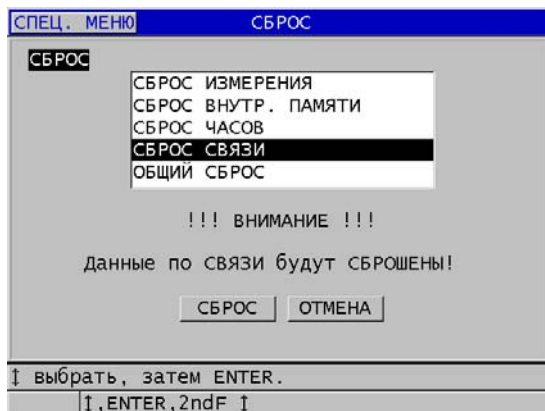


Рис. 14-10 Выбор СБРОС СВЯЗИ

15. 38DL PLUS: Технический уход и устранение неисправностей

В данной главе приводится информация по регулярному уходу и техническому обслуживанию толщиномера 38DL PLUS.

Глава состоит из следующих разделов:

- Регулярный технический уход (см. раздел 15.1 на стр. 275)
- Чистка прибора (см. раздел 15.2 на стр. 276)
- Уход за преобразователями (см. раздел 15.3 на стр. 276)
- Сброс параметров прибора (см. раздел 15.4 на стр. 277)
- Аппаратное диагностирование (см. раздел 15.5 на стр. 279)
- Регистрация ошибок ПО (см. раздел 15.6 на стр. 282)
- Просмотр состояния прибора (см. раздел 15.7 на стр. 283)
- Объяснения сообщений об ошибке (см. раздел 15.8 на стр. 284)
- Проблемы с зарядом батареи и их решение (см. раздел 15.9 на стр. 284)
- Решение проблем измерения (см. раздел 15.10 на стр. 285)

15.1 Регулярный технический уход

Корпус толщиномера 38DL PLUS герметизирован (при закрытой крышке аккумуляторного отсека), во избежание проникновения жидкостей и пыли. Тем не менее, прибор не может быть погружен в жидкость.

Корпус 38DL PLUS специально спроектирован для работы в жестких полевых условиях. Как любой электронный прибор, 38DL PLUS может быть поврежден в случае несоблюдения мер предосторожности при эксплуатации прибора. Постарайтесь соблюдать следующие рекомендации:

- Никогда не нажимайте на клавишу твердым или острым предметом.
- При подсоединении кабелей к прибору, правильно соотнесите разъем с соответствующим штепсельным разъемом на приборе (центральная ось раздельно-совмещенного преобразователя D79X должна находиться внизу; выступ разъема кабеля ввода/вывода RS-232 должен быть внизу).
- Чтобы отсоединить кабель от прибора, возьмитесь за разъем (не кабель) и осторожно выньте его из разъема.
- Не бросайте и не роняйте прибор.
- Не используйте сильные растворители или абразивные материалы для чистки защитного чехла, корпуса, клавиатуры или дисплея прибора.

15.2 Чистка прибора

Сначала оботрите прибор сухой тканью. При необходимости, смочите ткань мягкодействующим моющим средством, чтобы удалить загрязнение с прибора; предварительно закройте крышку отсека вводов/выводов. Дайте прибору высохнуть перед использованием.

15.3 Уход за преобразователями

Ультразвуковые преобразователи, используемые с 38DL PLUS, отличаются прочностью и нуждаются в минимальном уходе. Тем не менее, они также подвержены разрушению и служат дольше при правильном обращении.

- При контроле высокотемпературных объектов используйте только подходящие для этого преобразователи. Стандартные преобразователи могут быть повреждены или выведены из строя при контакте с высокотемпературной поверхностью (выше 52 °C).
- Порез, прокол или вырыв изоляции приводит к повреждению кабеля. Постарайтесь избежать описанных действий. Никогда не оставляйте преобразователь в доступных местах, во избежание случайного повреждения кабеля. Отсоединяйте преобразователь от прибора, вытягивая его за разъем, а не за кабель. Никогда не завязывайте кабель преобразователя узлом. Не скручивайте кабель и не тяните за кабель.
- Чрезмерный износ наконечника преобразователя снижает эффективность его работы. Для предотвращения быстрого износа не проводите преобразователь по шероховатой необработанной поверхности. Использование преобразователя может быть затруднено или невозможно

при повреждении наконечника. Износ может быть как незначительным, так и критическим, сокращающим срок службы преобразователя. Особое внимание уделите преобразователям с пластиковой линией задержки, вовремя заменяя изношенные линии задержки.

15.4 Сброс параметров прибора

38DL PLUS содержит функции сброса, используемые для быстрого восстановления параметров по умолчанию. Функции сброса – это комбинации быстрого вызова известных настроек. Доступны следующие функции сброса:

СБРОС ИЗМЕРЕНИЯ

Изменяет параметры измерения на значения по умолчанию, описанные ниже в Табл. 27 на стр. 277.

Табл. 27 Настройки измерения по умолчанию

Параметр	Значение по умолчанию
Режим измерения с дифференциалом	Быстр, мин, макс. и сигн. выключены
Скорость звука в материале	5,969 мм/с (средняя скорость тестовых образцов)
Дифференциальное опорное значение	0,0 мм
Низкий порог срабатывания сигнализации	0,0 мм
Высокий порог сигнализации	635,0 мм
Частота обновления изображения	4 в секунду
Масштабирование	Выкл.
Диапазон	Минимальный диапазон
Условие LOS	Нет показания толщины
Разрешение	0,01 мм

СБРОС ВНУТРЕННЕЙ ПАМЯТИ

Удаляет все сохраненные данные с внутренней карты памяти microSD и переформатирует карту.

**ВНИМАНИЕ**

Сброс внутренней памяти навсегда удаляет все сохраненные показания толщины/А-сканы. Этот сброс не удаляет сохраненные настройки преобразователя.

СБРОС ЧАСОВ

Возвращает дату на 01/01/2010 в формате ММ/ДД/YYYY, а время на 12:00 А.М. в 12-ом формате.

СБРОС СВЯЗИ

Устанавливает параметры коммуникации на значения по умолчанию, описанные в Табл. 28 на стр. 278.

Табл. 28 Настройки коммуникации по умолчанию

Параметр	Значение по умолчанию
КОММ. ПРОТОКОЛ	Много символов
ФОРМАТ ВЫВОДА	F1
БД СЛЕЖЕНИЕ	ВЫКЛ.
ВЫВОД В-СКАНА	ВЫКЛ.
ВЫХОД 37DL PLUS	ВЫКЛ.
ТИП СОЕДИНЕНИЯ	USB

ОБЩИЙ СБРОС

Выполняет одновременно сброс измерений и сброс внутренней памяти.

**ВНИМАНИЕ**

Общий сброс навсегда удаляет все данные толщины и А-сканы, сохраненные на внутренней памяти 38DL PLUS.

Активация функции сброса

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите **СБРОС**.
3. В окне **СБРОС** (см. Рис. 15-1 на стр. 279):
 - a) В списке **СБРОС** выделите желаемую функцию сброса.
Появится предупреждающее сообщение о сбросе данных измерений.
 - b) Нажмите **СБРОС**.

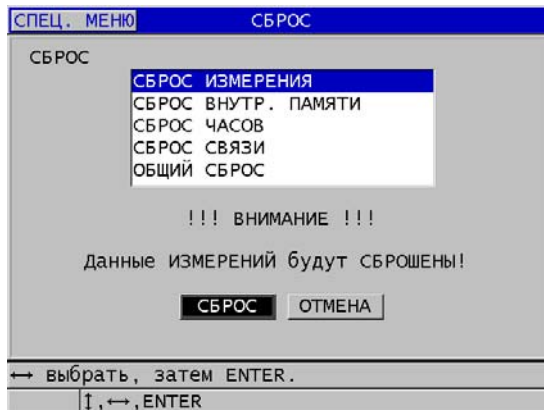


Рис. 15-1 Активация функции сброса

15.5 Аппаратное диагностирование

38DL PLUS имеет функцию, используемую для тестового самоконтроля. Тестирование позволяет выявить проблемы в оборудовании или проверить правильность выполняемой прибором операции. Некоторые испытания специально предназначены для внутреннего тестирования продукции Olympus в процессе производства.

Доступны следующие тесты:

- Тестирование клавиатуры
- Видео тестирование
- Тестирование внутренней карты памяти microSD (удач/неудач.)
- Тестирование съемной карты памяти microSD (удач/неудач.)

- Тестирование раздельно-совмещенного преобразователя
- Тестирование ESS (Electronic Stress Screening) [только для внутреннего использования Olympus]
- Тестирование В-скана (только для внутреннего использования Olympus)
- Тестирование батареи (только для внутреннего использования Olympus)
- Тестирование однопроводной схемы (только для внутреннего использования Olympus)

Выполнение диагностической проверки

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите **ТЕСТЫ**.
3. В окне **ТЕСТЫ** выберите нужный тест и нажмите [ENTER].
4. При выборе **ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ**, в окне **ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ** (см. Рис. 15-2 на стр. 280):
 - a) Нажмите клавишу, которую необходимо проверить.
Если эта клавиша функционирует нормально, прибор отобразит название клавиши в строке «Послед. нажатая кнопка».
 - b) Нажмите [ENTER], чтобы завершить тестирование клавиатуры.


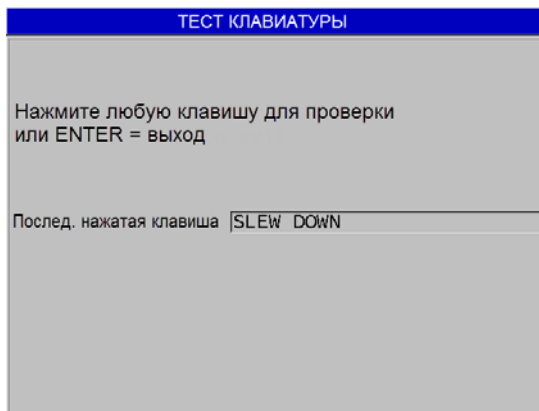


Рис. 15-2 Экран ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ

5. При выборе **ВИДЕОТЕСТ**:

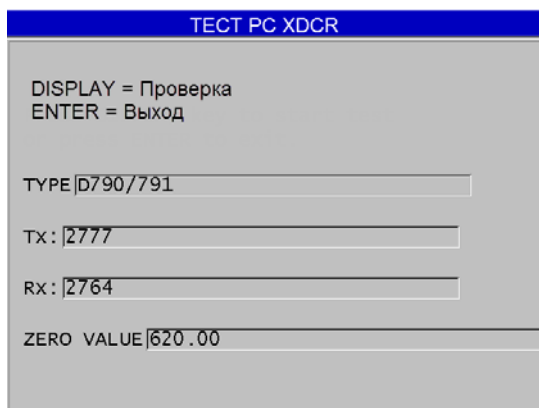

ТЕСТ PC XDCR

DISPLAY = Проверка
ENTER = Выход

TYPE |D790/791|

TX: |2777|

RX: |2764|

ZERO VALUE |620.00|

Рис. 15-3 Экран ТЕСТ P/C XDCR

15.6 Регистрация ошибок ПО

Функция диагностики ПО (**ДИАГН. ПО**) создает журнал регистрации ошибок, зафиксированных во время работы прибора. Olympus использует данную информацию для устранения неисправностей в ПО.

Диагностика ПО

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите **ДИАГН. ПО**.

Открывшееся окно **ДИАГН. ПО** отображает журнал регистрации ошибок (см. Рис. 15-4 на стр. 283).

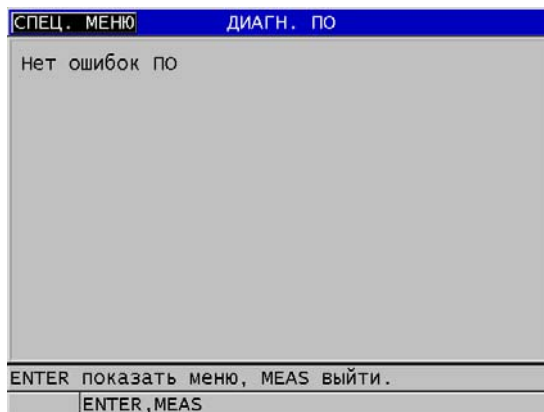


Рис. 15-4 Окно ДИАГНОСТИКА ПО

3. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

15.7 Просмотр состояния прибора

Окно **СТАТУС** содержит основную информацию о статусе прибора. Вы найдете здесь следующую информацию:

- Внутренняя температура
- Уровень заряда батареи
- Название модели
- Дата сборки
- Версия ПО
- Версия оборудования
- Код опции (S/N) для активации дополнительного ПО

Просмотр состояния прибора

1. Нажмите [2nd F], [SETUP MENU] (SP MENU).
2. В меню, выберите **СТАТУС** (см. Рис. 15-5 на стр. 284).

СПЕЦ. МЕНЮ		СТАТУС	
ВНУТР. ТЕМПЕРАТУРА			36.0 °C
УРОВ. ЗАР. БАТАРЕИ			89 %
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	38DLP		
ДАТА СБОРКИ	09/07/2012		
ВЕРСИЯ ПО	1.12		
ВЕРСИЯ ОБОРУДОВ.	PCB:0/GLUE:4/DAS:15A		
E-S/N	12E7-5757-9578-58C2		
ВНУТР. С/Н			
НАЧ. ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ			06/06/65535
ДАТА ОТПРАВКИ			06/06/65535
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ			493Hr40Min
КОЛИЧЕСТВО ВКЛЮЧЕНИЙ			759
ВЕРСИЯ ЯЗЫКА	5		
ENTER показать меню, MEAS выйти.			
ENTER, MEAS			

Рис. 15-5 Окно СТАТУС

3. Нажмите [MEAS], чтобы вернуться к экрану измерений.

15.8 Объяснения сообщений об ошибке

При работе с прибором вы можете встретить сообщения об ошибке. Эти сообщения обычно указывают на проблему в эксплуатации прибора, но некоторые сообщения могут указывать на физические неисправности самого аппарата. Если вам непонятно сообщение об ошибке, обратитесь за помощью в представительство Olympus.

15.9 Проблемы с зарядом батареи и их решение

Индикатор питания (в правом верхнем углу экрана) показывает процентный уровень оставшегося заряда батареи. Если уровень заряда слишком низкий, прибор автоматически выключается. Если прибор выключается сразу же после включения, или не включается совсем, значит разряжена батарея.

Если после зарядки батареи (см. раздел 2.3.2 на стр. 30) прибор работает только при подключении к зарядному устройству, необходимо заменить батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ

Батарея рассчитана на несколько сотен полных циклов разрядки-зарядки.

Индикатор питания показывает оставшийся уровень заряда, если зарядное устройство не подключено к прибору.

Если вам не удастся включить прибор даже при подключении зарядного устройства, это говорит о возможной неисправности прибора или зарядного устройства.

15.10 Решение проблем измерения

Табл. 29 Решение проблем измерения

Симптом	Возможные причины
Эхо-сигналы слабые или не обнаружены, нет показаний (LOS)	• Недостаточно контактной жидкости, особенно если это неровные или изогнутые поверхности. • Усиление настроено слишком низко. • Материал с высоким затуханием; непараллельная или неровная поверхность. • Прибор нуждается в тех. проверке; попробуйте общий сброс. • Амплитуда эхо-сигнала слишком слабая для обнаружения. Попробуйте увеличить усиление.
Сильные эхо-сигналы, нет показаний	• Возможно, эхо-сигнал находится в зоне игнорирования А-скана и не может быть обнаружен. • Эхо-сигнал находится вне окна эха.

Табл. 29 Решение проблем измерения (продолжение)

Симптом	Возможные причины
Сильные эхо-сигналы, неправильные показания	• Выполните калибровку. • Дифференциальный режим — проверьте индикатор РАЗН. • Мин или Макс режим — см. раздел 8.2 на стр. 118. • Материал неровный, имеет трещины, примеси, расслоения или очень высокий поверхностный шум. Попробуйте ручную настройку усиления или расширенное игнорирование.

Приложение А: Технические характеристики

Табл. 30 Общие характеристики EN15317

Параметр	Значение
Размер	Высота × Ширина × Глубина (без защитного чехла): 211,6 × 128,1 × 46,2 мм (с защитным резиновым чехлом): 236,2 × 130,6 × 66,5 мм
Вес	816,5 г
Электропитание	Адаптер переменного/постоянного тока 24 В Литий-ионная батарея 24,42 Ватт/час Пять вспомогательных батарей AA
Типы гнезд датчиков	Двойной LEMO с центральной осью IP67
Время работы литий-ионной батареи	мин. 12,6 часов стандарт. 14 часов макс. 14,7 часов
Диапазон рабочих температур	С литий-ионной батареей: от –10 °С до 50 °С
Температура хранения батареи	от –20 °С до 40 °С
Индикатор батареи	Восьмишаговый индикатор уровня заряда батареи Мигающий индикатор, указывающий на низкий заряд батареи
Частота повторения импульсов (ЧИ)	Частотный интервал 1 кГц Частота измерений: 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц, 20 Гц и 30 Гц
Индикаторы сигнализации	Визуальные индикаторы высокого и низкого порогов сигнализации со звуковым сигналом
Измерение толщины через покрытие	Эхо-эхо и THRU-COAT

Табл. 30 Общие характеристики EN15317 (продолжение)

Параметр	Значение
Минимальная и максимальная толщина	Для одноэлементных датчиков: 0,1–635,0 мм Для раздельно-совмещенных датчиков: 0,5–635,0 мм

Табл. 31 Характеристики дисплея EN15317

Параметр	Значение
Тип	Цветной тонкопленочный ЖК-дисплей с высоким графическим разрешением 640 x 480 пикселей
Размер	[Высота] × [Ширина]; [по диагонали] (56,16 × 74,88 мм; 93,6 мм)

Табл. 32 Характеристики передатчика EN15317

Параметр	Значение
Импульс передатчика	Регулируемый генератор прямоугольной волны
Напряжение генератора	Напряжение импульсов: 60 В, 110 В, 150 В и 200 В
Время нарастания импульса	Затухание входа: обычно 5 нс Затухание выхода: обычно 3,5 нс (зависит от ширины импульса)
Продолжительность импульса	Регулируется в зависимости от частоты преобразователя

Табл. 33 Характеристики приемника EN15317

Параметр	Значение
Контроль усиления	Автоматический или ручной: от 0 до 99 дБ
Диапазон частоты	Обычно от 0,5 до 24 МГц (в зависимости от фильтра)

Табл. 34 Прочие характеристики EN15317

Параметр	Значение
Хранение данных	Встроенная и внешняя карты памяти microSD, емкостью 2 Гб. Каждая карта вмещает: до 475 000 показаний толщины или до 20 000 А-сканов с показаниями толщины
Типы выхода данных	USB Клиент 2.0 RS-232 Съемная карта памяти microSD
Хранение настроек калибровки	Настройки по умолчанию для одноэлементных и раздельно-совмещенных преобразователей Место для хранения 35-ти пользовательских настроек для одноэлементных преобразователей и 10-ти пользовательских настроек для раздельно-совмещенных преобразователей
Калибровка	Тестовый образец для калибровки прибора по одной или двум точкам Скорость можно вводить вручную. Калибровка по нескольким точкам с использованием раздельно-совмещенных преобразователей
Время отклика ЖК-дисплея	Регулируемое: 4 Гц, 8 Гц, 16 Гц, 20 Гц и 30 Гц
Количество пикселей для отображения А-скана	640 × 480
Разъем принтера	RS-232

Табл. 35 Климатические испытания

Параметр	Значение
Класс защиты IP	Прибор отвечает требованиям IP67
Взрывоопасная атмосфера	MIL-STD-810F, Раздел 511.4, Процедура I
Устойчивость к ударам	MIL-STD-810F, Раздел 516.5, Процедура I
Устойчивость к вибрации	MIL-STD-810F, Раздел 514.5, Процедура I
Испытание на падение	MIL-STD-810F, Раздел 516.5, Процедура IV – Тест на падение при транспортировке

Табл. 36 Характеристики измерения

Параметр	Значение
Режимы измерения	Стандартный раздельно-совмещенный: время между возбуждающим импульсом и первым донным эхо-сигналом с использованием раздельно-совмещенного преобразователя. Двойной Эхо-эхо: время между последовательными донными эхо-сигналами с использованием раздельно-совмещенных преобразователей. Thru-coat: время между возбуждающим импульсом и первым донным эхо-сигналом, без учета и без отображения толщины покрытия. Режим 1: время между возбуждающим импульсом и первым эхо-сигналом вслед за зоной игнорирования эхо-сигналов с использованием контактных преобразователей. Режим 2: время между интерфейсным эхо-сигналом и первым донным эхо-сигналом. Обычно используется с преобразователями с линией задержки или иммерсионными датчиками. Режим 3: время между двумя донными эхо-сигналами, следующими за интерфейсным эхо-сигналом. Обычно используется с преобразователями с линией задержки или иммерсионными датчиками.
Коррекция V-образного пути распространения звука	Автоматическая или ручная, в зависимости от типа преобразователя
Разрешающая способность	Регулируется с помощью клавиатуры: НИЗКАЯ: 0,1 мм СТД: 0,01 мм ВЫСОКАЯ: 0,001 мм с опцией высокого разрешения Не все уровни разрешения доступны для всех режимов измерений.
Диапазон скорости звука в материале	от 0,762 до 13,999 мм/мкс
Разрешение скорости звука в материале	0,001 мм/мкс
Диапазон сигнализации	от 0,00 до 635,00 мм

Табл. 37 Характеристики регистратора данных

Параметр	Значение
Емкость памяти	до 475 000 показаний толщины или до 20 000 А-сканов с показаниями толщины
Длина идентификационного номера (ID)	от 1 до 20 знаков
Длина имени файла	от 1 до 32 знаков
Форматы файлов	Инкрементный Последовательный (определяется начальным и конечным ИД) Последовательный с пользовательскими точками Двумерная сетка Двумерная сетка с пользовательскими точками Трехмерная сетка Трехмерная сетка с пользовательскими точками Бойлер
Внешняя карта памяти	Карта памяти microSD Максимальная емкость 2 Гб

Табл. 38 Стандартный диапазон измерений и настройки по умолчанию для одноэлементных преобразователей^а

Название настройки	Преобразователь	Типичный диапазон измерений
DEFM1-20.0-M116	M116	Сталь: от 0,250 до 8,000 мм
DEFM1-10.0-M112	M112	Сталь: от 0,760 до 250,000 мм
DEFM1-10.0-M1016	M1016	Сталь: от 0,760 до 250,00 мм
DEFM1-5.0-M110	M110	Сталь: от 1,00 до 380,00 мм
DEFM1-5.0-M109	M109	Сталь: от 1,00 до 500,00 мм
DEFM1-2.25-M106	M106	Сталь: от 2,00 до 635,00 мм
DEFM1-2.25-M1036	M1036	Сталь: от 2,00 до 635,00 мм
DEFM3-20.0-M208	M208	Сталь: от 0,25 до 5,00 мм
DEFP2-20.0-M208	M208	Пластик: от 0,12 до 5 мм
DEFM3-10.0-M202	M202	Сталь: от 0,25 до 12,00 мм
DEFM2-10.0-M202	M202	Сталь: от 0,75 до 12,00 мм

Табл. 38 Стандартный диапазон измерений и настройки по умолчанию для одноэлементных преобразователей^а (продолжение)

Название настройки	Преобразователь	Типичный диапазон измерений
DEFP2-10.0-M202	M202	Пластик: от 0,6 до 6 мм
DEFM3-15.0-V260	V260	Сталь: от 0,25 до 5,00 мм
DEFM2-15.0-V260	V260	Сталь: от 0,75 до 12,50 мм
DEFP2-15.0-V260	V260	Пластик: от 0,25 до 3 мм
DEFM2-5.0-M201	M201	Сталь: от 1,50 до 25,40 мм
DEFP2-5.0-M201	M201	Пластик: от 0,62 до 12,5 мм
DEFM2-5.0-M206	M206	Сталь: от 1,25 до 19,00 мм
DEFP2-5.0-M206	M206	Пластик: от 1 до 12,5 мм
DEFM2-2.25-M207	M207	Сталь: от 2,00 до 19,00 мм
DEFP2-2.25-M207	M207	Пластик: от 2 до 12,5 мм
DEFM2-20.0-M208	M208	Сталь: от 0,50 до 10,00 мм
DEFM1-0.5-M101	M101	Сталь: от 12,5 до 635 мм
DEFM1-1.0-M102	M102	Сталь: от 5,0 до 635 мм
DEFM1-1.0-M103	M103	Сталь: от 2,5 до 635 мм
DEFP1-0.5-M2008	M2008	Стекловолокно: от 5,0 до 75 мм

- а. Максимальная способность измерения толщины зависит от типа преобразователя, условий материала и температуры.

Табл. 39 Описание параметра настройки

Название	Описание	Единицы/Разрешение/Диапазон
ИЗМЕРЕНИЕ	Режим определения эхо-сигнала	Стандартный раздельно-совмещенный Двойной Эхо-эхо Thru-coat Режим 1 Режим 2 Режим 3
ТИП ИЗМЕР.	Особые режимы измерения	Стандартный или Оксид (опция) Защитный слой (опция) Первый пик

Табл. 39 Описание параметра настройки (продолжение)

Название	Описание	Единицы/Разрешение/Диапазон
ТИП ДАТЧИКА	Типы преобразователей	Раздельно-совмещенный Прямого контакта С линией задержки Иммерсионный ЭМАП
НАПРЯЖ. ГЕНЕР	Энергия генератора	60 В, 110 В, 150 В или 200 В
МАКС. УСИЛ.	Максимальное усиление приемника	от 0,0 до 99,8 дБ с шагом 0,3 дБ
НАЧ. УСИЛЕНИЕ	Начальное усиление TDG	от 0,0 до макс. усиления, с шагом 1 дБ
КРИВАЯ TDG	Кривая усиления времени (по умолчанию)	от 0,0 дБ/сек до 39,9 дБ/сек
ИГНОР. ЗИ	Игнорирование зондирующего импульса	от 0 нс до 225 мкс
ОКНО ЭХА	Строб определения эхо-сигнала, начинающийся в конце зоны игнорирования ЗИ (зондирующего сигнала) в режиме 1 или интерфейсного эхо-сигнала в режимах 2 и 3. Значение, показанное для конца зоны отображения эхо-сигнала, относится к зондирующему импульсу.	от 0 нс до 224,71 мкс. 55 нс или временной интервал ИГНОР. ЗИ
ПОЛЯРН. ЭХО 1	Полярность определения первого эхо-сигнала	+ или –
ПОЛЯРН. ЭХО 2	Полярность определения второго эхо-сигнала	+ или –
ИГНОР. ИС	Игнор. после интерфейсного эха	от 0 до 20 мкс
ИГНОР. РЗ	Игнор. после первого измеренного донного эха в режиме 3	от 0 до 20 мкс
СКОРОСТЬ	Скорость ультразвука в измеряемом материале	от 0,508 до 18,699 мм/мкс
НОЛЬ	Фактор калибровки нуля	от 0,00 до 999,99

Табл. 40 Общие характеристики

Элемент	Описание
Клавиатура	Герметичная, мембранная. Тактильная и звуковая обратная связь, цветная графика, 21 клавиша
Раздельно-совмещенные преобразователи	Автоматически определяет тип преобразователя и оптимизирует прибор для работы с данным преобразователем. Преобразователи, не изготовленные компанией Olympus, вероятно, будут работать, но качество их работы не гарантировано. Поддерживаются следующие преобразователи: D790, D790-SM, D791, D791-RM, D792, D793, D794, D795, D797, D798, D7906-SM, D7908, D799 и MTD705.
Одноэлементные преобразователи	Поддерживаются контактные преобразователи, преобразователи с линией задержки и иммерсионные датчики от 2,25 до 30 МГц. Опция повышенного проникновения увеличивает диапазон частоты от 0,5 до 30 МГц.

Приложение В: Скорость звука

В расположенной ниже таблице вы найдете значения скорости звука в наиболее часто встречающихся материалах. Используйте данную таблицу только как ориентировочную информацию. Реальная скорость звука в материале может сильно варьироваться в зависимости от целого ряда причин и условий, таких как: состав, кристаллическая структура, пористость и температура. Поэтому, для обеспечения максимальной точности в определении скорости звука в материале необходимо сначала изучить образец исследуемого материала.

Табл. 41 Скорость звука в различных материалах

Материал	В (дюйм/мкс)	В (м/с)
Полиакрилат (органическое стекло)	0,107	2 730
Алюминий	0,249	6 320
Бериллий	0,508	12 900
Латунь, судостроительная	0,174	4 430
Медь	0,183	4 660
Алмаз	0,709	18 000
Глицерин	0,076	1 920
Инконель	0,229	5 820
Железо, Литье (с малой скоростью)	0,138	3 500
Железо, Литье (с высокой скоростью)	0,220	5 600
Железная руда (магнитная)	0,232	5 890
Свинец	0,085	2 160
Акриловый пластик (люсит)	0,106	2 680
Молибден	0,246	6 250
Моторное масло (SAE 20/30)	0,069	1 740

Табл. 41 Скорость звука в различных материалах (продолжение)

Материал	В (дюйм/мкс)	В (м/с)
Никель, чистый	0,222	5 630
Полиамид (с малой скоростью)	0,087	2 200
Нейлон (высокая скорость)	0,102	2 600
Полиэтилен, высокой плотности (HDPE)	0,097	2 460
Полиэтилен, низкой плотности (LDPE)	0,082	2 080
Полистирен	0,092	2 340
Поливинилхлорид (жесткий ПВХ)	0,094	2 395
Каучук (полибутадиен)	0,063	1 610
Кремний	0,379	9 620
Силикон	0,058	1 485
Сталь, 1020	0,232	5 890
Сталь, 4340	0,230	5 850
Сталь, 302 аустенитная нержавеющая	0,223	5 660
Сталь, 347 аустенитная нержавеющая	0,226	5 740
Олово	0,131	3 320
Титан, Ti 150A	0,240	6 100
Вольфрам	0,204	5 180
Вода (20 °C)	0,0580	1 480
Цинк	0,164	4 170
Цирконий	0,183	4 650

Использованная литература

Folds, D. L. "Experimental Determination of Ultrasonic Wave Velocities in Plastics, Elastomers, and Syntactic Foam as a Function of Temperature," Naval Research and Development Laboratory, Panama City, Florida, 1971.

Fredericks, J. R. Ultrasonic Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1965.

"Handbook of Chemistry and Physics" Chemical Rubber Co., Cleveland, Ohio, 1963.

Mason, W. P. Physical Acoustics and the Properties of Solids, D. Van Nostrand Co., New York, 1958.

Papadakis, E. P. Panametrics — unpublished notes, 1972.

Приложение С:

Комплектующие и заменяемые детали

Табл. 42 Опции ПО

Описание	Номер для заказа
ПО «оксидный слой» для коррозионного мониторинга (опция, активируемая с помощью кода)	38DLP-OXIDE [U8147014]
ПО «высокое разрешение» (опция, активируемая с помощью кода)	38DLP-HR [U8147015]
ПО «мульти-измерения» (опция, активируемая с помощью кода)	38DLP-MM [U8147016]
ПО «повышенное проникновение» (опция, активируемая с помощью кода)	38DLP-HP [U8147017]

Табл. 43 Комплектующие и заменяемые детали

Описание	Номер для заказа
Кейс для транспортировки	38-CC [U8764099]
Защитный резиновый чехол с нагрудным ремнем	38DLP/RPC [U8779306]
Подставка для толщиномера	EPLTC-PS [U8780044]
Нагрудный ремень	441-087 [U8902895]
Кольца для крепления	412-1061LF [U8907259]
Руководство по эксплуатации 38DL PLUS	DMTA-10004-01RU
CD-ROM с интерфейсной программой (стандарт.)	GageView [U8147006]

Табл. 43 Комплектующие и заменяемые детали (продолжение)

Описание	Номер для заказа
Батареи	Перезаряжаемая литий-ионная батарея: 38-BAT [U8760054] Держатель для батарей типа AA: 38DLP/AA [U8780290] Щелочные и никель-металлгидридные (NiMH)
Педаль для удаленного сохранения/отправки данных	38DLP/RFS [U8780288]
Расширенная гарантия — 1 год	38DLP-EW [U8778348]
Устройство для считывания штрихового кода	38DLP/BCW/NC [U8780289]

Табл. 44 Интерфейсные кабели и источники питания

Описание	Номер для заказа
Кабель 1,83 м; 9-контактное гнездо типа D (подсоединяется к верхней части прибора)	38-9F6 [U8840167]
USB-кабель 1,83 м (подсоединяется к верхней части прибора)	38-C-USB-IP67 [U8800998]
USB-кабель 1,83 м (подключается к разъему, расположенному под крышкой отсека входов/выходов)	EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031]
Кабель VGA 1,83 м	EPLTC-C-VGA-6 [U8840035]
Внешняя карта памяти microSD на 2 Гб	MICROSD-ADP-2GB [U8779307]
Кабель для портативных принтеров	38DLP-PR6 [U8780287]

Табл. 44 Интерфейсные кабели и источники питания (продолжение)

Описание	Номер для заказа
Универсальное зарядное устройство/адаптер переменного тока	ЕР-МСА-Х, где Х означает тип кабеля питания: • U для Северной Америки, Японии и Кореи [U8050397] • A для Австралии [U8767330] • K для Великобритании [U8767287] • I для Италии [U8767289] • D для Дании [U8767290] • P для Пакистана, Индии, ЮАР и Гонконга [U8767291] • E для Европы [U8767288]
Кабель для адаптера переменного тока: Северная Америка, ЮАР, Япония и Корея	2111 [U8840015]
Кабель для адаптера переменного тока: Европа—Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Израиль и Греция	1514 [U8840003]
Кабель для адаптера переменного тока (Австралия)	1515 [U8840005]
Кабель для адаптера переменного тока (Великобритания)	1516 [U8840007]
Кабель для адаптера переменного тока (Италия)	1517 [U8840009]
Кабель для адаптера переменного тока (Дания)	1518 [U8840011]
Кабель для адаптера переменного тока (Индия, Пакистан, ЮАР и Гонконг)	1519 [U8840013]

Табл. 45 Контактные жидкости

Описание	Номер для заказа
Пропиленгликоль (0,06 л.)	Couplant A-2 [U8770273]
Глицерин (0,06 л.)	Couplant B-2 [U8770023]

Табл. 45 Контактные жидкости (продолжение)

Описание	Номер для заказа
Гель (0,35 л.)	Couplant D-12 [U8770026]
Высокая температура до 538 °C, 0,06 л.	Couplant E-2 [U8770274]
Средняя температура до 260 °C, 0,06 л.	Couplant F-2 [U8770141]

Табл. 46 Контрольные образцы

Описание	Номер для заказа
5-ступенчатый, сталь 1018 В дюймах: 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500	2214E [U8880014]
5-ступенчатый, сталь 1018 Метрические ед. измерения: 2,5 мм, 5 мм, 7,5 мм, 10 мм, 12,5 мм	2214M [U8880016]
5-ступенчатый, алюминий В дюймах: 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500	2213E [U8880010]
4-ступенчатый, сталь 1018 В дюймах: 0,250, 0,500, 0,750, 1,500	2212E [U8880008]
2-ступенчатый, нерж. сталь 303 В дюймах: 0,050, 0,150	2218E [U8880022]
2-ступенчатый, нерж. сталь 303 Метрические ед. измерения: 1 мм, 15 мм	2218M [U8880024]
2-ступенчатый, нерж. сталь 303, В дюймах: 0,200, 1,500	2219E [U8880026]
2-ступенчатый, нерж. сталь 303, Метрические ед. измерения: 5 мм, 30 мм	2219M [U8880028]

Список изображений

Рис. 1-1	Измерение толщины с помощью 38DL PLUS	14
Рис. 1-2	Компоненты приборной части 38DL PLUS	18
Рис. 1-3	Разъемы 38DL PLUS	18
Рис. 1-4	Разъемы в верхней части прибора	19
Рис. 1-5	Разъемы ввода/вывода	20
Рис. 1-6	Клавиатуры 38DL PLUS	21
Рис. 2-1	Индикатор питания прибора	27
Рис. 2-2	Подключение зарядного устройства/адаптера	28
Рис. 2-3	Подключение к разъему электропитания	29
Рис. 2-4	Открытие аккумуляторного отсека	32
Рис. 2-5	Выбор типа батареи	33
Рис. 3-1	Основные элементы экрана измерений	36
Рис. 3-2	Поле ИД	36
Рис. 3-3	Другие элементы экрана измерений	37
Рис. 3-4	Индикатор потери сигнала (LOS)	37
Рис. 3-5	Пример меню и подменю	38
Рис. 3-6	Пример экрана параметров	39
Рис. 3-7	Пример виртуальной клавиатуры	41
Рис. 3-8	Традиционный способ редактирования текста	43
Рис. 4-1	Выбор языка пользовательского интерфейса	46
Рис. 4-2	Настройка даты и времени	47
Рис. 4-3	Окно НАСТРОЙКИ ЭКРАНА	48
Рис. 4-4	Пример цветовых схем при работе внутри и вне помещения	49
Рис. 4-5	Режимы детектирования сигнала	51
Рис. 4-6	Режимы отображения сигнала	52
Рис. 4-7	Диапазон отображения А-скана	53
Рис. 4-8	А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 1	55
Рис. 4-9	А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 2	56
Рис. 4-10	А-скан в обычном и увеличенном масштабе в режиме 3	56
Рис. 4-11	Индикатор частоты обновления данных	57

Рис. 5-1	Подключение преобразователя	60
Рис. 5-2	Исходный экран при использовании стандартного раздельно-совмещенного преобразователя D79X	60
Рис. 5-3	Выбор настройки для одноэлементного преобразователя	61
Рис. 5-4	Калибровка скорости звука на толстой части 5-ступенчатого образца	64
Рис. 5-5	Калибровка нуля на тонкой части 5-ступенчатого образца	65
Рис. 5-6	Пример 5-ступенчатого тестового образца	66
Рис. 5-7	Ввод известной скорости звука в материале	68
Рис. 5-8	Сообщение о заблокированной калибровке	69
Рис. 5-9	Установка раздельно-совмещенного преобразователя на поверхность материала и получение значения толщины	73
Рис. 5-10	Имя активного файла появляется в строке ИД	74
Рис. 5-11	Открытие диалогового окна НАСТРОЙКА THRU-COAT	75
Рис. 5-12	Стандартный режим определения эхо-сигнала	78
Рис. 5-13	Режим автоматического определения эхо-эхо	79
Рис. 5-14	Режим ручного определения эхо-эхо	80
Рис. 5-15	Сравнение измерений в ручном режиме	82
Рис. 6-1	Подключение ЭМА-преобразователя и адаптера	88
Рис. 7-1	Экран ОПЦИИ для активации программных опций	93
Рис. 7-2	Окно ОКСИД	96
Рис. 7-3	Выбор значения для отображения крупным шрифтом	97
Рис. 7-4	Экран измерений с включенной опцией «оксидный слой»	99
Рис. 7-5	Экран измерений в случае отслоения оксида/накипи от внутренней поверхности трубы	100
Рис. 7-6	Экран отображения А-скана	102
Рис. 7-7	Настройка параметров мульти-измерения в нормальном режиме .	103
Рис. 7-8	Варианты отображения показаний толщины (трех отдельных слоев и общей толщины) в режиме мульти-измерения	104
Рис. 7-9	Настройка параметров мульти-измерения в режиме мягкий контакт	106
Рис. 7-10	Настройка параметров мульти-измерения в режиме % от общей толщины.	107
Рис. 7-11	Главный экран кодированного В-скана	108
Рис. 7-12	Изменение параметров В-скана	109
Рис. 7-13	Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 1	112
Рис. 7-14	Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 5	113
Рис. 7-15	Расстояние скан. 7 дюйм. — Коэфф. масштабирования 10	113
Рис. 8-1	Обычный дифференциальный режим	116
Рис. 8-2	Окно РАЗН.	117
Рис. 8-3	Отображение минимальной и/или максимальной толщины	118
Рис. 8-4	Высокий порог сигнализации (HIGH)	121

Рис. 8-5	Режим сигнализации В-скан	123
Рис. 8-6	ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ индикаторы сигнализации	124
Рис. 8-7	Настройка СТАНДАРТНОГО режима сигнализации	125
Рис. 8-8	Сообщение при попытке открыть заблокированную функцию	127
Рис. 8-9	Окно БЛОКИРОВКА ПРИБОРА	128
Рис. 9-1	Окно ИЗМЕРЕНИЙ	132
Рис. 9-2	Окно СИСТЕМА	134
Рис. 9-3	Настройка параметров коммуникации	136
Рис. 10-1	Настройка усиления вручную	142
Рис. 10-2	Настройка длины расширенного игнорирования	145
Рис. 10-3	Пример В-скана для 5-ступенчатого тестового блока	146
Рис. 10-4	Изменение параметров В-скана	147
Рис. 10-5	Полуразмер и полный размер В-скана	148
Рис. 10-6	Элементы В-скана	149
Рис. 10-7	Элементы просмотра зафиксированного В-скана	150
Рис. 10-8	Пример полуразмера сетки БД	155
Рис. 10-9	Изменение параметров сетки БД	156
Рис. 10-10	Полуразмер и полный размер сетки БД	157
Рис. 10-11	Транспонирование сетки	157
Рис. 10-12	Пример линеаризованной сетки БД	158
Рис. 10-13	Выделенная ячейка сетки БД на экране просмотра ИД	159
Рис. 10-14	Пример вставленной ячейки	160
Рис. 10-15	Пример вставленной ячейки крупным планом	161
Рис. 10-16	Окно СРД/МИН	162
Рис. 10-17	Экраны измерений с активированной функцией измерения СРД/МИН	163
Рис. 10-18	Окно КОМП. ТЕМП.	165
Рис. 10-19	Отображение данных температурной компенсации	166
Рис. 11-1	Имя активного файла в строке ИД	168
Рис. 11-2	Параметры регистратора данных	169
Рис. 11-3	Окно СОЗДАТЬ	172
Рис. 11-4	Окно СОЗДАТЬ для инкрементного типа файла	175
Рис. 11-5	Выбор диапазона ИД для последовательного типа файла	176
Рис. 11-6	Конфигурация диапазона ИД для последовательного файла с пользовательской точкой	178
Рис. 11-7	Типичный пример двумерной сетки	179
Рис. 11-8	Одна сетка для 75 одинаковых частей	180
Рис. 11-9	Разные названия сетки для каждого объекта	181
Рис. 11-10	Конфигурация диапазона ИД для 2-D сетки	182
Рис. 11-11	Конфигурация диапазона ИД для 2-D сетки с пользовательскими точками	184
Рис. 11-12	Конфигурация диапазона ИД для 3-D сетки	186

Рис. 11-13	Конфигурация диапазона ИД для бойлера	188
Рис. 11-14	Конфигурация диапазона ИД для пользовательской 3-D сетки	189
Рис. 11-15	Меню Файл: подменю Отчет	192
Рис. 11-16	Открытие файла	193
Рис. 11-17	Копирование файла	194
Рис. 11-18	Редактирование информации нового файла	195
Рис. 11-19	Экран редактирования сеточного файла	196
Рис. 11-20	Удаление файла	197
Рис. 11-21	Удаление данных диапазона ИД в активном файле	198
Рис. 11-22	Предупреждающее сообщение при сбросе данных измерения	199
Рис. 11-23	Окно ПРИМЕЧАНИЯ К ФАЙЛУ	200
Рис. 11-24	Выбор примечания в таблице примечаний	202
Рис. 11-25	Копирование таблицы примечаний из одного файла в другой	204
Рис. 11-26	Предупреждающее сообщение защиты от перезаписи ИД	205
Рис. 11-27	Содержимое экрана просмотра ИД	206
Рис. 11-28	Режим редактирования ИД #	208
Рис. 11-29	Отредактированный ИД не найден в базе данных	209
Рис. 11-30	Выбор сканера штрих-кода RS-232	211
Рис. 11-31	Экран отчета СВОДКА ПО ФАЙЛУ	213
Рис. 11-32	Экран результатов отчета СВОДКА ПО ФАЙЛУ	213
Рис. 11-33	Экран результатов СВОДКА МИН/МАКС	214
Рис. 11-34	Экран отчета СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ	215
Рис. 11-35	Экран результатов отчета СРАВНЕНИЕ ФАЙЛОВ	215
Рис. 11-36	Экран результатов отчета СВОДКА СИГНАЛИЗАЦИИ	216
Рис. 11-37	Экран результатов отчета СВОДКА МИН/МАКС	217
Рис. 11-38	Возвращение к экрану измерений	217
Рис. 12-1	Экран ВЫБОР ОБЩЕЙ НАСТРОЙКИ	221
Рис. 12-2	Экран АКТИВНЫЙ	223
Рис. 12-3	Изображение V-пути	225
Рис. 12-4	Выберите ДА для подтверждения калибровки V-пути	227
Рис. 12-5	Редактирование точки 1 калибровки V-пути	228
Рис. 12-6	Сохранение настройки	229
Рис. 13-1	Экран АКТИВНЫЙ для настройки одноэлементного преобразователя	233
Рис. 13-2	Настройка параметров А-скана	235
Рис. 13-3	Режим 1 детектирования	236
Рис. 13-4	Режим 2 детектирования	237
Рис. 13-5	Режим 3 детектирования	238
Рис. 13-6	Детектирование первого или второго отрицательного пика	239
Рис. 13-7	Сравнение напряжения генератора: 60 В и 200 В	240
Рис. 13-8	Зоны кривой TDG и параметры	241
Рис. 13-9	Положение ИГНОР. ЗИ для режима 1	244

Рис. 13-10	Положение ИГНОР. ЗИ для режимов 2 и 3	244
Рис. 13-11	Настройка окна эха для режима 1	245
Рис. 13-12	Настройка окна эха для режимов 2 и 3	246
Рис. 13-13	Отрицательный и положительный максимумы	247
Рис. 13-14	Примеры игнорирования ИС в режиме 2	249
Рис. 13-15	Примеры игнорирования ИС в режиме 3	250
Рис. 13-16	Примеры настройки Игнор. РЗ	251
Рис. 13-17	Сохранение пользовательских настроек	252
Рис. 14-1	Подключение 38DL PLUS к компьютеру	257
Рис. 14-2	Просмотр параметров коммуникации	260
Рис. 14-3	Выбор файла для отправки	262
Рис. 14-4	Установление диапазона ИД для отправки	263
Рис. 14-5	Окно ЭКСПОРТ	265
Рис. 14-6	Окно ИМПОРТ	267
Рис. 14-7	Окно Device Configuration (Конфигурация устройства)	269
Рис. 14-8	Окно Device Tools с экраным снимком	270
Рис. 14-9	Просмотр или изменение формата вывода файла	273
Рис. 14-10	Выбор СБРОС СВЯЗИ	274
Рис. 15-1	Активация функции сброса	279
Рис. 15-2	Экран ТЕСТ КЛАВИАТУРЫ	280
Рис. 15-3	Экран ТЕСТ Р/С XDСR	282
Рис. 15-4	Окно ДИАГНОСТИКА ПО	283
Рис. 15-5	Окно СТАТУС	284

Список таблиц

Табл. 1	Содержание наклеек	3
Табл. 2	Функции клавиатуры	21
Табл. 3	Рекомендуемые преобразователи для различных диапазонов толщины стали	83
Табл. 4	Программные опции 38DL PLUS	91
Табл. 5	Преобразователи для измерения толщины оксидного слоя	94
Табл. 6	Примерный расчет скорости сканирования	110
Табл. 7	Примерный расчет макс. расстояния сканирования	111
Табл. 8	Пример расчета сигнализации в режиме АБСОЛЮТ. ДИФФ.	122
Табл. 9	Пример расчета сигнализации в режиме % РАЗН.	122
Табл. 10	Краткое описание содержимого файлов	168
Табл. 11	Дополнительная сохраняемая информация	170
Табл. 12	Результирующие ИД для ИНКРЕМЕНТНОГО файла	173
Табл. 13	Результирующие ИД для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО типа файла	175
Табл. 14	Результирующие ИД для файла ПОСЛ.+ПОЛЬЗ. ТЧК	177
Табл. 15	Результирующие ИД для файла 2D+ПОЛЬЗ. ТЧК	183
Табл. 16	Результирующие ИД для 3D сетки	185
Табл. 17	Результирующие ИД для БОЙЛЕРА	187
Табл. 18	Результирующие ИД для файла 3D+ПОЛЬЗ. ТЧК	188
Табл. 19	Режимы данных файла	190
Табл. 20	Предустановленные настройки	219
Табл. 21	Преобразователи по умолчанию	221
Табл. 22	Полярность эхо-сигналов	247
Табл. 23	Дополнительные кабели RS-232	258
Табл. 24	Формат вывода данных для раздельно-совмещенных преобразователей	272
Табл. 25	Формат вывода данных для одноэлементных преобразователей	272
Табл. 26	Параметры коммуникации по умолчанию	273
Табл. 27	Настройки измерения по умолчанию	277
Табл. 28	Настройки коммуникации по умолчанию	278

Табл. 29	Решение проблем измерения	285
Табл. 30	Общие характеристики EN15317	287
Табл. 31	Характеристики дисплея EN15317	288
Табл. 32	Характеристики передатчика EN15317	288
Табл. 33	Характеристики приемника EN15317	288
Табл. 34	Прочие характеристики EN15317	289
Табл. 35	Климатические испытания	289
Табл. 36	Характеристики измерения	290
Табл. 37	Характеристики регистратора данных	291
Табл. 38	Стандартный диапазон измерений и настройки по умолчанию для одноэлементных преобразователей	291
Табл. 39	Описание параметра настройки	292
Табл. 40	Общие характеристики	294
Табл. 41	Скорость звука в различных материалах	295
Табл. 42	Опции ПО	297
Табл. 43	Комплектующие и заменяемые детали	297
Табл. 44	Интерфейсные кабели и источники питания	298
Табл. 45	Контактные жидкости	299
Табл. 46	Контрольные образцы	300

Алфавитный указатель

Символы

% от общей толщины 106

A

AGC

выключение 133

B

B-скан

использование 151

максимальная толщина 150

направление сканирования 148

описание 145

режим сигнализации 152

сигнализация 123

сохранение 152

сохранение данных 154

фиксация 149

центрирование 150

E

E1 игнорирование

настройка 81

EPRI 182

F

FCC (США) 11

G

GageView

описание 256

руководство 6

создание файла данных 171

таблица примечаний 201

установка 256

экранный снимок 268

I

ICES-003 (Канада) 11

N

NONAME00, файл по умолчанию 74

O

Olympus

техническая поддержка 12

R

RF 51

RoHS 4, 10

RS-232 258

настройка 258

формат вывода данных 271

T

TDG 240

THRU-COAT

активация 75

измерение 75

калибровка 76

U

USB

коммуникация, настройка 256

разъем 18

USB-клиент

разъем 19

V

VGA

- выход 84
- разъем 19

V-путь

- активация 225
- описание 224
- преобразователи DE 226

A

АВТО Е-ТО-Е 78

адаптер/зарядное устройство 30

активация

- V-путь 225
- быстрый вызов настройки 253
- дифференциальный режим 116
- масштабирование 55
- программная опция 92
- режим мин/макс 119
- сброс 279
- сетка БД 155

активация THRU-COAT 75

активный ИД, изменение 207

активный файл

- имя 168

акустический контакт 97

английская клавиатура 21

A-скан 36

- детектирование 48, 50
- диапазон 53
- задержка 53
- заполненная форма сигнала 52
- масштабирование 151
- настройка параметров 235
- отображение 52
- отслеживание 48
- отслеживание сигнала 36
- развертка 36
- фиксация 128

Б

батарея

- NiMH 29
- время работы 30
- дверца отсека 32
- замена 32

заряд 29

зарядка 30, 31

зарядное устройство 27

инструкции по хранению 31

инструкции по эксплуатации 31

перезаряжаемая 29

питание 29

полная емкость 31

полная зарядка после замены 33

решение проблемы 284

цикл зарядки 31

циклы разрядки-зарядки 285

щелочные 29

безопасность

наклейки и символы 1

блокировка

толщиномер 126

блокировка прибора 126

бойлер 186

бойлерная труба 95

измерение толщины 98

оксидный слой 95

быстрый вызов настройки

активация 253

одноэлементный преобразователь 254

В

вентиляционное отверстие с мембраной 4

взаимоисключающие функции

МИН/МАКС и СОХР. ОЧИСТ. 133

виртуальная клавиатура 40, 41

редактирование 41

внутренний оксидный слой 99

воздействие окружающей среды

степень защиты 16

время

настройка 47

время простоя 45

вставка символа 43

выбор

значение диапазона 54

команда меню 38

параметр и значение 40

режим редактирования 41

выбор параметра 40

вызов

настройка 253
 пользовательская настройка 224
 выключение прибора 65
 высокое разрешение 58, 93
 выход VGA 84
 активация 48
 разъем 18

Д

данные
 обмен 260
 передача 261
 потеря 224
 удаление 209
 формат вывода 137
 формат выхода 271
 частота обновления 57
 дата, настройка 47
 двумерная сетка 178
 пользовательские точки 182
 держатель батарей AA 29
 детектирование
 изменение настройки 48
 индикатор 36
 отрицательный максимум 247
 положительный максимум 247
 полярность 247
 режим 50
 эхо-сигналы 1 и 2 246
 диагностика ПО 282
 диагностическое испытание 280
 диапазон 53
 выбор значения 54
 удаление 198
 директива EMC (Австралия) 4
 директива RoHS (Китай) 4, 10
 директива WEEE 4, 10
 директива ЭМС 10
 дифференциальный режим 115
 добавление
 строки или столбцы 182
 дополнительные комплектующие
 ножная педаль 135
 дублирование 83

Е

единицы измерения
 настройка 46

З

загрузка настроек 61
 задержка 53
 настройка значения 54
 закрытая калибровка 69
 замена батареи 32
 замена настройки
 удаление исходных данных 229
 запатентованный товарный знак 2
 зарядное устройство/адаптер 30
 защита от перезаписи ИД 205
 защита от проникновения пыли и воды, IP67
 16
 защитный резиновый чехол 17
 звук
 затухание или поглощение 71
 калибровка скорости 67
 рассеяние 71
 скорость 295
 звуковой сигнал 45, 134
 знак «галочка» 4
 знаки
 + и – 165
 значение толщины
 замена 210
 пустая ячейка 74
 точность 227
 значения толщины
 сетка БД 160
 зондирующий импульс 243

И

игнорирование
 зондирующий импульс 243
 интерфейсный сигнал 248
 настройка 81
 эхо-сигнал, режим 3 250
 игнорирование эхо 1 (E1) 81
 ИД
 увеличение 173
 удаление 210
 ИД, редактирование 208

известная скорость звука, ввод 68, 77
изменение
 активный ИД 207
 выделенная ячейка в сетке БД 159
 режим определения эхо-сигнала 80
 текущее показание толщины 102
 формат вывода данных 272
 язык 45
измерение
 решение проблем 285
 СРД/МИН 163
 функции 14
измерение коррозии 75
измерение толщины 72
 горячие поверхности 67
измерения
 параметры, конфигурация 131
 сброс 277
 СРД/МИН 161
изображение
 увеличенный масштаб 55
имя активного файла 74, 168
индикатор 77, 78
 DE-AEtoE 78
 DE-MEtoE 79
 DE-STD 77
 LOS 37
 детектирование 36
 загрузка 36
 карта памяти microSD 36
 масштабирование 37
 питание 27, 36
 сигнализация 37
 стоп-кадр 37
индикатор загрузки 36
индикатор потери сигнала 37
индикатор, эхо-эхо 84
интерфейсный сигнал 248
информация о гарантии 11
использование
 В-скан 151
 нормальный режим мульти-измерения 102
 режим сигнализации В-скан 152
источник питания переменного тока 28
исходный экран 60

К

кабель питания переменного тока 19, 28
калибровка 62, 69
 THRU-COAT 76
 закрытая 69
измерение высоконагретых материалов 67
измерение оксидного слоя 97
компенсация нуля преобразователя 66
ошибка 65
преобразователь M2008 114
скорость звука в материале 67
тестовый образец 66
толщиномер 63
 ЭМА-преобразователь 89
калибровка нуля 62, 65
калибровка скорости звука 62
Канада, нормы ICES-003 11
карта памяти
 microSD 18
 импортирование файлов 266
индикатор 36
слот 19
экранный снимок 270
экспорт файлов 264
клавиатура 20
 вторичная функция 21
 функции 20, 21
клавиша
 вторичная функция 21
кольца для крепления ремня 17
комментарии-примечания 84
комментарий-примечание 36
коммуникация
 проблемы 257, 260
компенсация нуля
 раздельно-совмещенный преобразова-
 тель 62
компенсация, температура 164
комплектующие и заменяемые детали 297
контактная жидкость 70, 72
 преобразователь M2091 97
 тип 72
конусность 70
копирование
 таблица примечаний 204

файл 193
 красочное покрытие 75
 кривая TDG 243
 кривизна, контактная линза 101
 криволинейность
 тестовый образец 70
 курсорные клавиши 21

Л

линзы, контактные 101
 ложные мин/макс показания
 предупреждение 120

М

магнетит 95
 максимальное усиление 241
 максимальный режим 118
 маркировка
 WEEE 4
 масштабирование
 активация 55
 индикатор 37
 материал
 ввод скорости звука 68
 покрытие 75
 скорость звука, калибровка 62, 64, 67
 международная клавиатура 21
 меню 38
 выбор 39
 выбор ~ команды 38
 мин/макс
 предупреждение ложных показаний 120
 мин/макс режим 118
 минимальный режим 118
 модификация или ремонт 6
 мощность генератора 239
 мульти-измерение 100
 % от общей толщины 106
 мягкий контакт 105
 нормальный режим 102
 мягкие контактные линзы 101
 мягкий контакт, мульти-измерение 105

Н

назначение 5
 наклейка

инструкции 2, 3
 наклейки 1
 нарастание, TDG 243
 настройка 258
 USB-интерфейс 256
 время простоя 45
 вызов 224
 дифференциальный режим 116
 единицы измерения 46
 замена 252
 защита от перезаписи ИД 205
 звуковой сигнал 45
 значение задержки 54
 измерение толщины оксидного слоя 96
 мульти-измерения 101
 нестандартный преобразователь 220
 параметры А-скана 235
 параметры измерения 131
 параметры соединения 136
 пароль 127
 пользовательская 232
 пользовательская, для одноэлементных
 преобразователей 231
 преобразователь 59
 разрешение толщиномера 58
 расширенное игнорирование E1 81
 расширенное игнорирование, преобразо-
 ватель D79X 143
 режим данных файла 191
 сетка БД 155
 сигнализация 124
 системные параметры 134
 создание 232
 существующая 232
 тип разделителя 46
 толщиномер 131
 усиление, ЭМА и DE преобразователи 141
 частота обновления 57
 часы 47
 настройка измерения
 оксидный слой 95
 настройки
 загрузка 61
 раздельно-совмещенные преобразова-
 тели 219
 сохранение параметров 251

начальное усиление 242
нежелательный эхо-сигнал от сдвиговой волны 83
неизменяемые параметры RS-232 139
номер ИД 36
нормы
директива ЭМС 10
нормы FCC (США) 11

О

обмен данными 260
обозначение постоянного тока 4
общий сброс 278
удаление всех данных 278
окно эха 238, 245
оксидный слой 91
измерение 95
измерение толщины 98
калибровка измерений 97
настройка измерения 96
программная опция 94
опасность
электрический ток 1
описание изделия 13
опции ПО 91, 297
высокое разрешение 58
основы эксплуатации 59
краткое руководство 6
открытие
файл 192
отображение
опции 15
отсек I/O (разъемы ввода/вывода) 19
отслеживание БД
настройка 138
отчет 211
создание 212
ошибка
сообщение 284

П

параметр
выбор 40
пролистывание 172
экран 39

параметры коммуникации
сброс 278
параметры соединения
настройка 136
сброс 274
пароль
забытый 127
настройка 127
паспортная табличка
расположение 2
содержимое 3
первый пик 238
передача
диапазон ИД 262
целые файлы 261
экранный снимок 270
экранный снимок, GageView 268
передача данных 260, 264
формат вывода 264
передача одного файла 263
перезаряжаемые NiMH батареи
срок службы 30
переименование файла 195
питание
батарея 29
индикатор 27, 36
переменный ток 28
питание переменного тока
кабель 18
повышенное проникновение 91
повышенное проникновение, опция 113
поддержка, информация 12
подключение 18
ЭМА-преобразователь 88
подменю 38
подставка 17
поле ИД 36
получение
файлы с компьютера 268
пользовательские настройки 62, 232
пользовательский интерфейс
настройка языка 45
полярность детектирования 247
поперечная волна
ЭМАП 89
последний ИД 74

последовательный порт 19
 последовательный файл данных 175
 построение V-пути
 преобразователи DE 226
 предупреждения
 общие 8
 электричество 9
 преобразователь
 настройка 59
 отличный от D79X 226
 техническое обслуживание 276
 преобразователь DE 224
 преобразователь M2008
 повышенное проникновение 114
 расширенное игнорирование 144
 преобразователь, отдельно-совместимый
 компенсация нуля 62, 66
 разъем 18
 режим эхо-эхо 82
 прибор
 калибровка 63
 снятие блокировки 127
 статус 283
 чистка 276
 примечание
 алфавитный код 203
 ИД 202
 копирование 204
 ранее созданное 201
 редактирование ИД 208
 создание или редактирование 201
 удаление 203
 примечания
 описание 200
 принтер 261
 RS-232 255
 приращение
 после Z 184, 190
 программное обеспечение
 опции 91
 программные опции
 активация 92
 высокое разрешение 91, 93
 мульти-измерение 91, 100
 оксидный слой 94
 просмотр

вставленная ячейка сетки БД 160
 статус прибора 283
 просмотр данных 207

Р

радиус кривизны 101
 разборка прибора 6
 разморозка экрана 129
 разрешение, изменение 58
 разъем USB/RS-232 18, 19
 разъем П/П 19
 разъем питания DC 19
 расширенное игнорирование 144, 145
 настройка 81, 143
 регистратор данных
 индикаторы эхо-эхо 84
 описание 167
 файловая система 73, 167
 функции 16
 редактирование
 виртуальная клавиатура 41
 значение 43
 ИД 208
 параметры экрана 48
 переход к следующей строке 42
 примечание 201
 режим 41
 текстовый параметр 42
 традиционный способ 42, 43
 файл 194
 режим 238
 режим 1 55
 режим 2 56
 режим 3 56
 игнорирование эхо-сигнала 250
 режим данных файла 190
 режим детектирования 236
 отрицательный 51
 полный 51
 положительный 51
 режим детектирования эхо-сигнала 77
 переключение 80
 режим измерения
 блокировка 126
 защита от перезаписи ИД 205
 режим определения эхо-сигнала

изменение 80
стандартный 77
режим эхо-эхо
игнорирование 81
индикатор 84
ремень на запястье 17
ремонт и модификации 6
руководство по началу работы 5
руководство по эксплуатации 5
РУЧНОЙ E-TO-E 79

С

сагиттальная высота 101
сброс 277
 внутренняя память 277, 278
 параметры соединения 274
CE 4
серийный номер
 расположение 2
 содержимое 3
сетка БД
 активация и конфигурация 155
 вставленная ячейка 160
 изменение выделенной ячейки 159
 описание 154
 сохранение показаний 160
 транспонирование 157
 число столбцов 156
сигнализация 120
 В-скан 125
 настройка 124
 опорные значения 126
сигнальные слова 7
 важно 8
 внимание 7
 опасность 7
 осторожно 7
 примечание 8
 совет 8
сигнальный индикатор 37
 цвет 120, 124
символ
 вставка 43
 удаление 43
символы 4
 RoHS 4, 10

постоянный ток 4
CE (Европа) 4
техника безопасности 1
символы безопасности 1
системные параметры
 настройка 134
скорость звука
 вариации 71
 калибровка 67
скорость звука в материале 68
скорость ультразвука
 калибровка 62
снятие оксидного слоя 88
создание
 настройка, нестандартный преобразова-
 тель 220
отчет 212
пользовательские настройки
 одноэлементный преобразователь 232
примечание 201
 файл данных 171
сообщение об ошибке 284
сообщения об ошибке
 калибровка 65
сохранение
 В-скан 152
 значение толщины и А-скан 75
 параметры настройки 251
 параметры настройки и калибровки 135
сохраненные данные
 просмотр 207
специальное меню
 статус 283
специальные функции 115
справочная строка 37
СРД/МИН
 измерение толщины 163
 конфигурация 161
стандартный преобразователь
 D79X 220
степень защиты от внешних воздействий 17
строка заголовка 39

Т

таблица примечаний
 копирование 204

текущее измерение 101
 температура
 сохранение значения 166
 температурная компенсация 164
 тестируемый образец
 кривизна 70
 неровная поверхность 69
 тестовый образец 66
 акустические характеристики 71
 ступенчатый 66
 техника безопасности
 символы 6
 техническая поддержка 12
 технические характеристики 287
 технический уход 275
 преобразователи 276
 техническое обслуживание 275
 тип разделителя 46
 толщина
 диапазон 226
 измерение 72
 разрешение 58
 толщиномер
 275
 блокировка 126
 диагностика 280
 дополнительные функции 141
 конфигурация 131
 назначение 5
 точность измерений
 снятие оксидного слоя 99
 традиционный способ 43
 требования FCC (США) 11
 требования ICES-003 (Канада) 11
 трехмерная пользовательская сетка 188
 трехмерная сетка 184
 труба бойлерная 95

У

удаление
 все файлы 199
 диапазон ИД 198
 защита 197
 примечание 203
 символ 43
 файл 196

удаление данных
 активный файл 209
 удаление файла
 восстановление невозможно 199
 усиление
 изменяющееся во времени 240
 максимальное 241, 242
 настройка, ЭМА и DE преобразователи 141
 начальное 242
 ручная настройка 142
 ручная настройка, преобразователь D79X 141, 143
 ускоренный режим 57
 установка
 GageView 256
 устранение неисправностей 275
 устройство для считывания штрих-кода 210

Ф

фаза
 искажение 71
 обратная 71
 файл
 активный 74
 копирование 193
 открытие 192
 переименование 195
 прокрутка 195
 редактирование 194
 удаление 196, 199
 файл данных
 бойлер 186
 двумерная сетка 178
 двумерная сетка с пользовательскими точками 182
 инкрементный 173
 последовательный 175
 последовательный с пользовательскими точками 176
 создание 171
 трехмерная пользовательская сетка 188
 трехмерная сетка 184
 файл отчета
 импорт 266
 файл по умолчанию 74

фиксация

А-скан 128

форма сигнала

заполненный контур 52

контур 52

формат F1

USB-соединение 271

функция измерения

СРД/МИН 161

Х

характеристики EN15317 287

Ц

цветовая схема 49

вне помещения 49

внутри помещения 49

изменение 48

Ч

частота обновления

настройка 57

частота обновления данных 57

частота обновления изображения

режим мин/макс 119

часы

настройка 47

сброс 278

чистка прибора 276

Щ

щелочные батареи

срок службы 30

Э

экран

изменение настроек 48

разморозка изображения 129

яркость 48, 50

экран измерений 36

экран просмотра ИД 205

экспорт файлов

карта памяти 264

эксцентриситет 70

электрический ток

опасность 1

электромагнитный акустический преобразователь 87

ЭМАП 87

ЭМА-преобразователь 87

E110-SB 89

этикетка штрих-кода

печать 211

эхо-сигнал

нежелательный 83

Я

язык, редактирование 45

яркость экрана

срок службы батареи 50

яркость, экран 48